

参考資料

参考資料 1 平面図、断面図

参考資料 2 長寿命化計画策定・改訂時の履歴

参考資料 3 点検結果（変状ランクの判定・健全度評価結果）


参考資料 4 点検記録シート（一次点検、二次点検）

参考資料 5 ライフサイクルコストの概要


参考資料 1 平面図、断面図



平面図

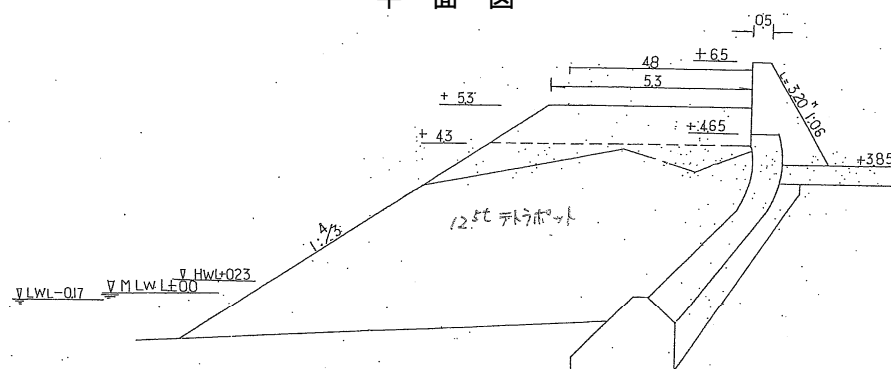


標準断面図 SP0.0~SP13.0 (A-A' 断面図)

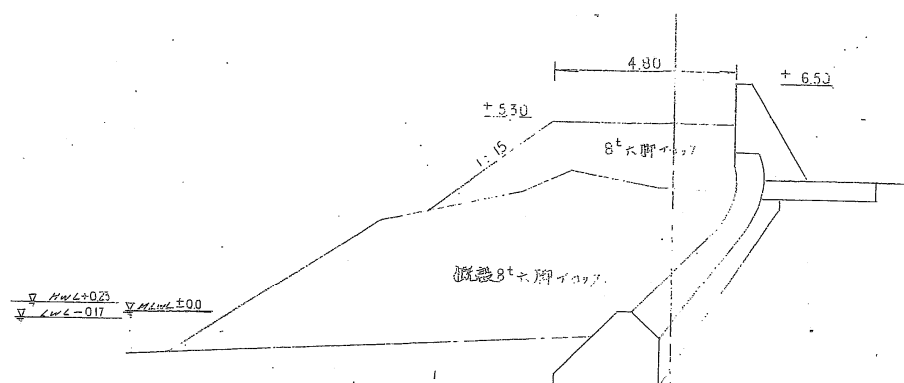


標準断面図 SP13.0~SP98.0 (B-B' 断面図)


図 平面図・標準断面図

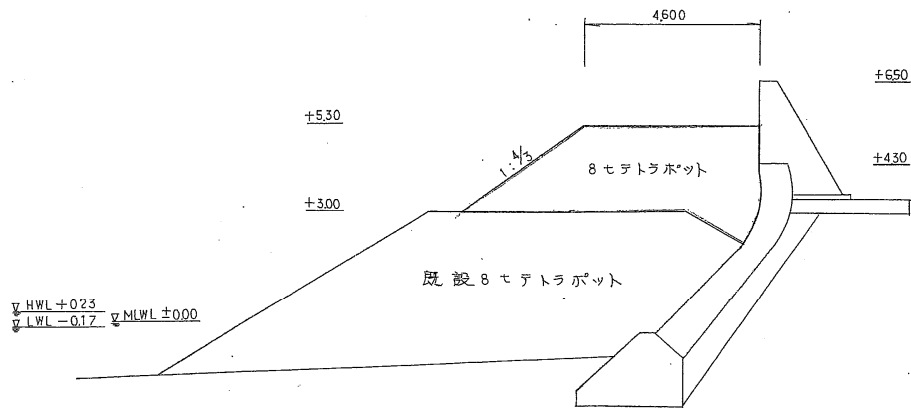

標準断面図 SP98.0~SP263.0 (C-C' 断面図)

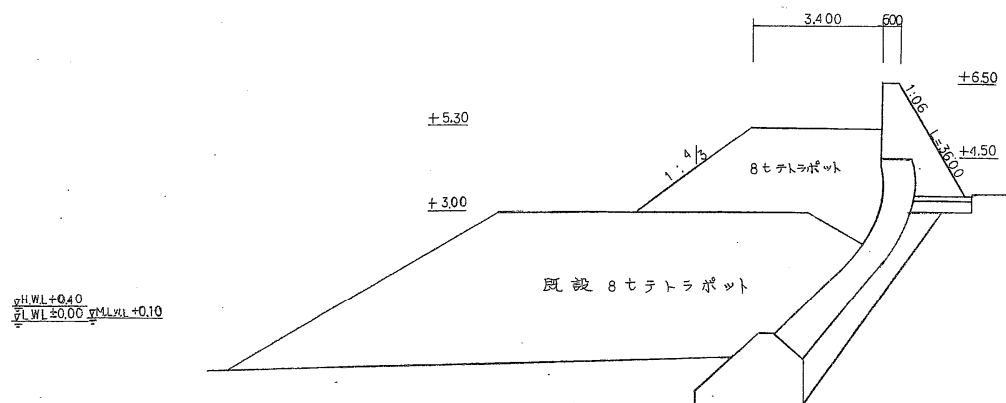

標準断面図 SP263.0~SP492.0 (D-D' 断面図)

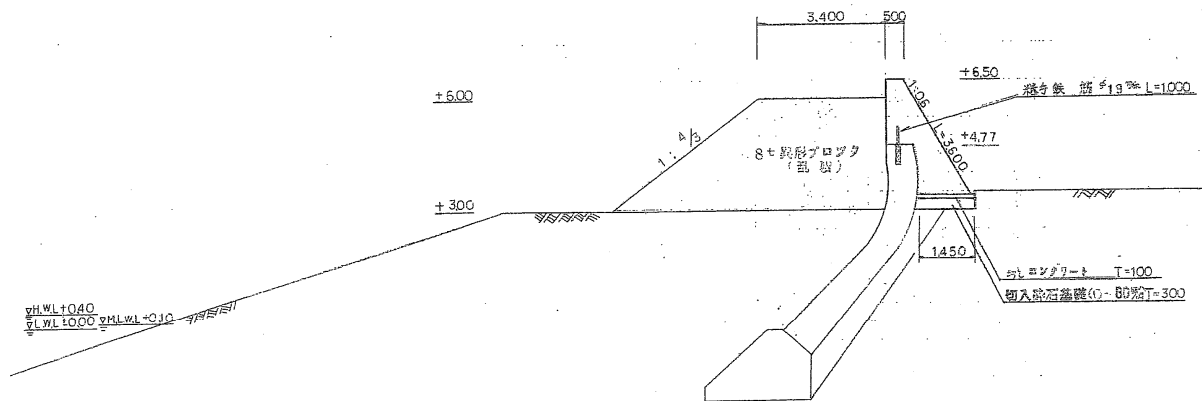

標準断面図 SP492.0~SP599.48 (E-E' 断面図)

図 標準断面図

参考資料 2 長寿命化計画策定・改訂時の履歴

策定、改訂等の履歴一覧

[illegible]

参考資料 3 点検結果
(変状ランクの判定・健全度評価結果)

参考3-1

[illegible]

重点点検箇所シート

海岸名	岩内港海岸	地区海岸名	御崎地区	施工年度	昭和27年(着工)~平成2年(改良工事)
-----	-------	-------	------	------	----------------------


全体平面図	重点点検箇所 岩内港海岸 御崎地区 L=610m 一定区間No. 3【健全度B】 2【健全度B】 1【健全度C】 境界工 (天端高+4.65) S31 L=110m S28 L=250m S27 L=250m 要上工 (天端高+6.50) H2 L=40m H1 L=40.3m S63 L=80.3m S62 L=80.1m S61 L=47.8m S60 L=46.4m S59 L=38.4m S58 L=59.3m S57 L=31.5m S56 L=43m S55 L=42m S54 L=50m 一岩野橋側 50 55 04 03 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 一岩内港側 変状ランク：a (S-53) 変状ランク：a (S-42) 変状ランク：c (S-4) 平面図 重点点検箇所			
	重点点検箇所 写真、図面など 	重点点検箇所 写真、図面など 	重点点検箇所 写真、図面など 	重点点検箇所 写真、図面など 
重点点検箇所 各一定区間に おける最も変状が 進展している箇 所(スパン)	健全度評価 B S-53 代表変状ランク a 工種 消波工 変状箇所の概要 消波ブロックが移動しており、消波工の断面が減少している。一部で欠損が生じている。(S-52～S-56) 一定区間 3 変状ランク a (消波工) 	健全度評価 B S-42 代表変状ランク a 工種 波返工 変状箇所の概要 部材背面まで達する鉛直方向および水平方向のひび割れ(幅4mm)がある。一部で欠損が生じている。 一定区間 2 変状ランク a (波返工) 	健全度評価 代表変状ランク 工種 変状箇所の概要 	健全度評価 代表変状ランク 工種 変状箇所の概要 

参考資料 4 点検記録シート（一次点検、二次点検）

点検記録シート（一次点検）

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S54)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データサービス(株)	点検を実施する全範囲		No. 001 ~ 056	

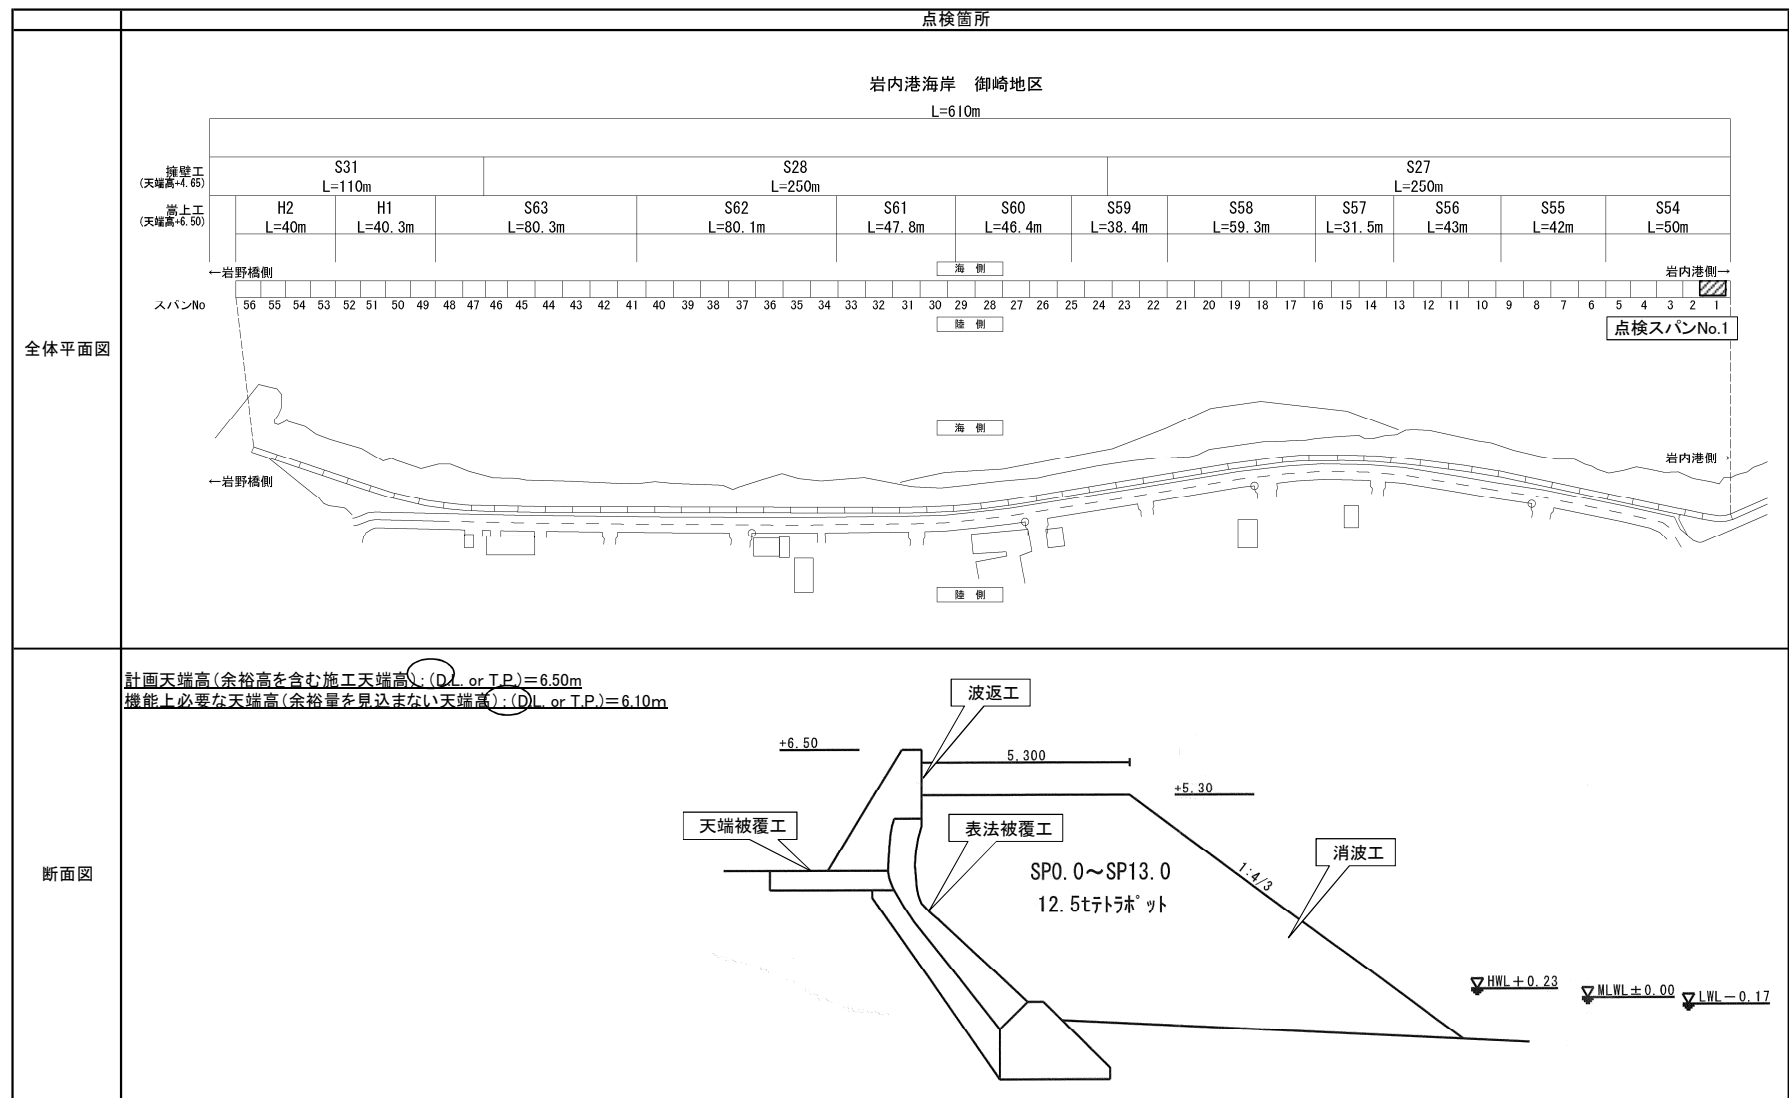

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	1
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1,2
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

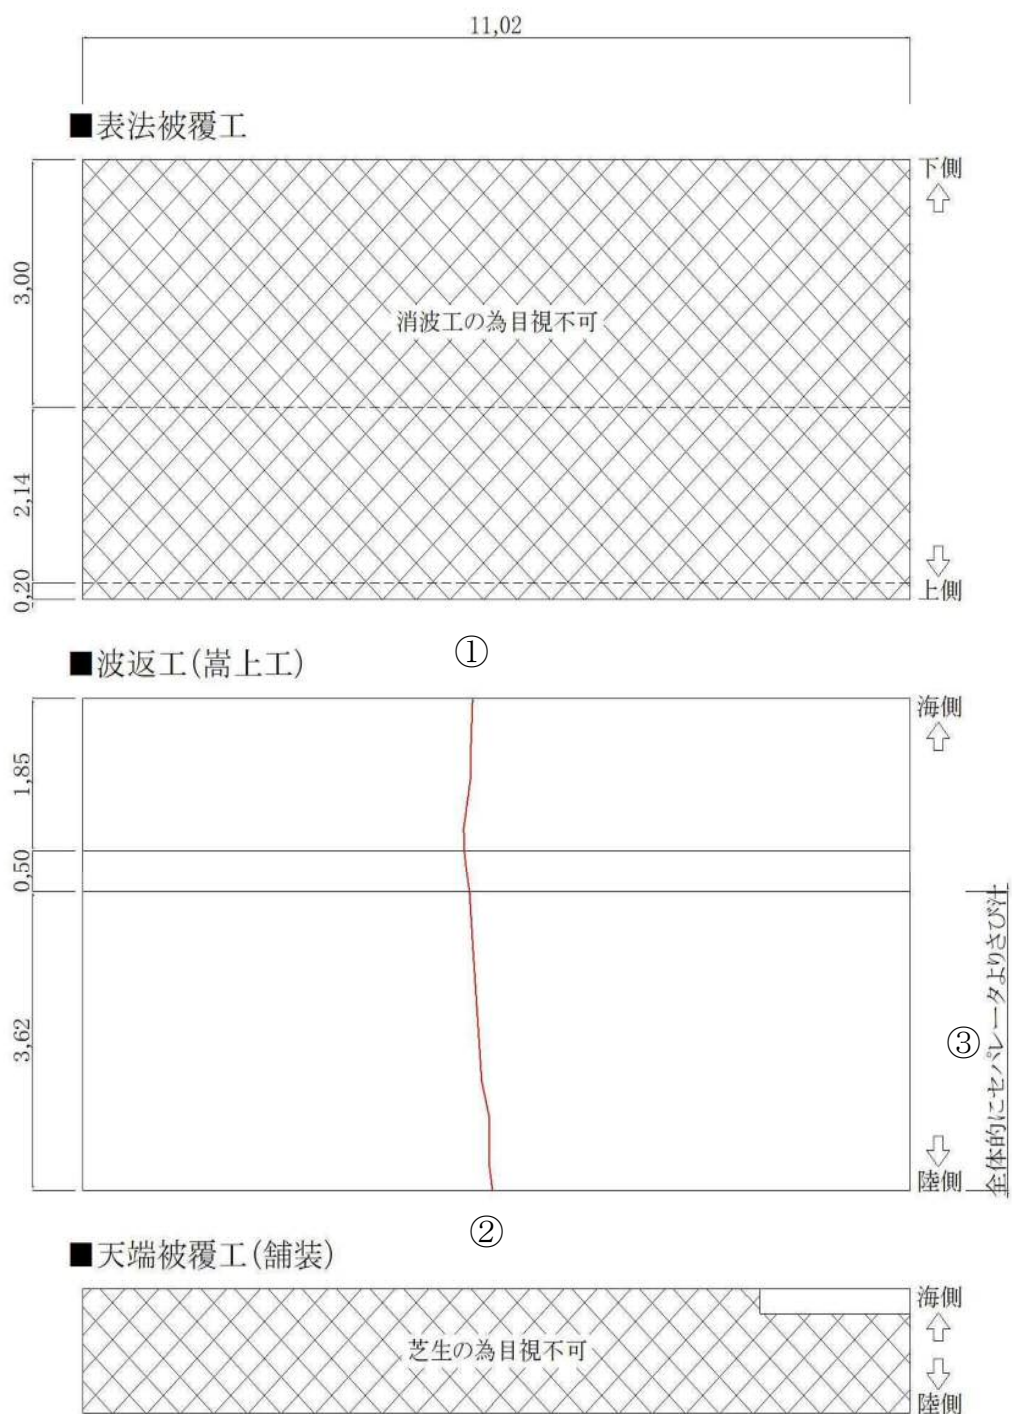


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 1
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (セパレータよりさび汁)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S54)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

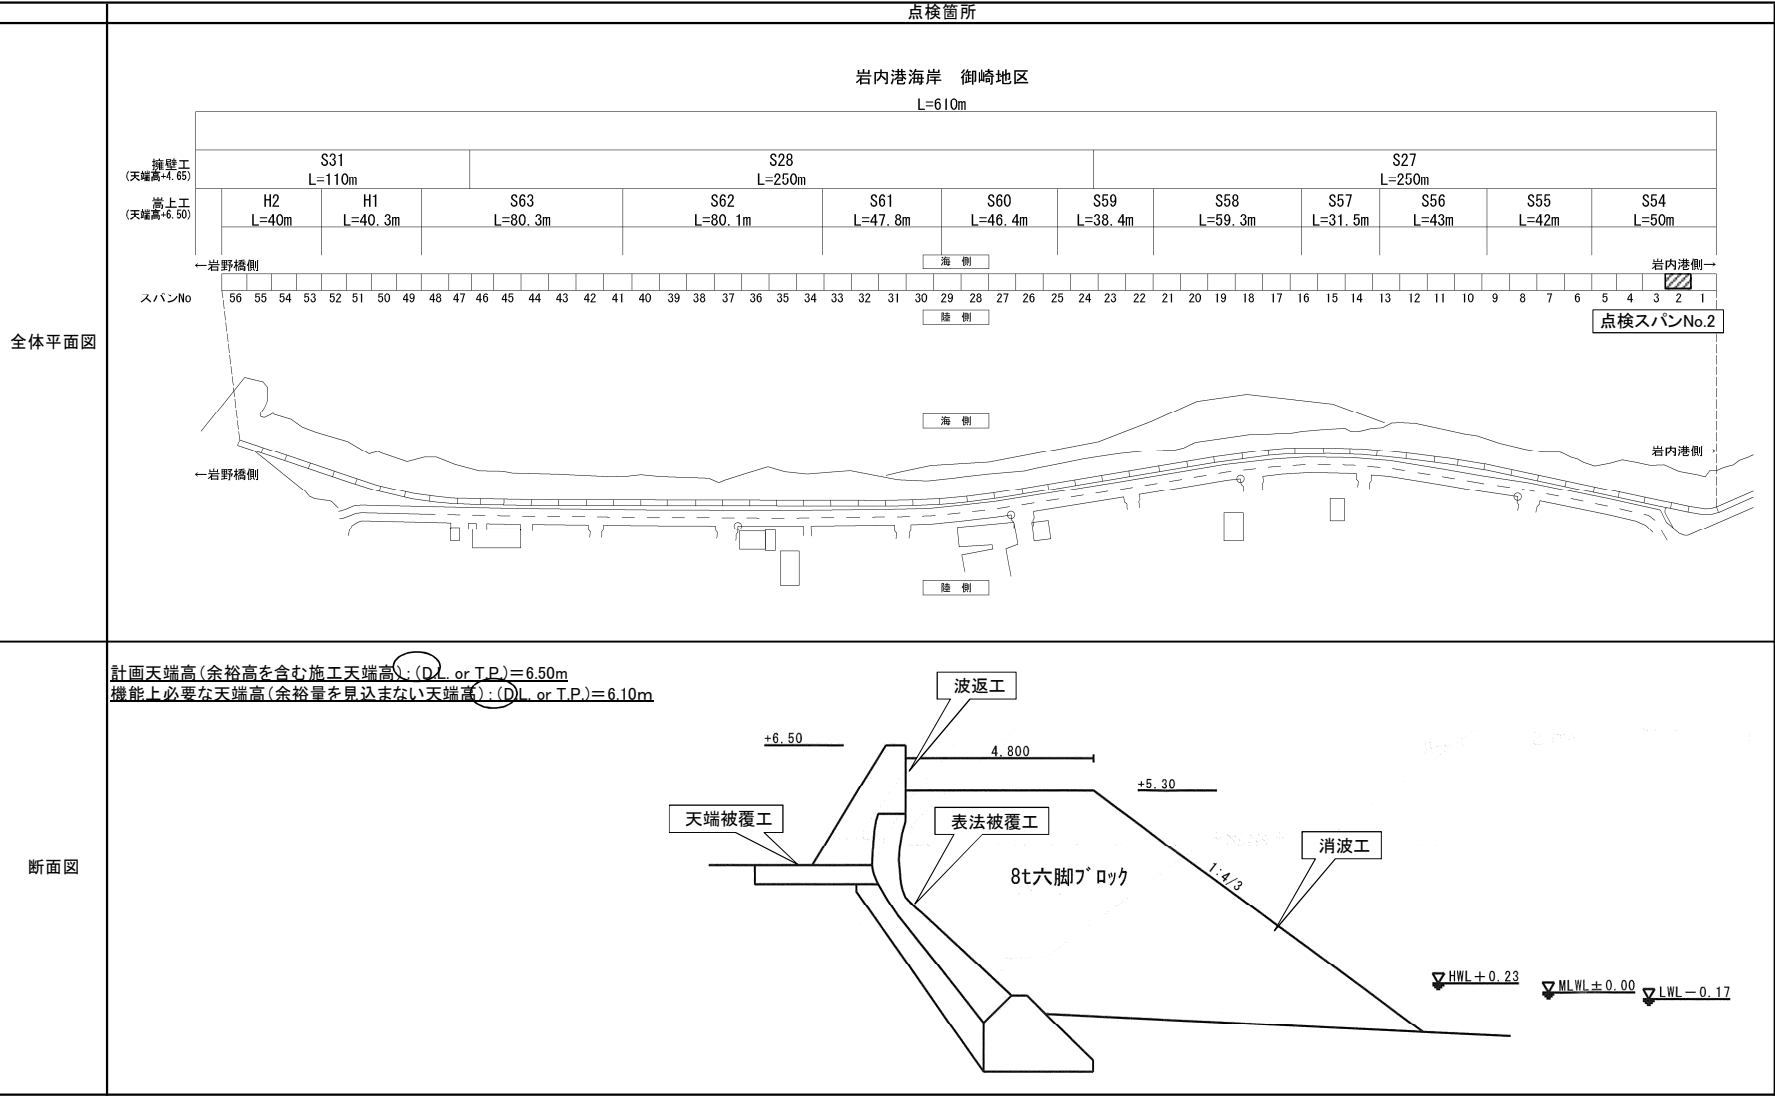

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	2
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

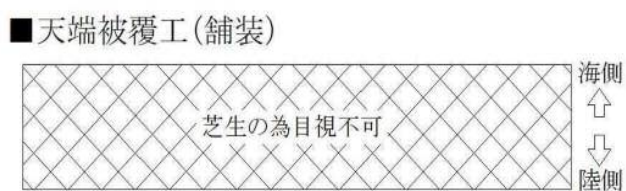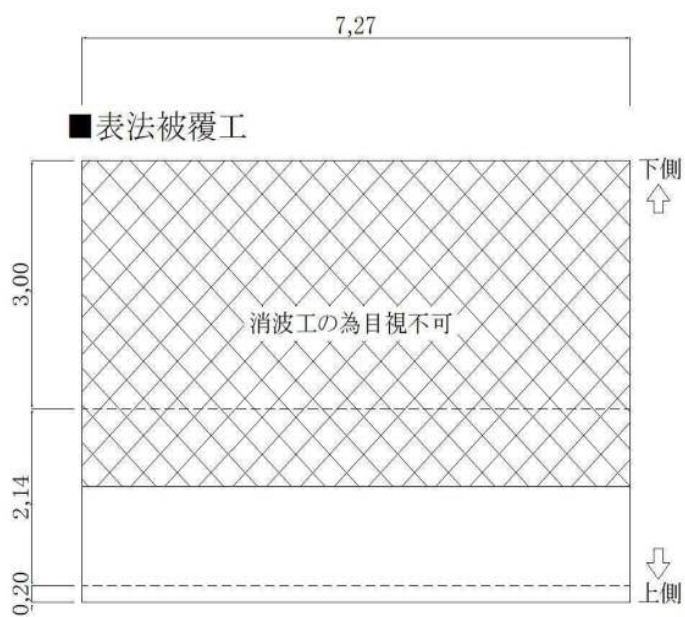


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 2
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (セパレータよりさび汁)		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S54)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

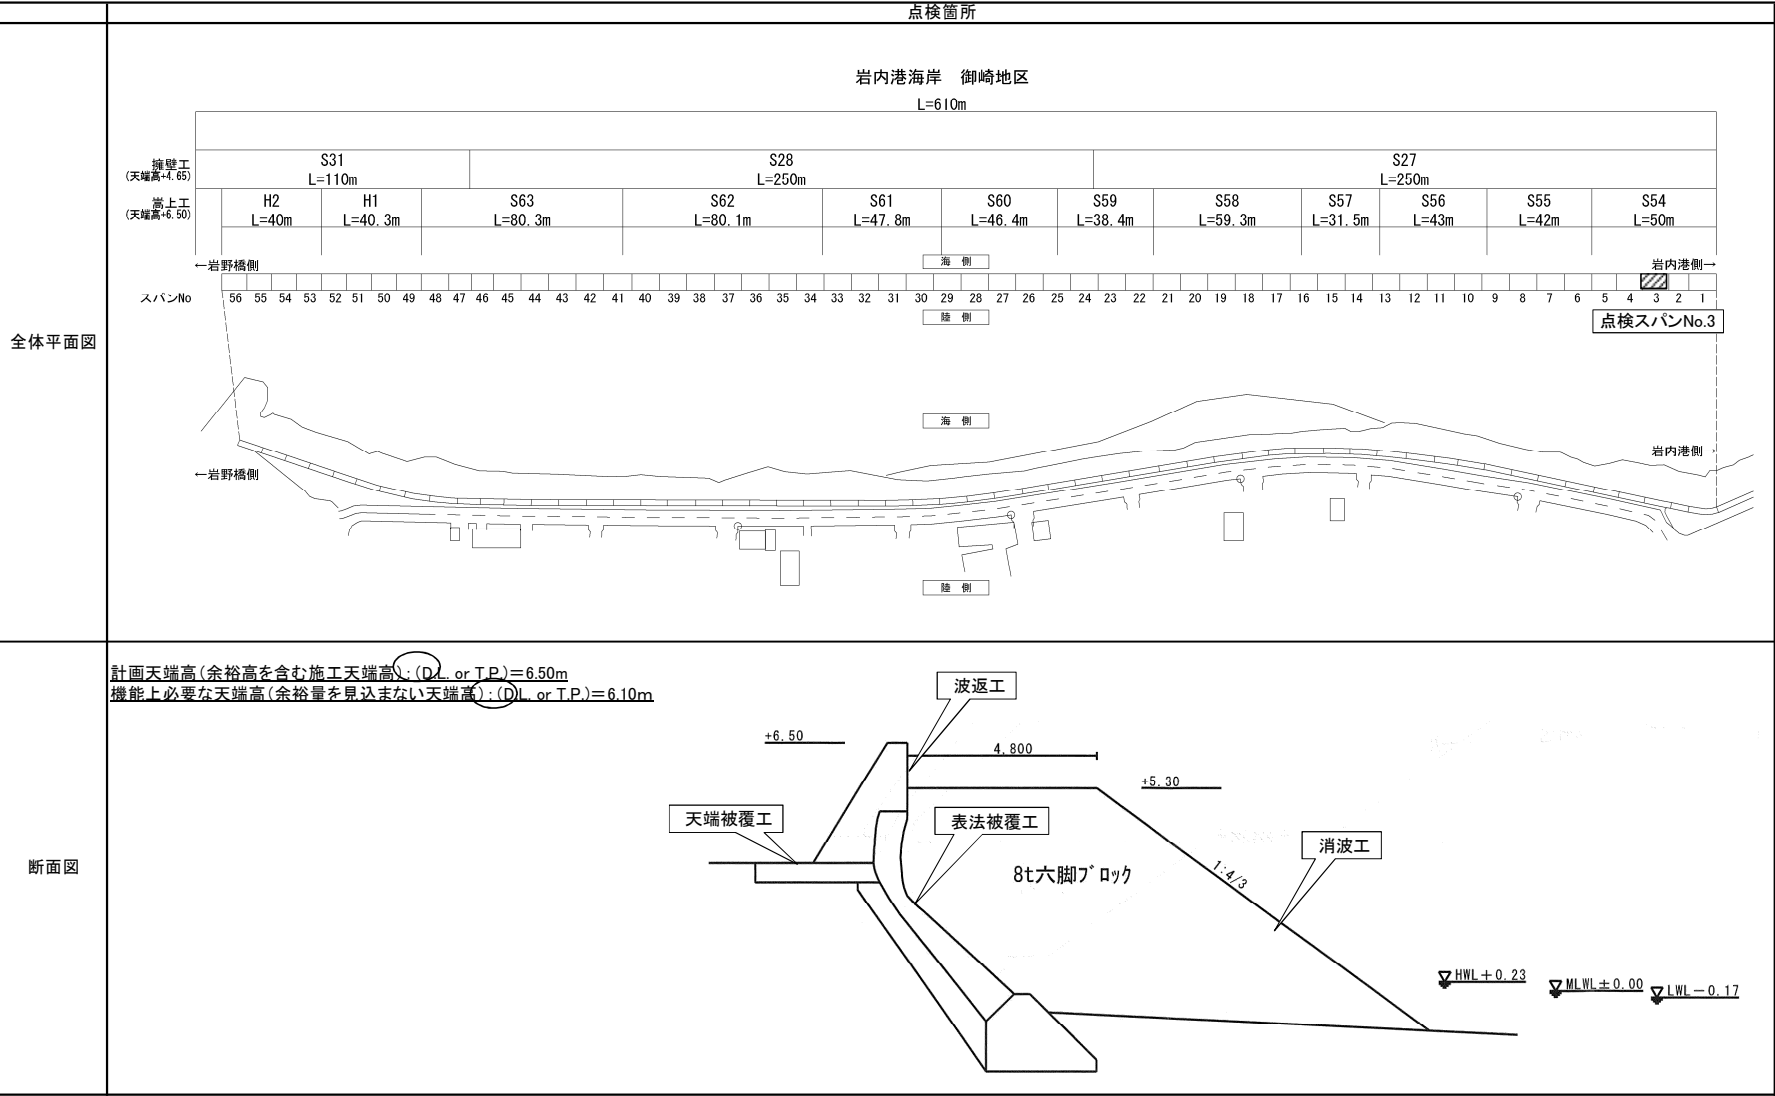

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	3
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1,2,4
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				3
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

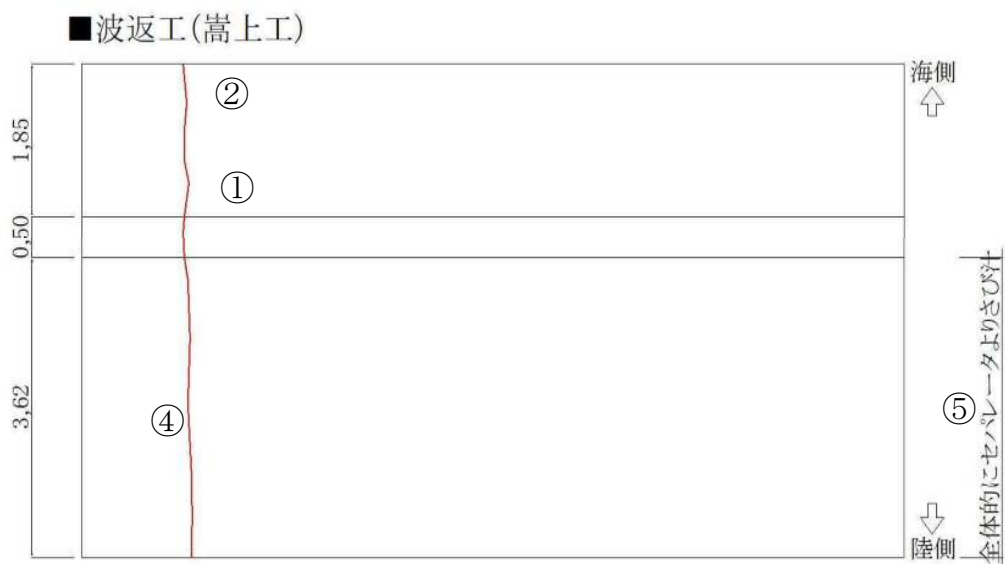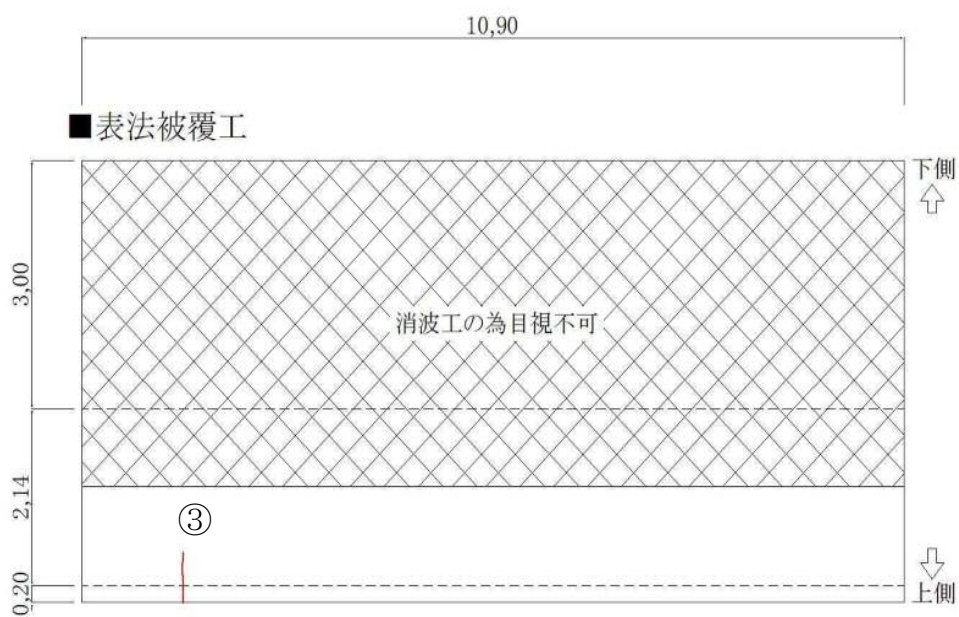

■天端被覆工(舗装)




凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 3
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (セパレータよりさび汁)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S54)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

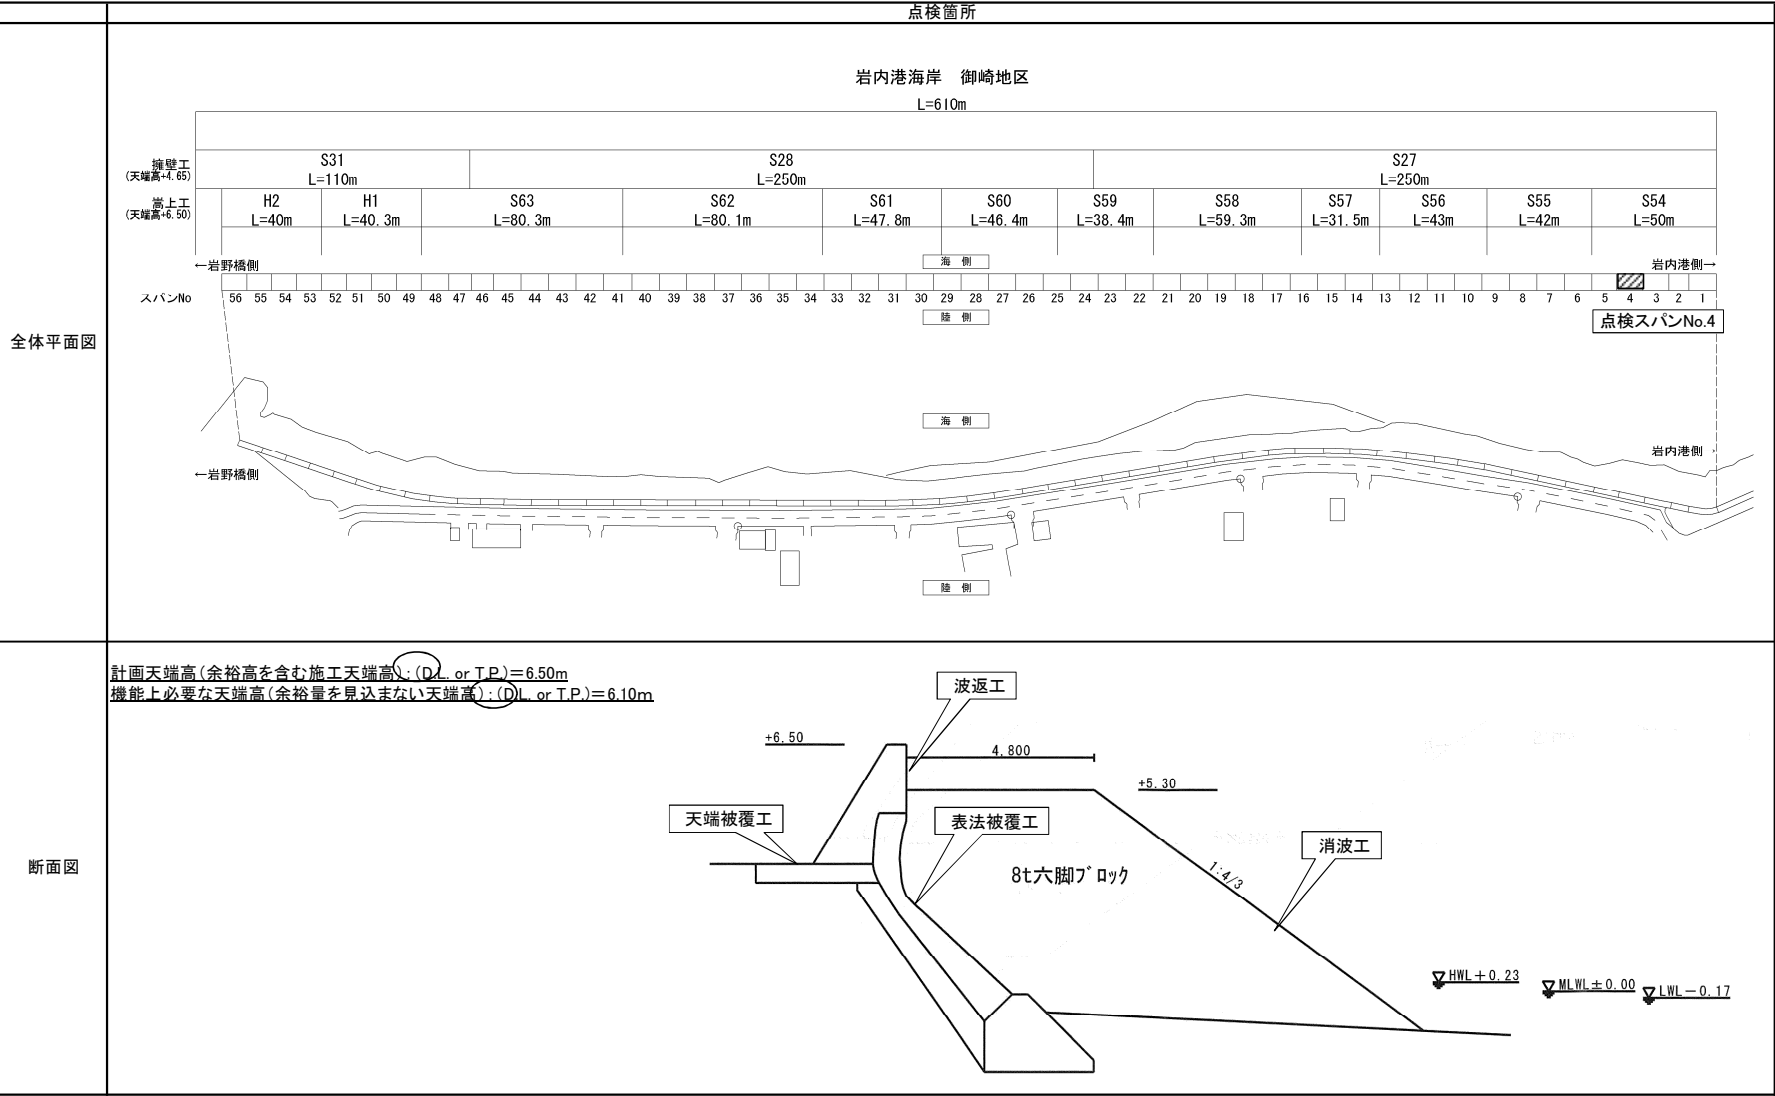

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	4
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1,2,4
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				6
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				3
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 24日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

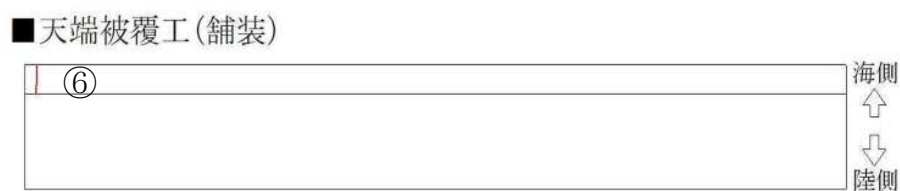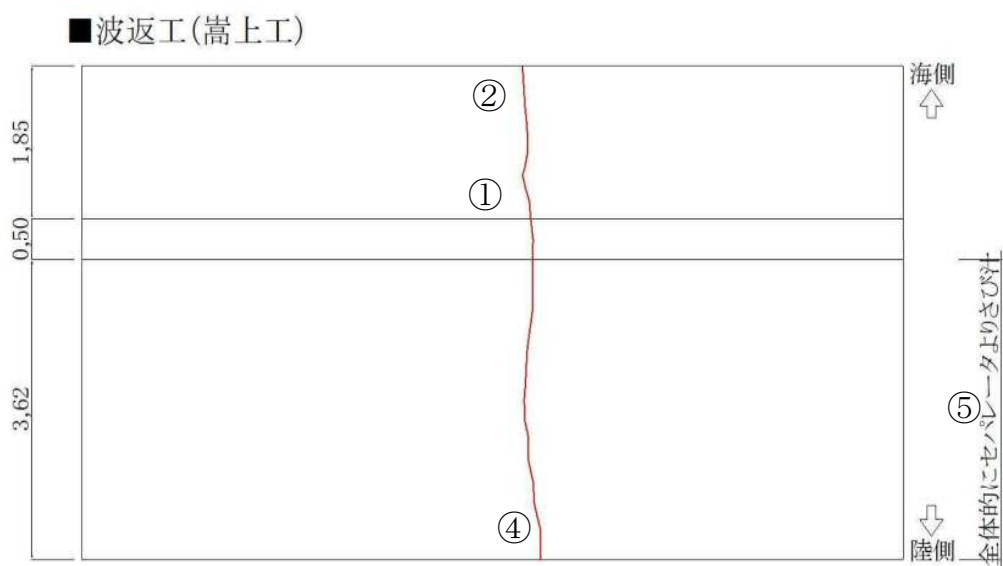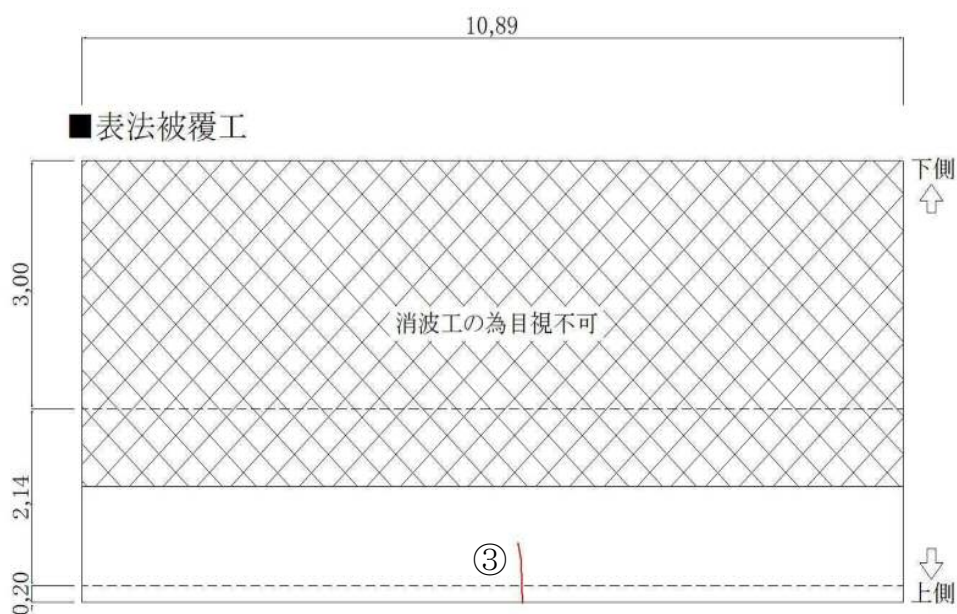


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 4
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☒ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (セパレータよりさび汁)		変状 ()	
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. (6)		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S54)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

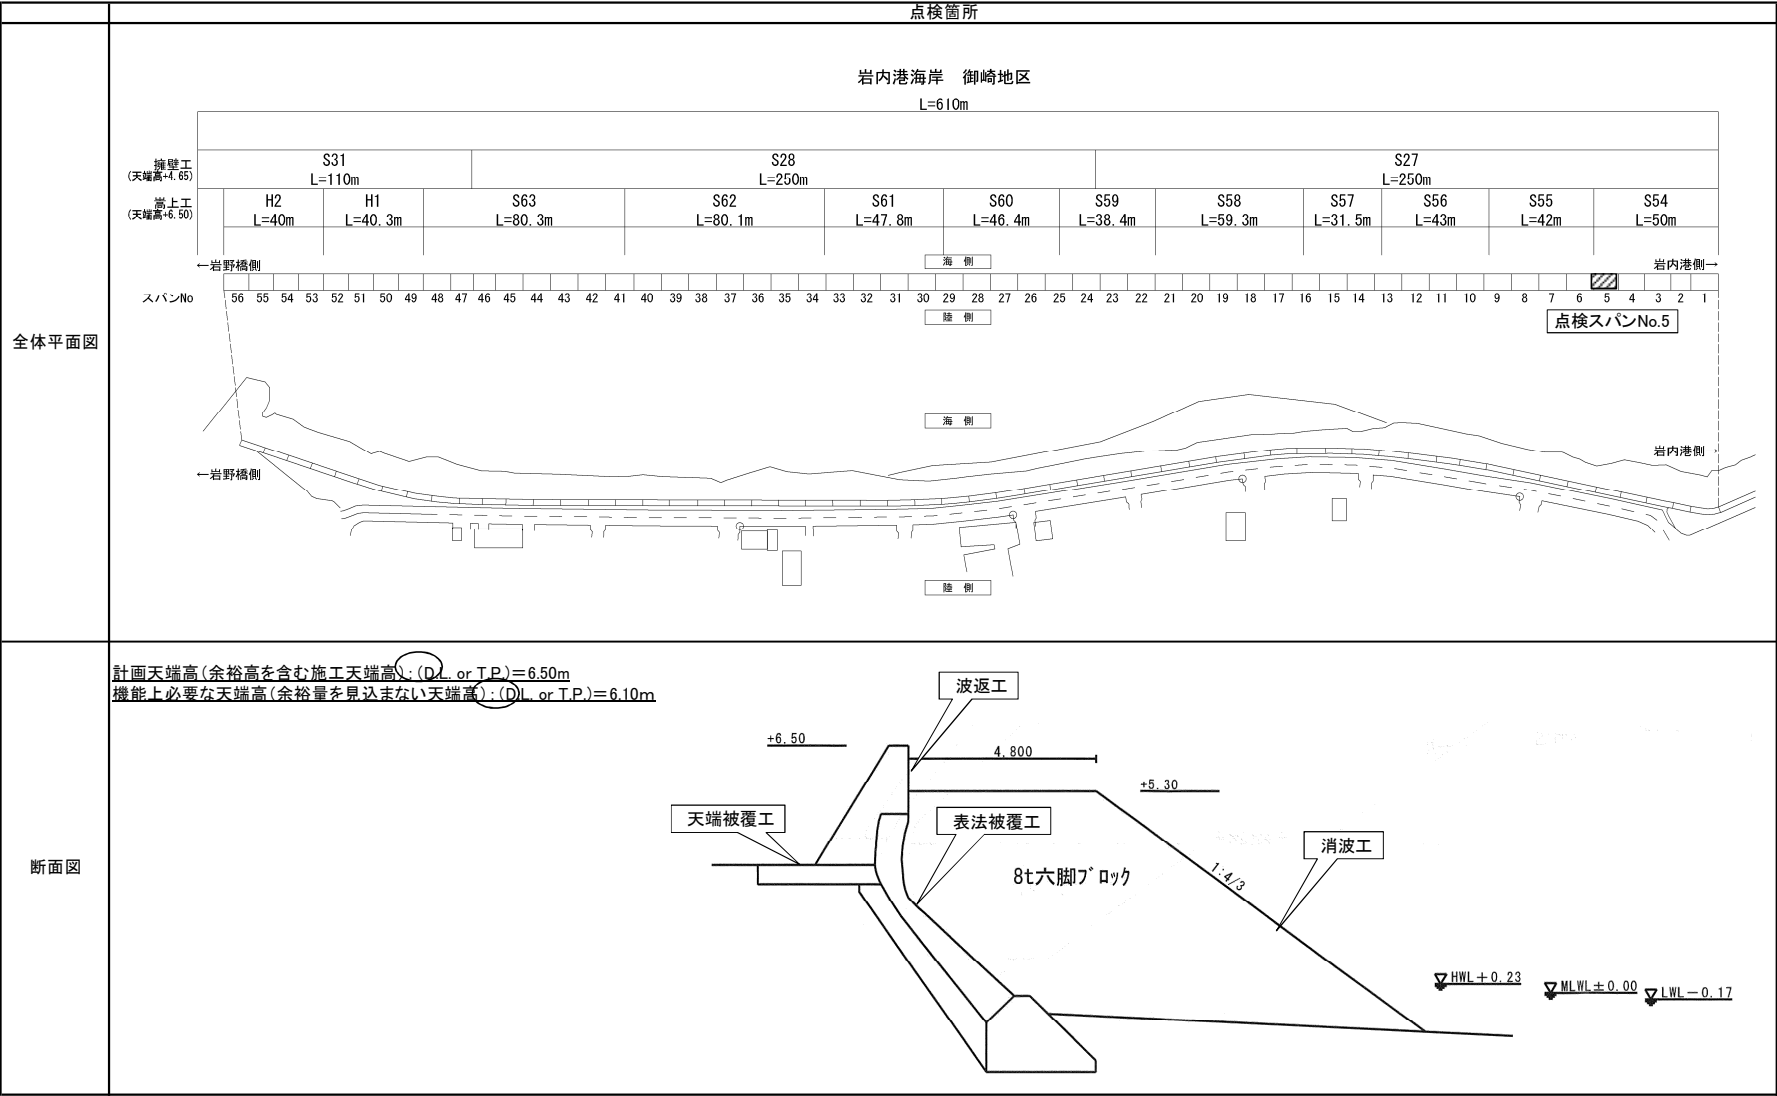

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	5
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1,2,4	
	剥離・剥落・欠損	■	剥離・剥落・欠損がみられる			3	
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

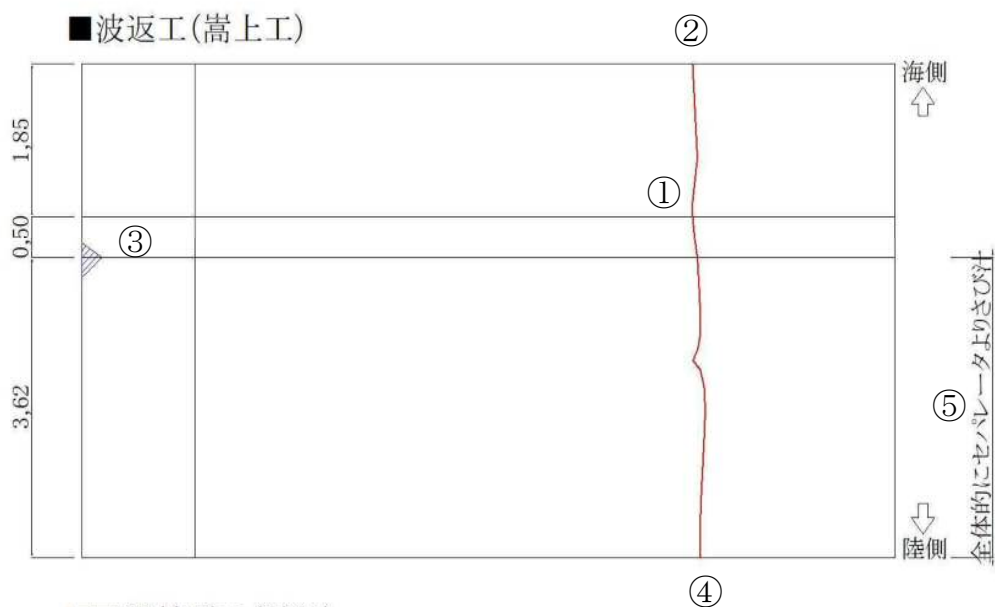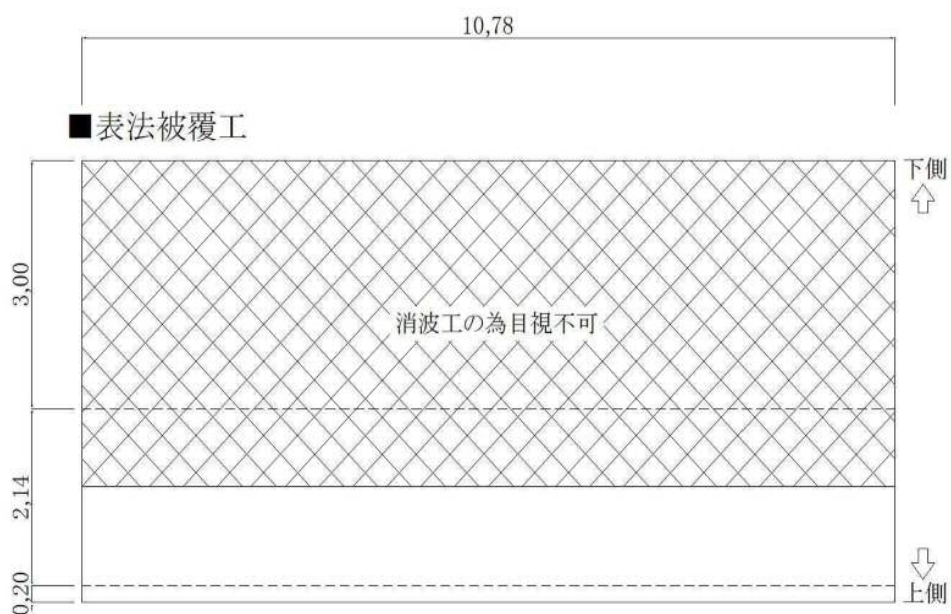

■天端被覆工(舗装)




凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 5
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (欠損)		変状 (ひび割れ)		変状 (セパレータよりさび汁)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S55)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

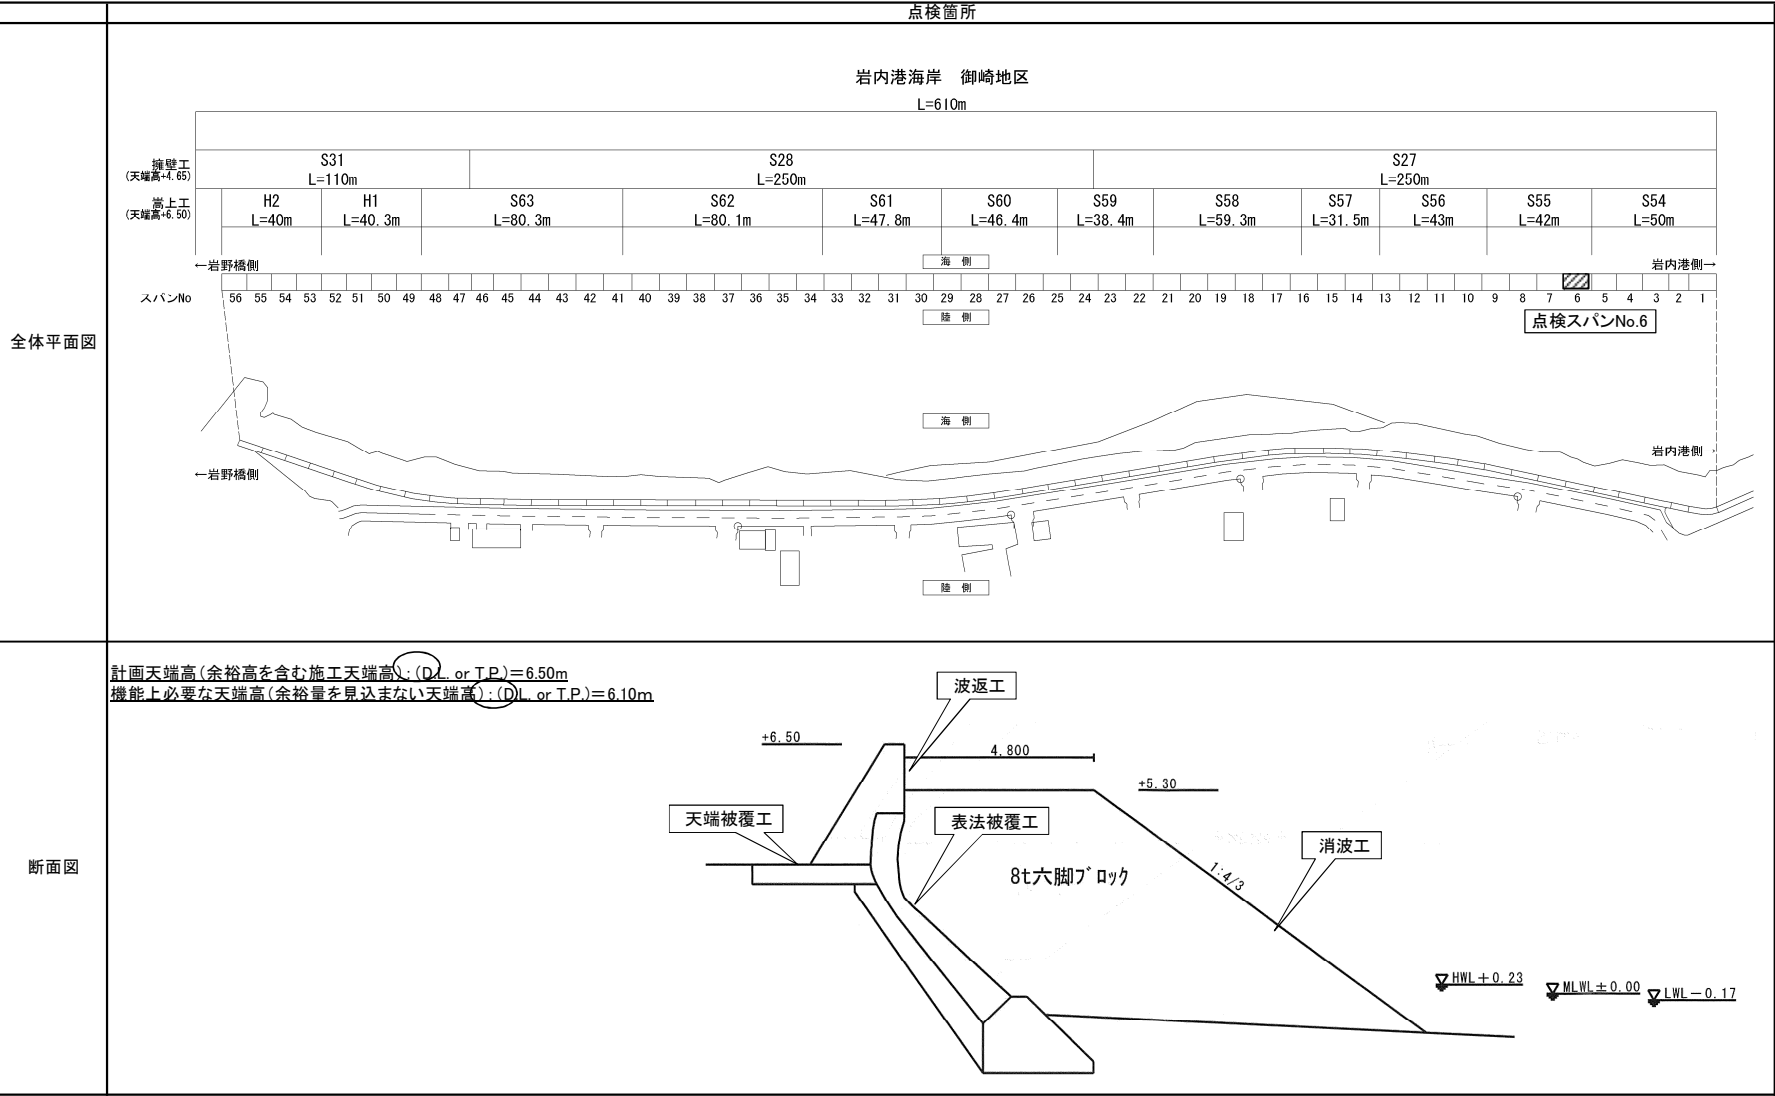

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	6
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

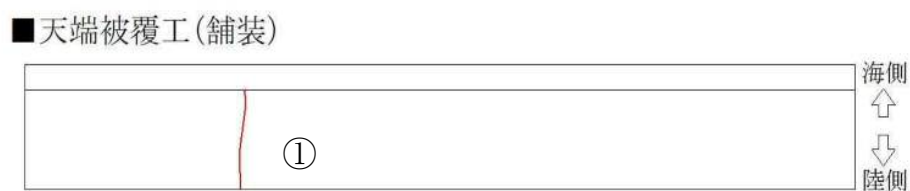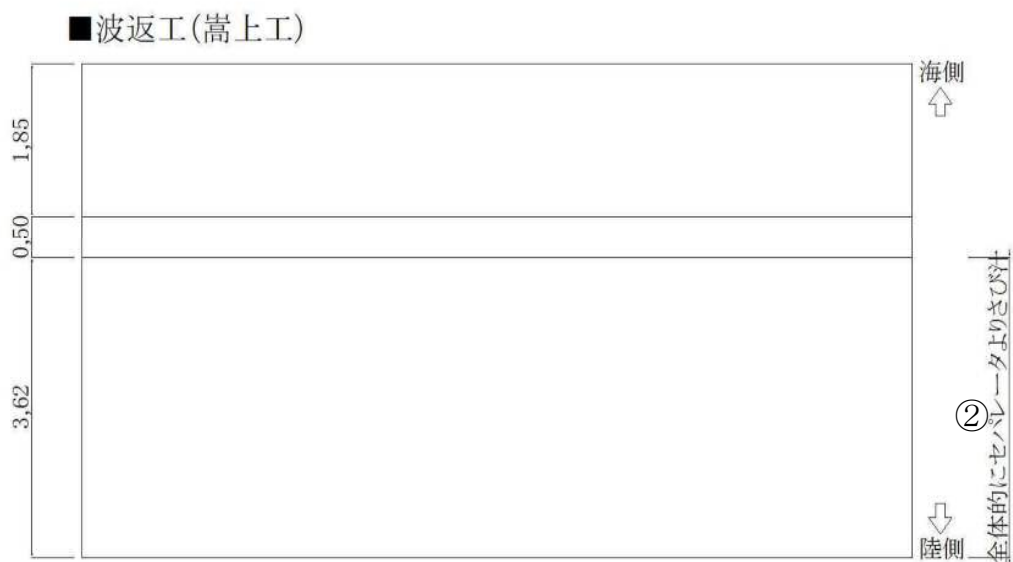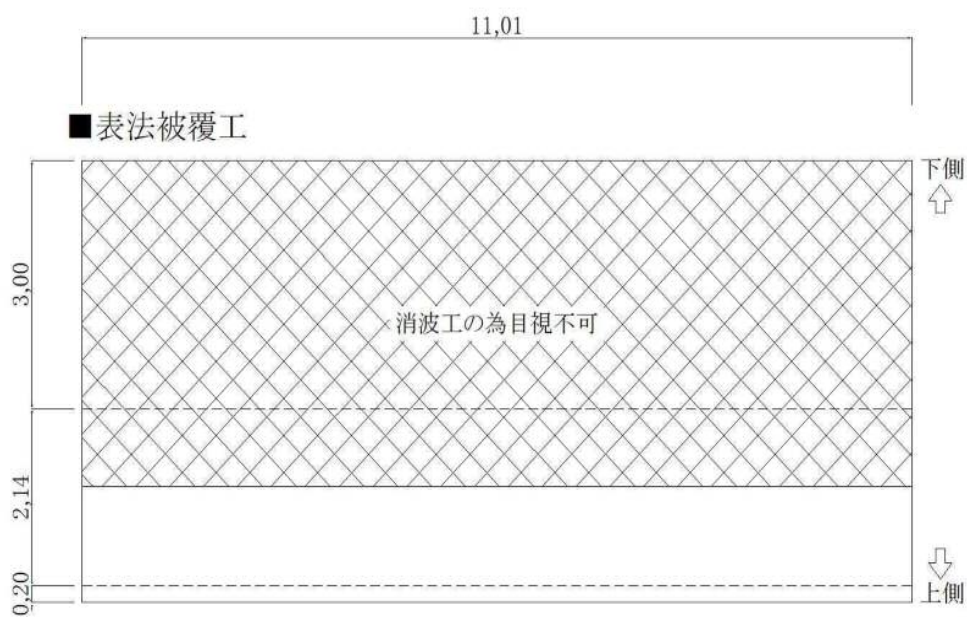


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 6
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (セパレータよりさび汁)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S55)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

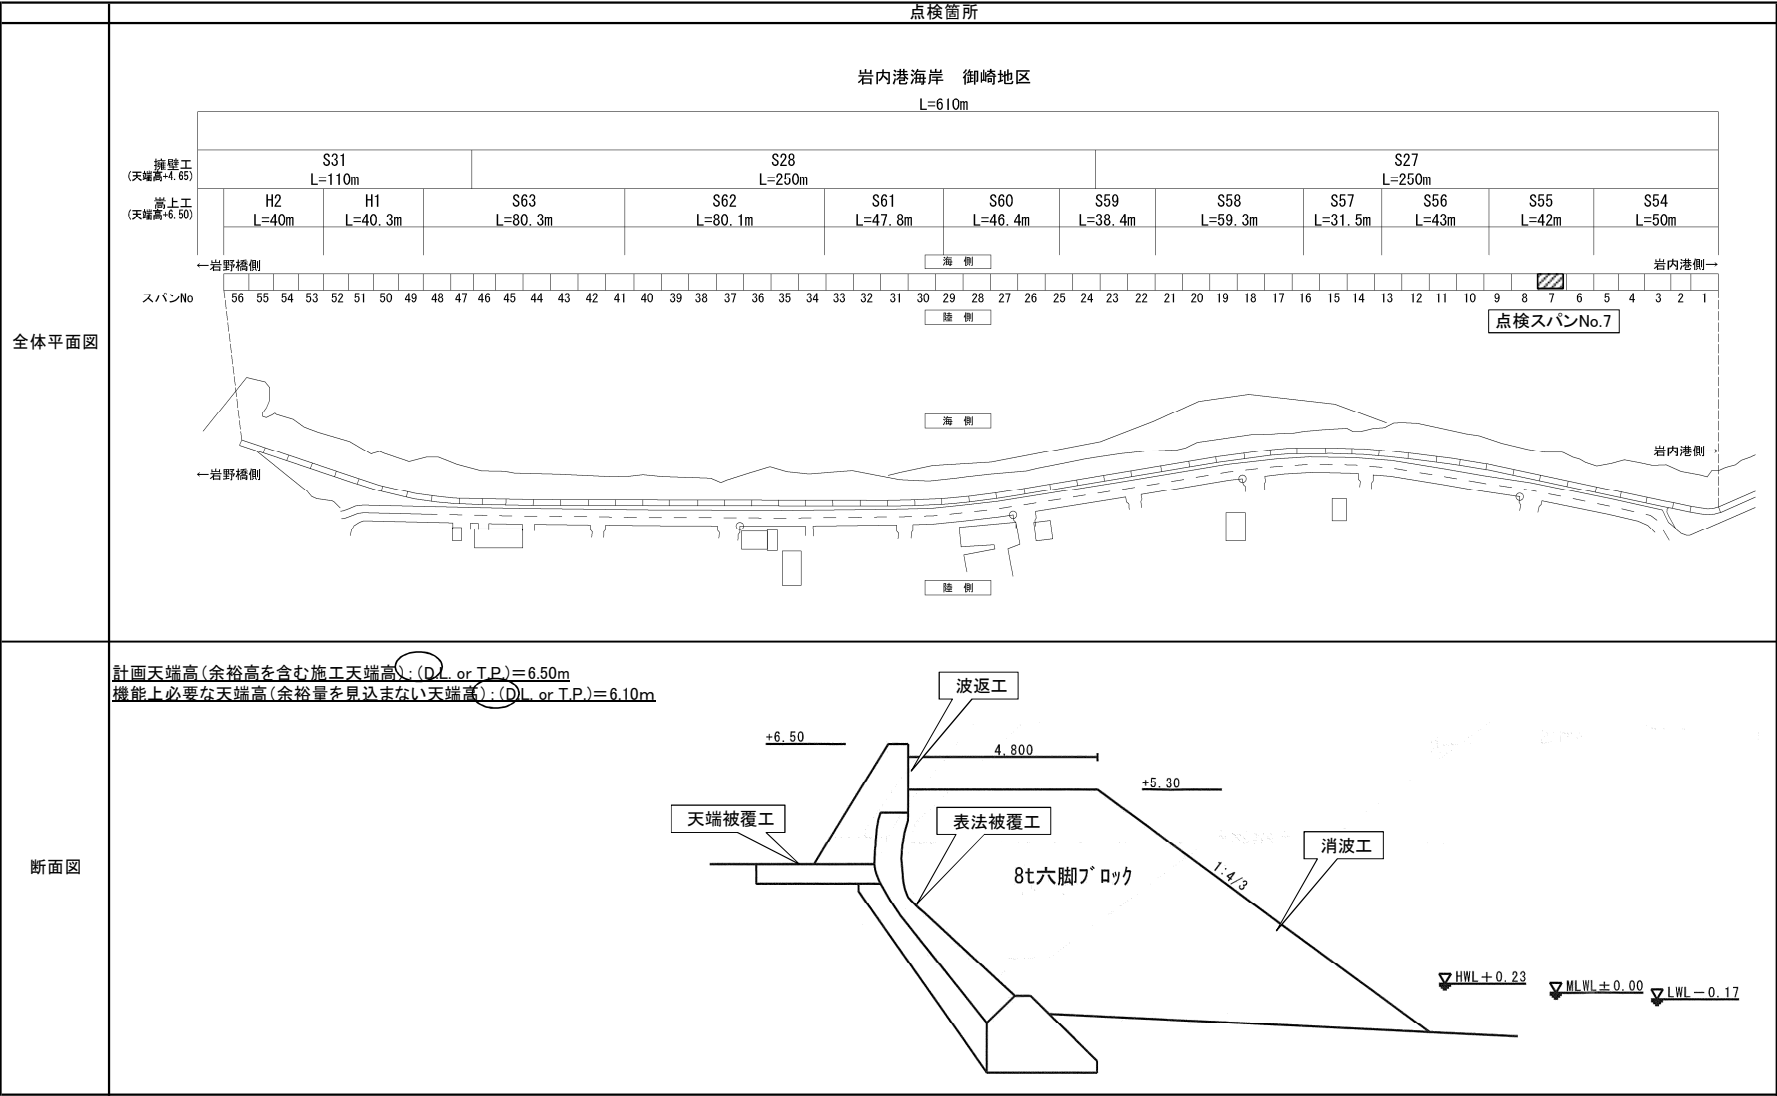

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	7
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1,3	
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			4	
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			2	
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

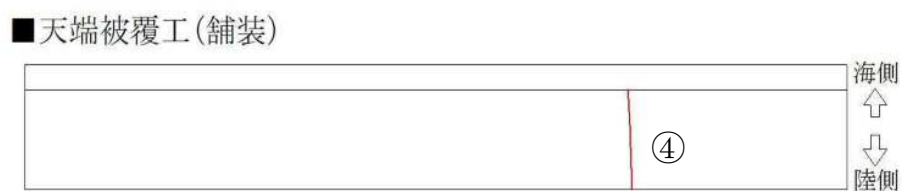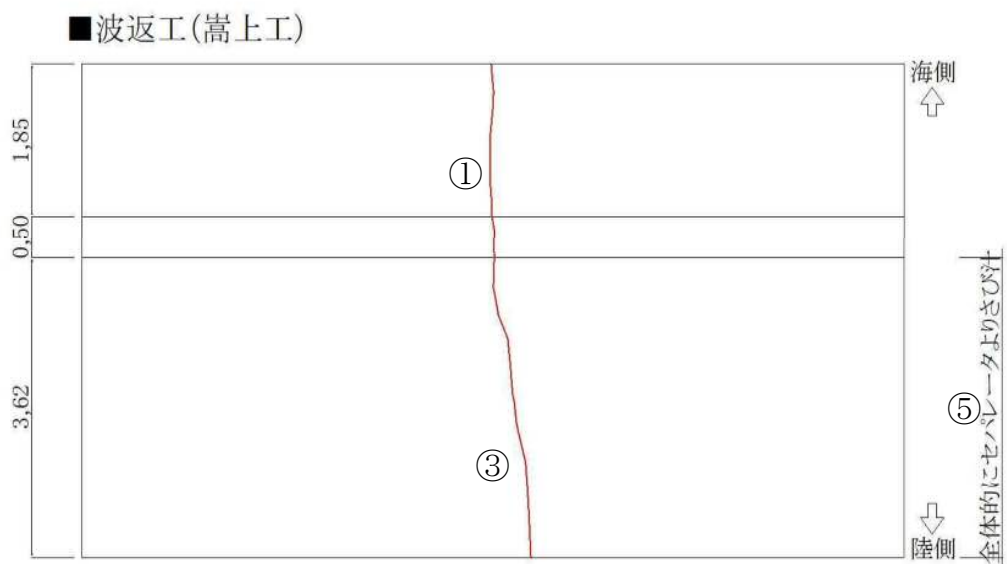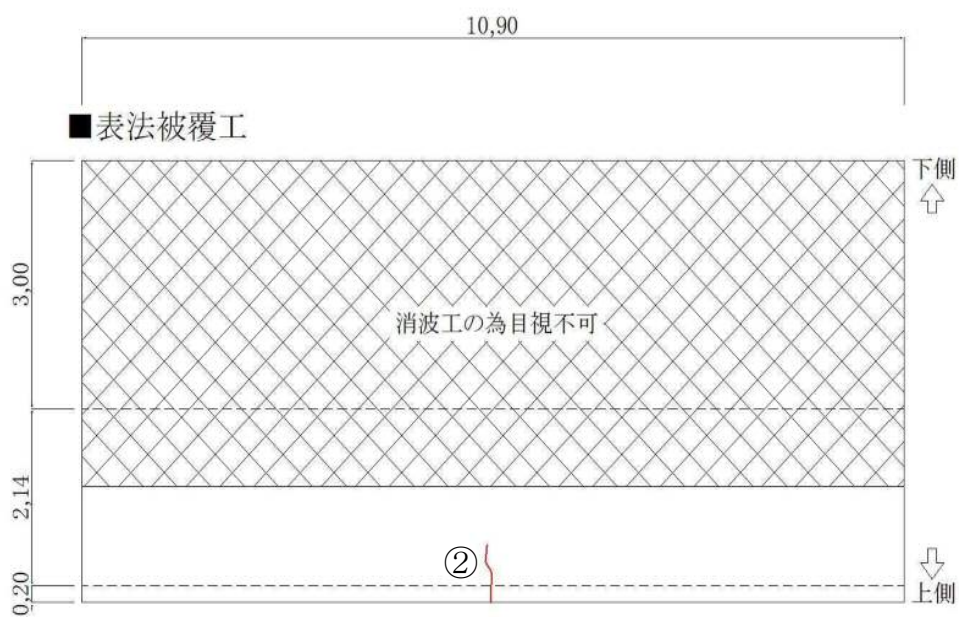


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

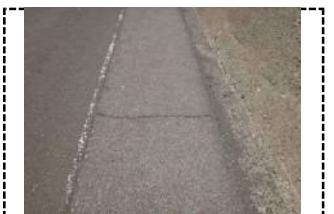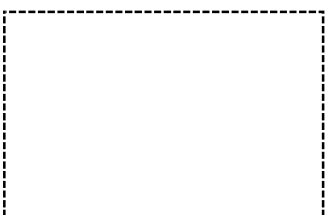海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 7
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (セパレータよりさび汁)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S55)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

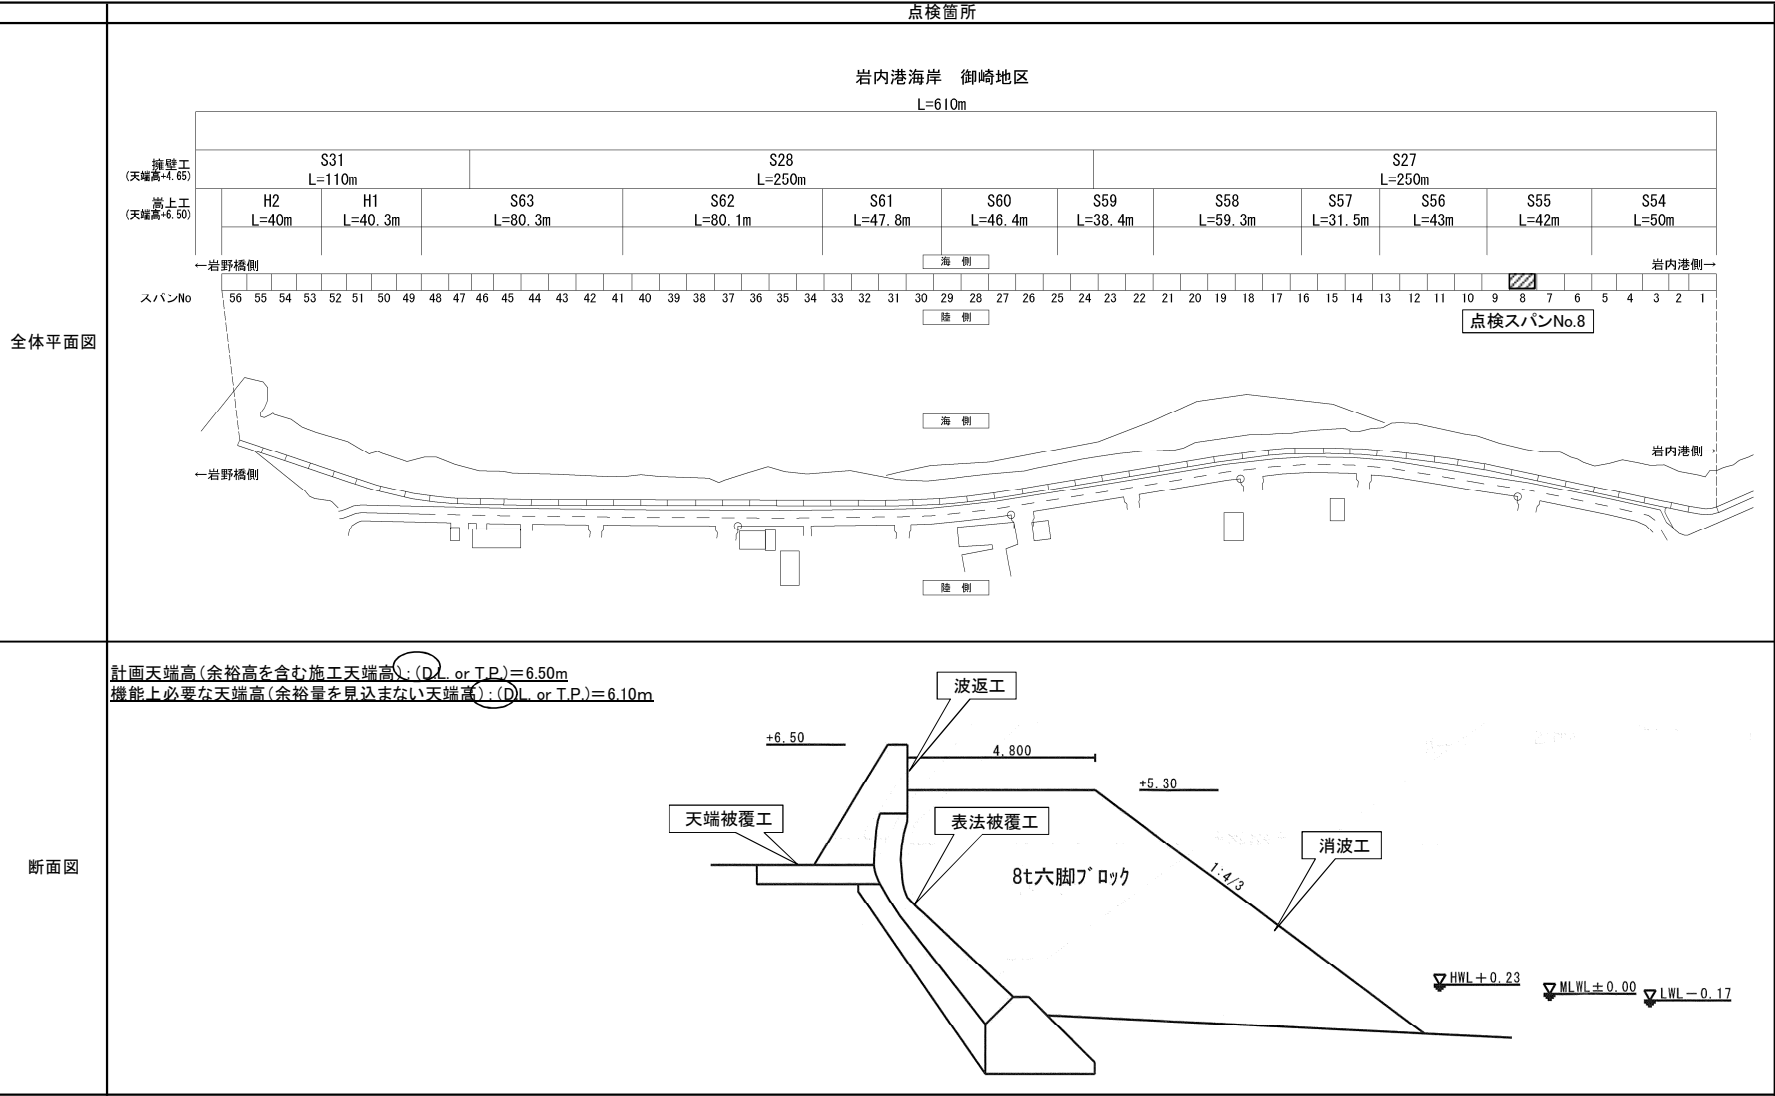

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	8
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

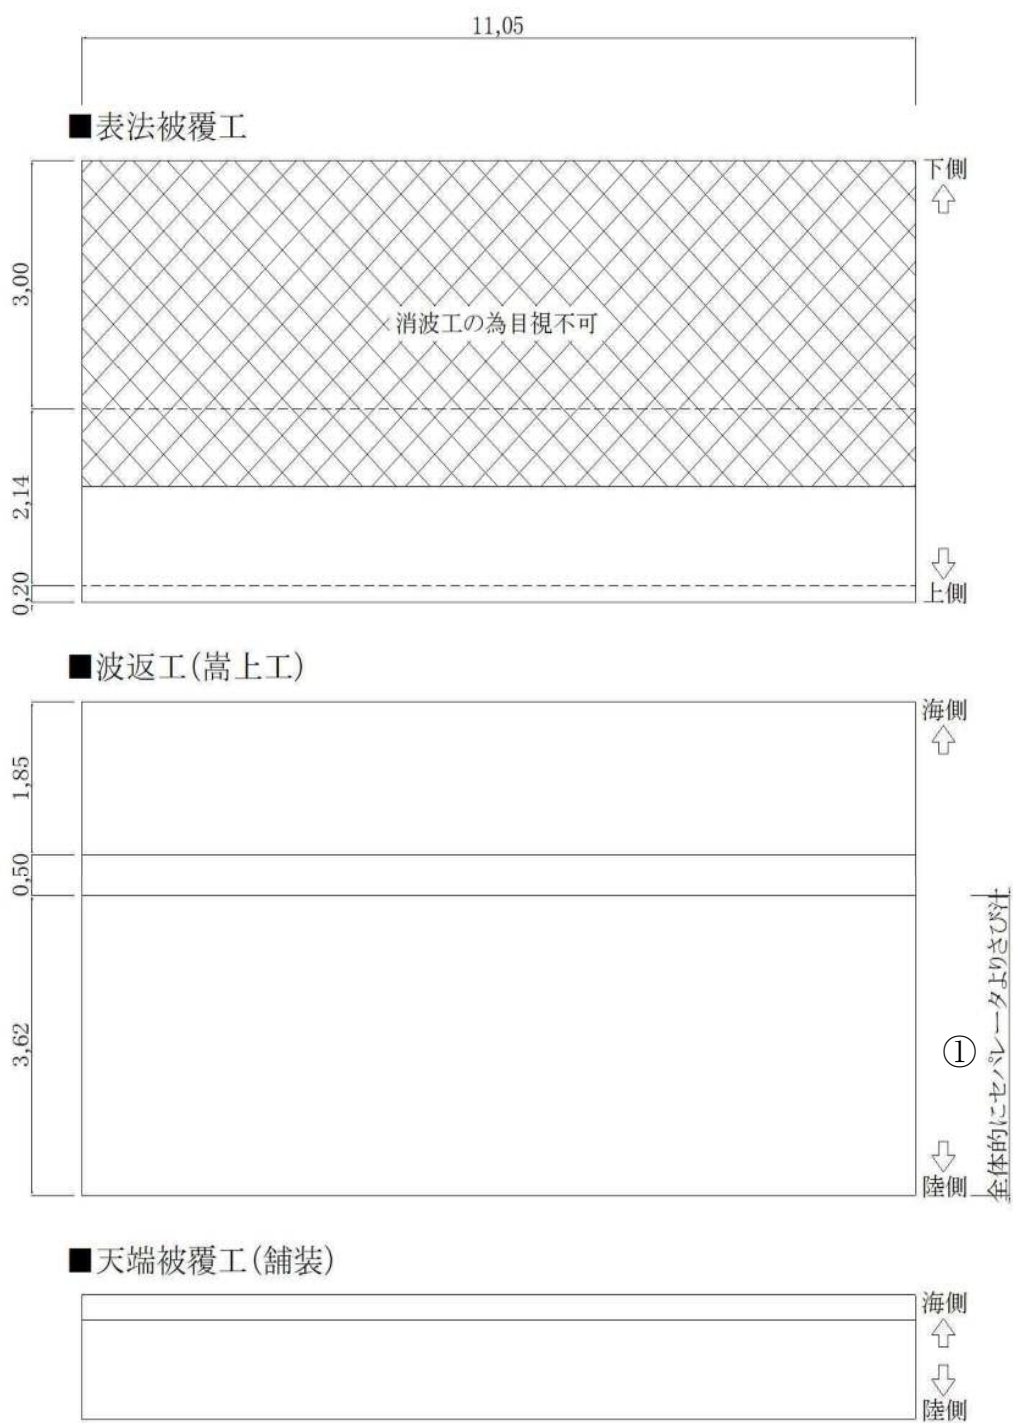


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

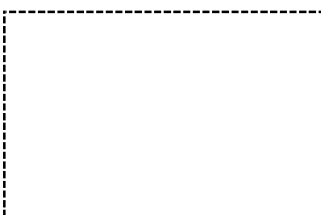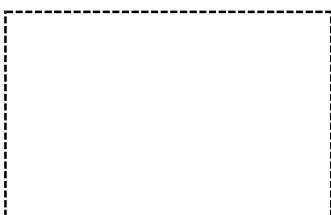海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 8
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (セパレータよりさび汁)		変状 ()			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S55)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

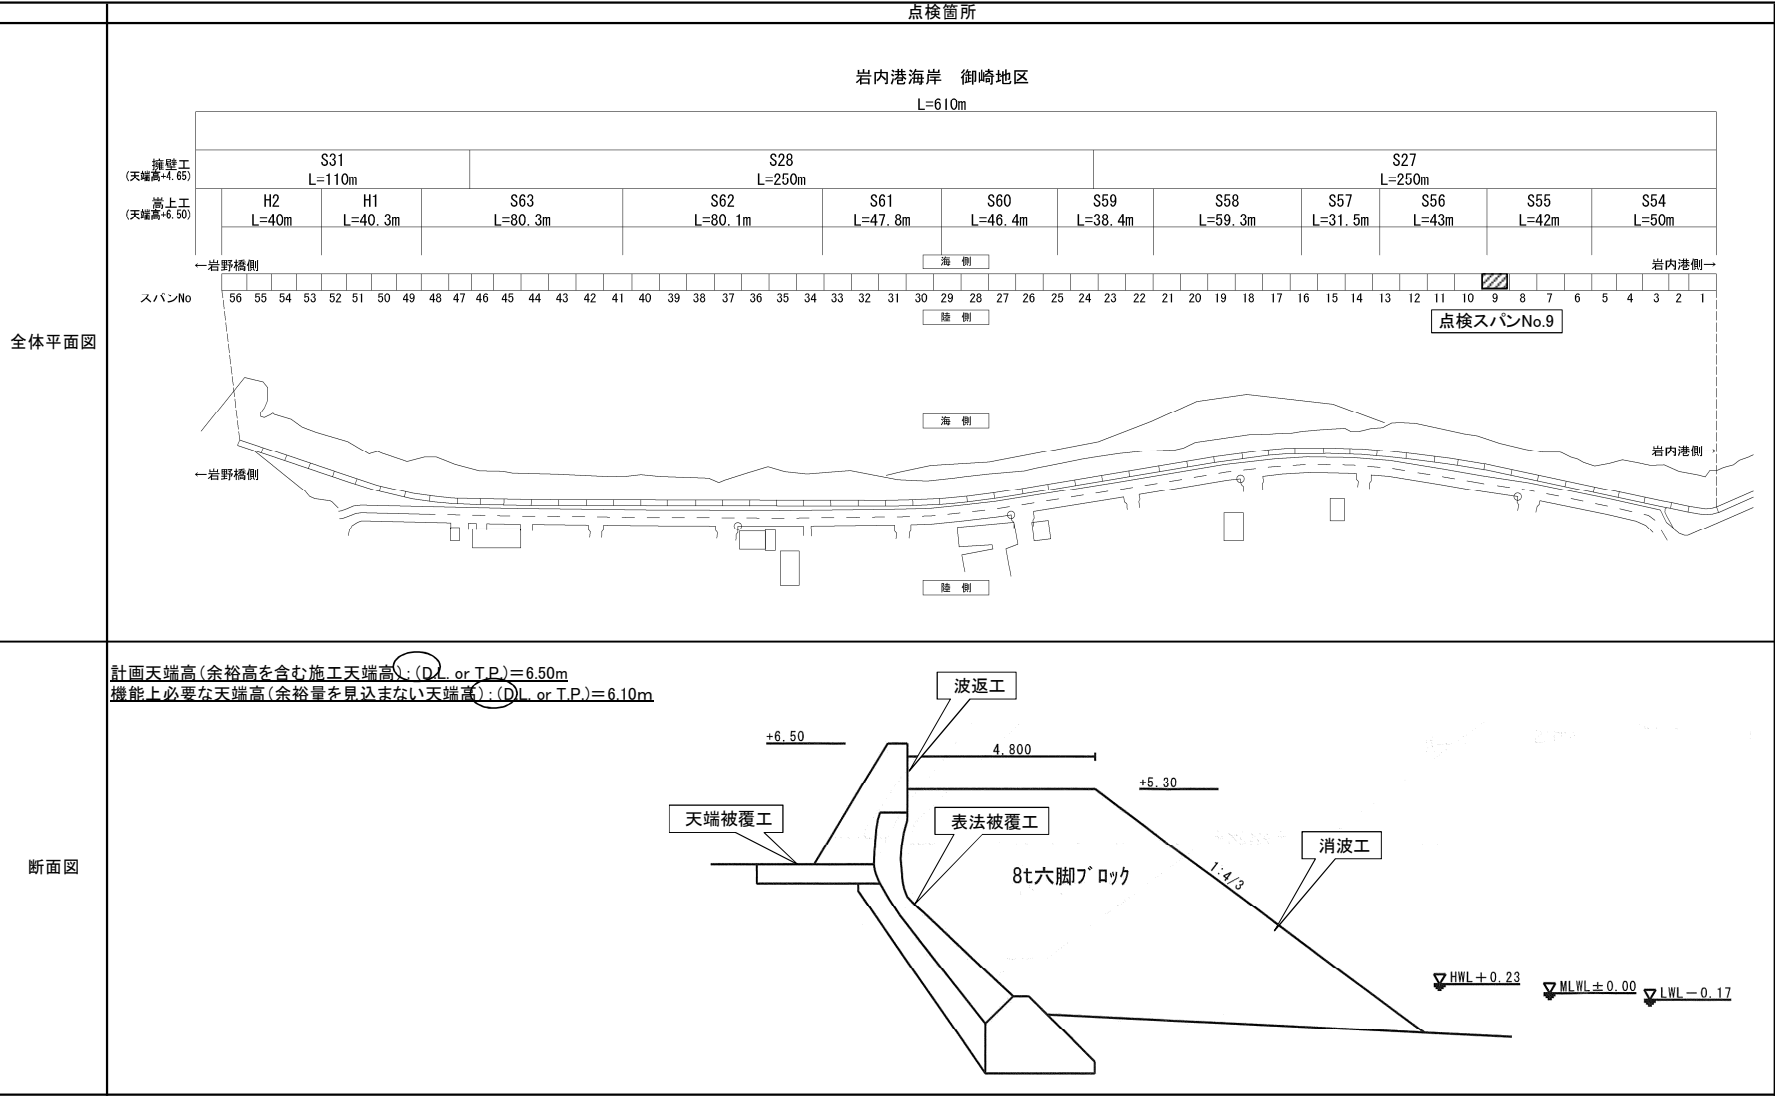

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	9
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

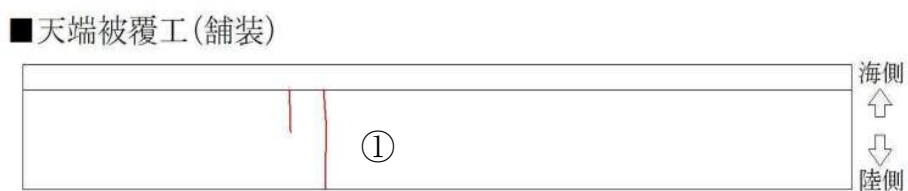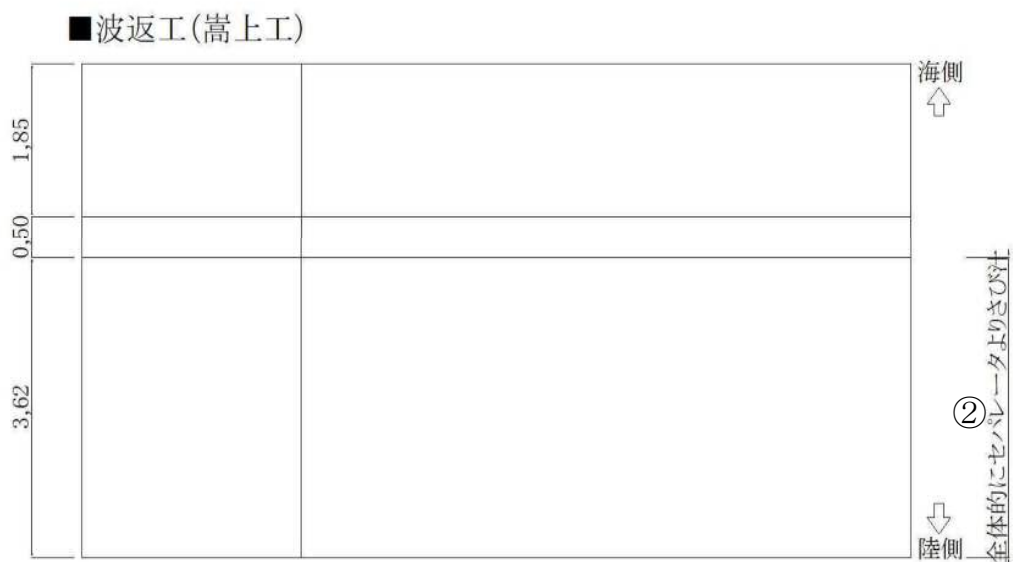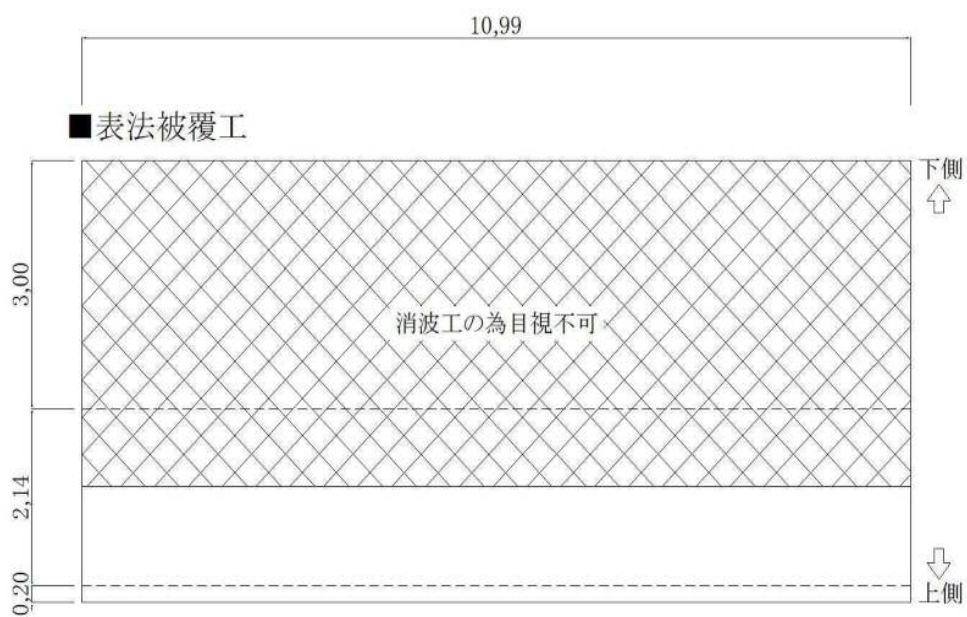


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

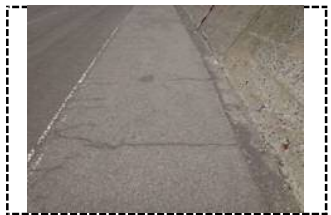海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 9
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (セパレータよりさび汁)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S56)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

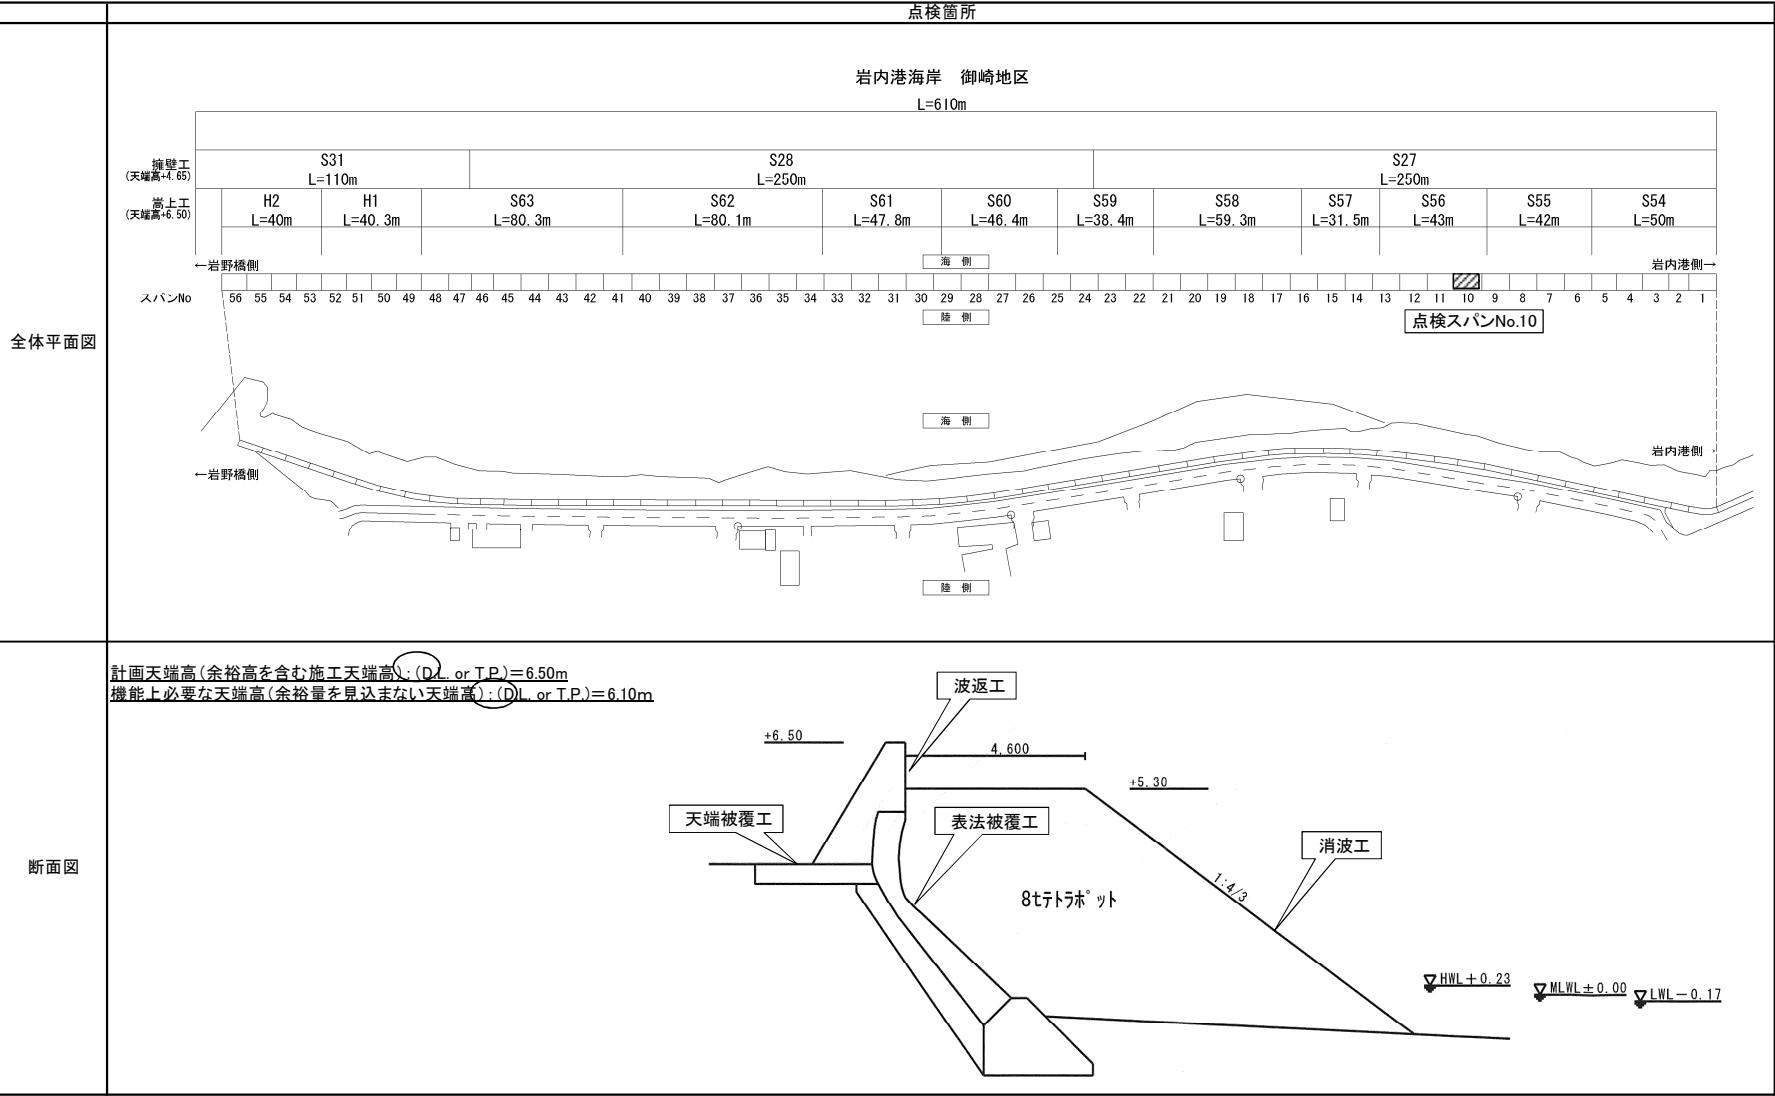

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	10
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				7
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

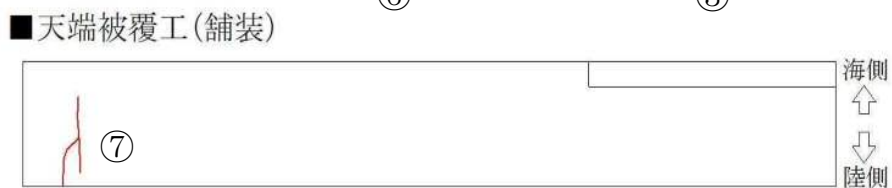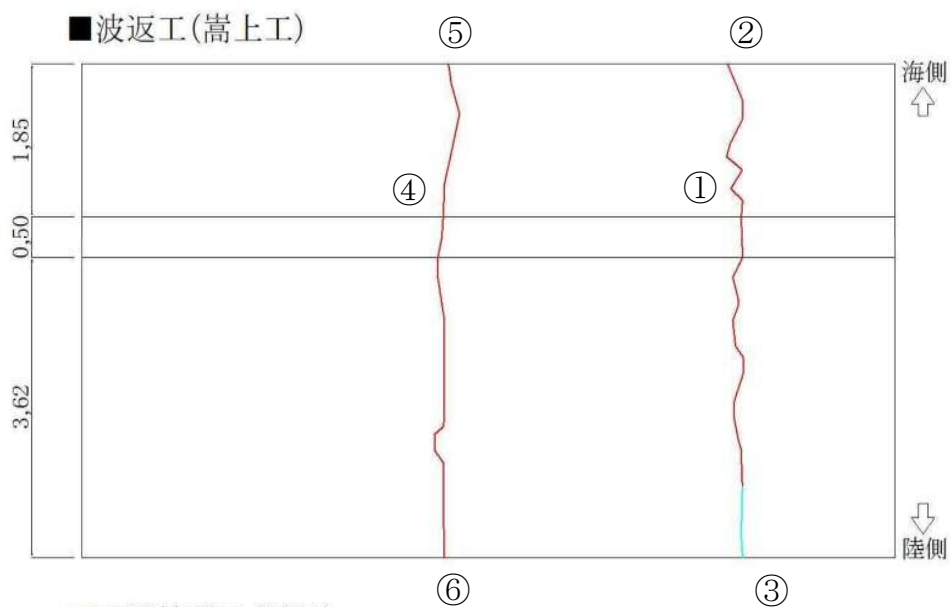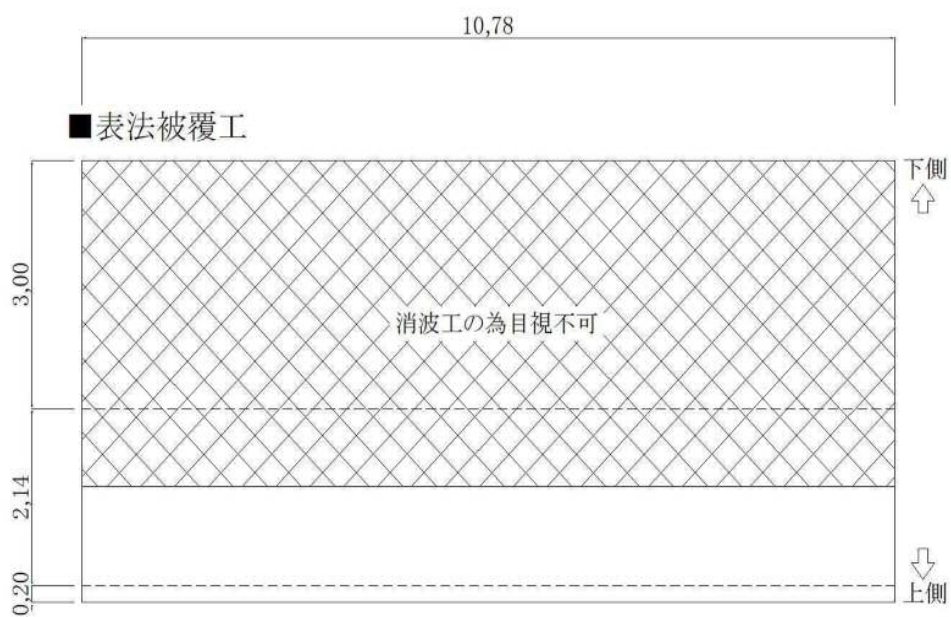


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 10
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S56)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

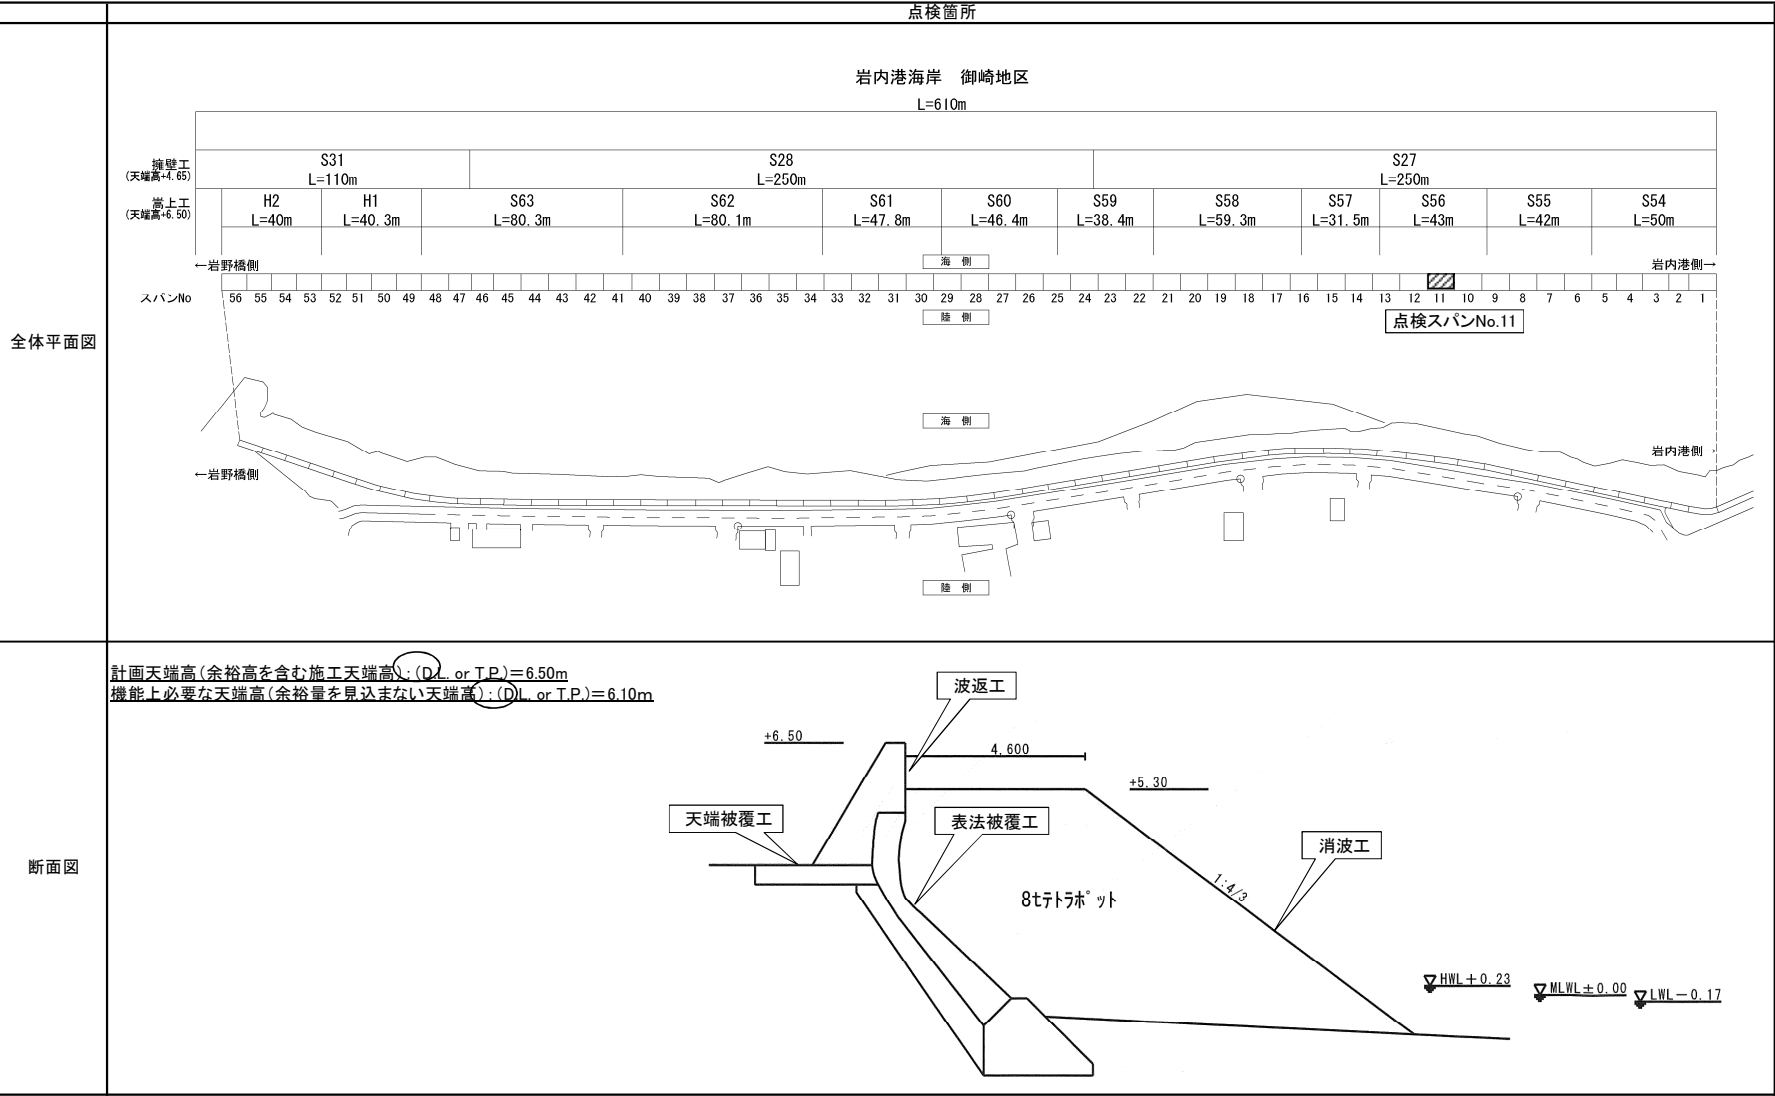

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	11
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

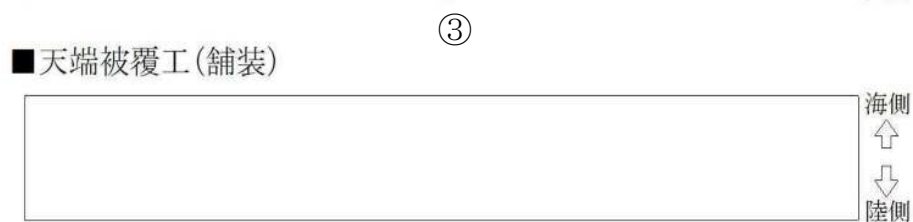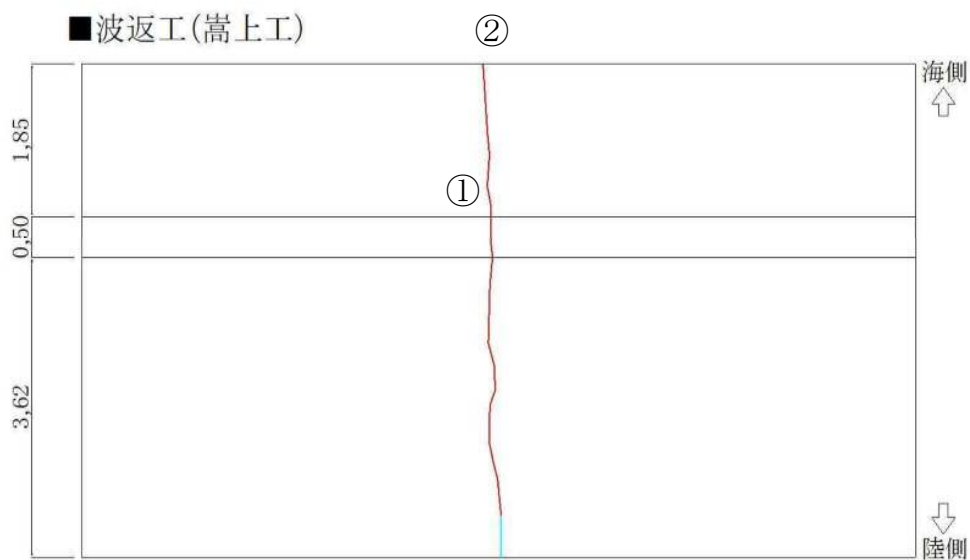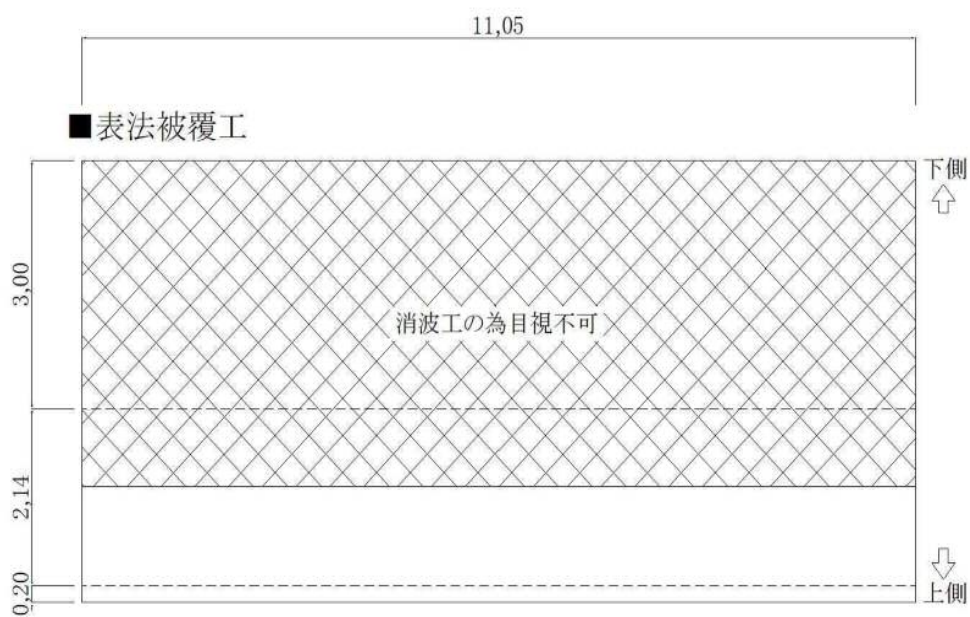


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 11
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S56)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No.	001	～ 056

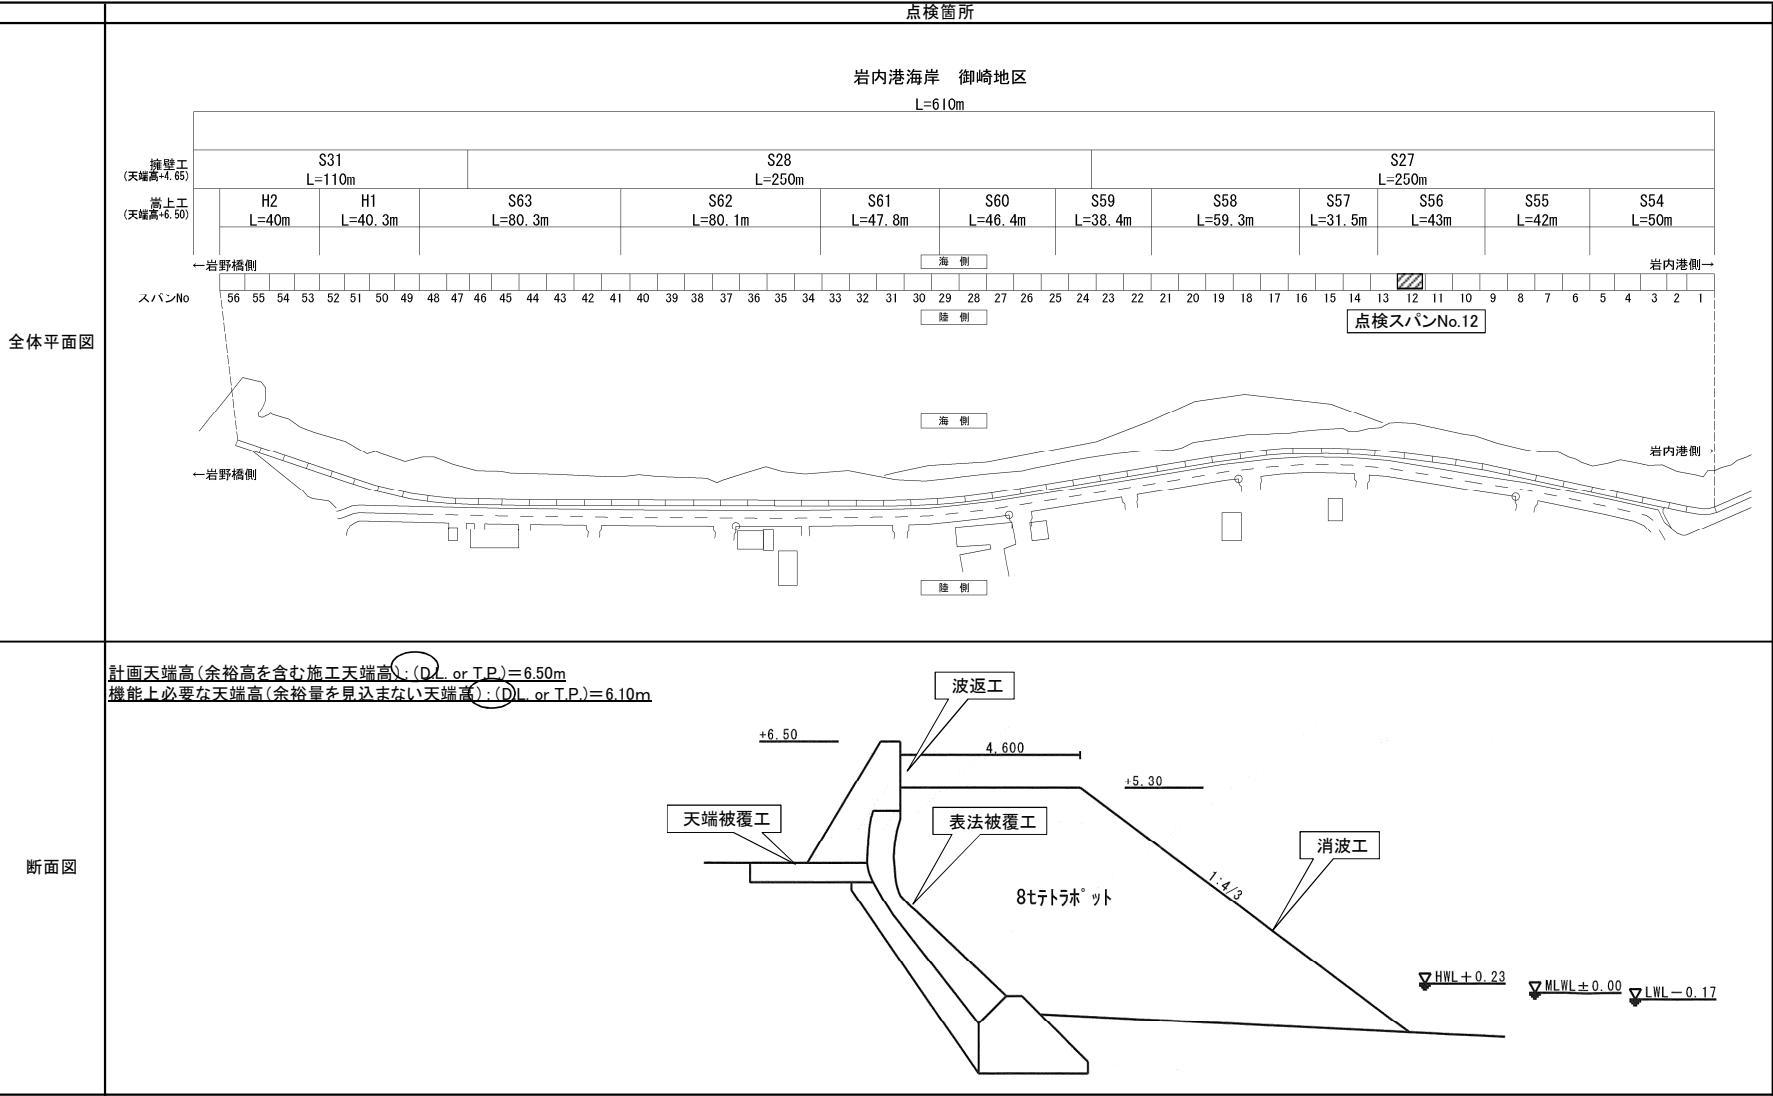

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	12
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

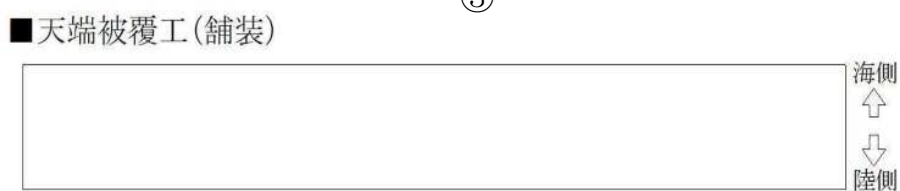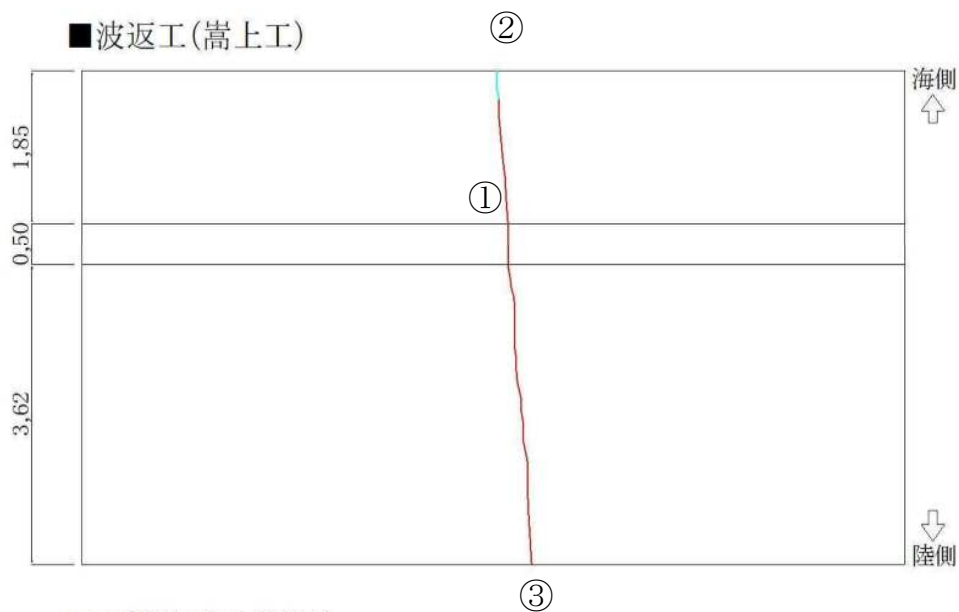


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

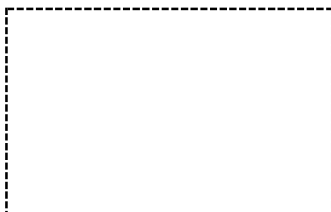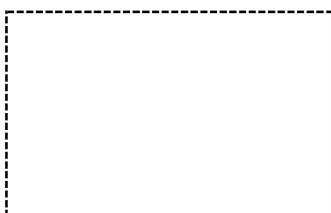海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 12
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(高上工S56.57)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

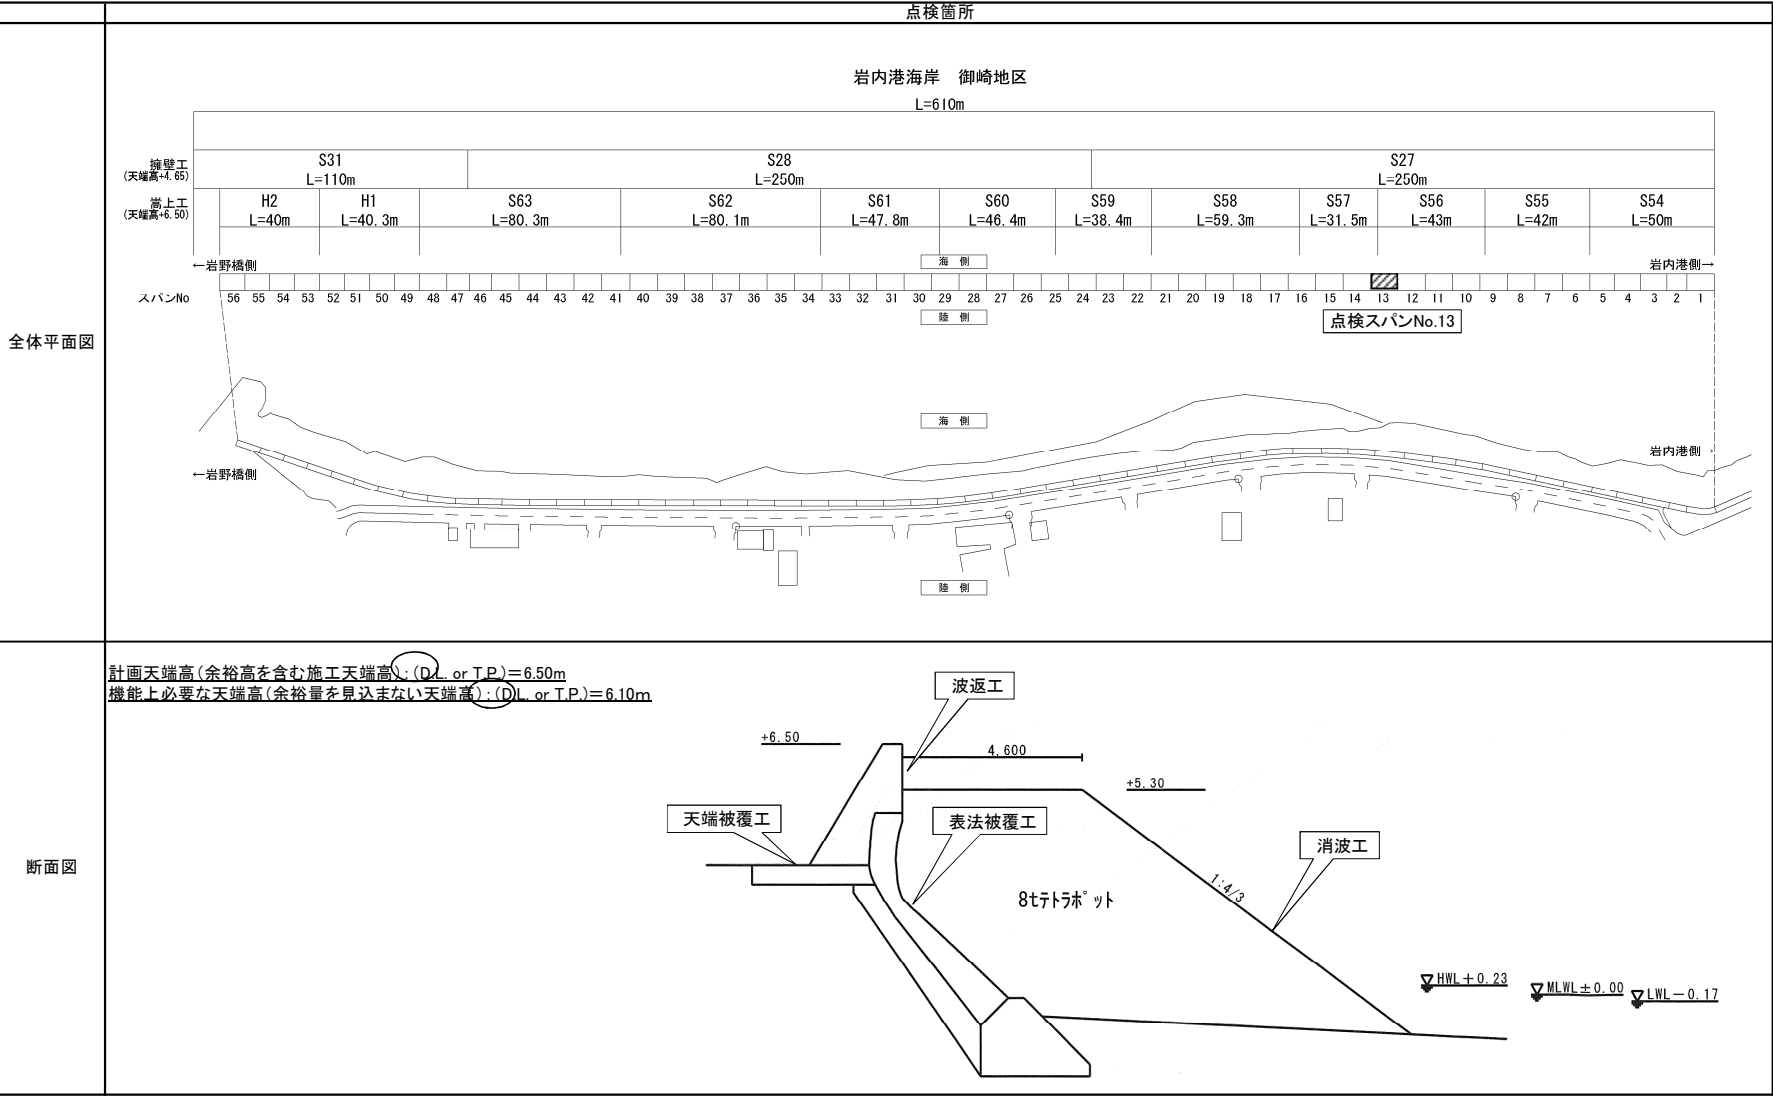

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	13
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

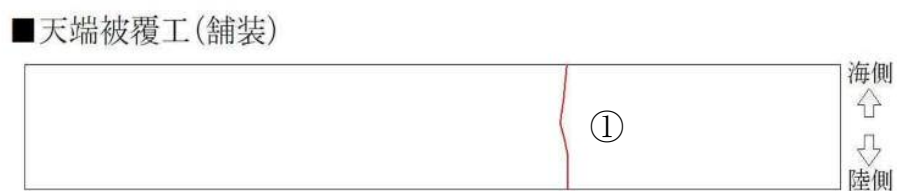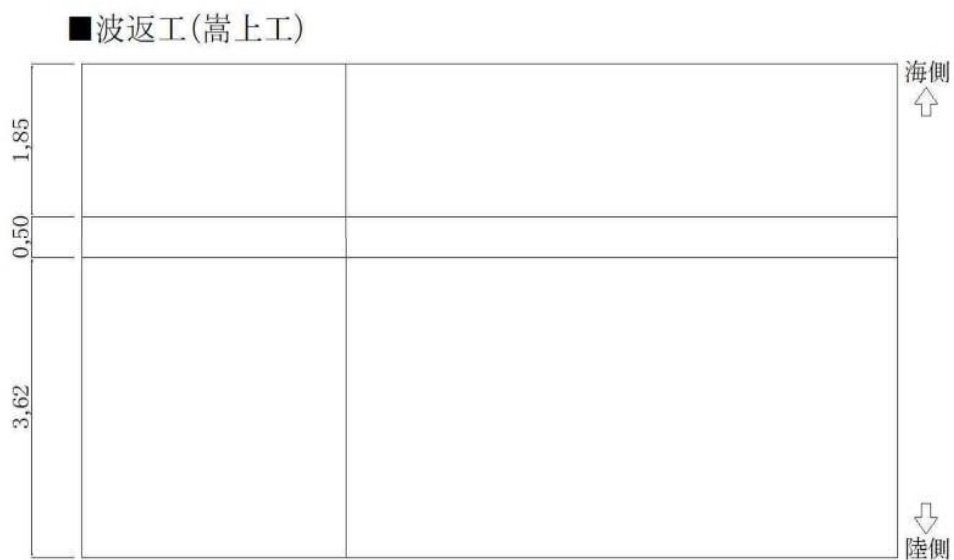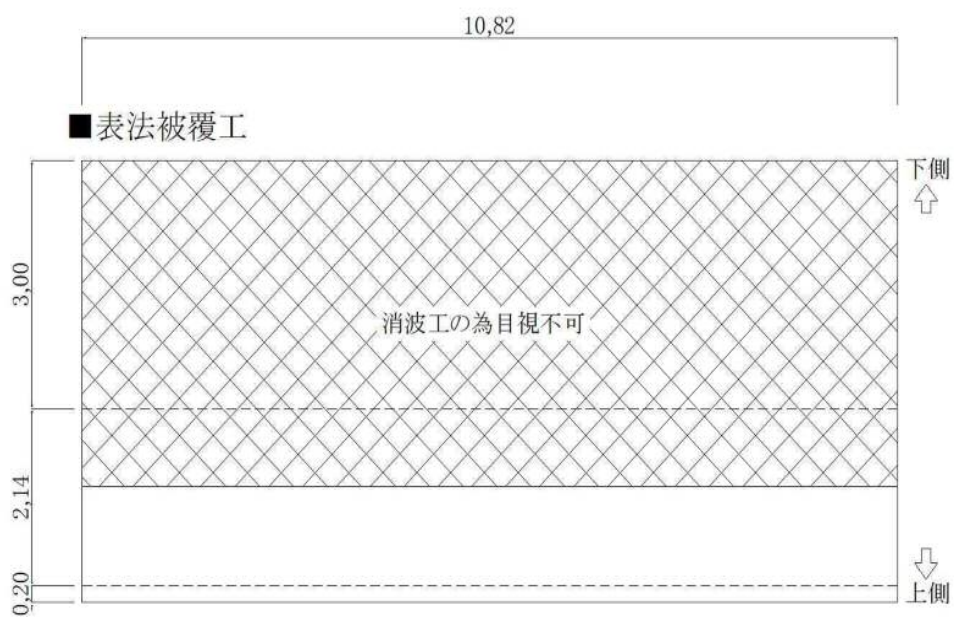

凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 13
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

参考4-53

点検箇所

岩内港海岸 御崎地区

L=610m

検壁工 (天端高+4.65)
嵩上工 (天端高+6.50)

S31 L=110m
S28 L=250m
S27 L=250m

H2 L=40m
H1 L=40.3m
S63 L=80.3m
S62 L=80.1m
S61 L=47.8m
S60 L=46.4m
S59 L=38.4m
S58 L=59.3m
S57 L=31.5m
S56 L=43m
S55 L=42m
S54 L=50m

←岩野橋側

海側

岩内港側→

スパンNo

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

点検スパンNo.14

←岩野橋側

海側

岩内港側

陸側

全体平面図

計画天端高(余裕高を含む施工天端高): (D.L. or T.P.)=6.50m
機能上必要な天端高(余裕量を見込まない天端高): (D.L. or T.P.)=6.10m

波返工

4.600

+6.50

+5.30

天端被覆工

表法被覆工

8tテトラポット

1:4.3

消波工



▽HWL +0.23
▽MLWL ±0.00
▽LWL -0.17

断面図

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	14
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

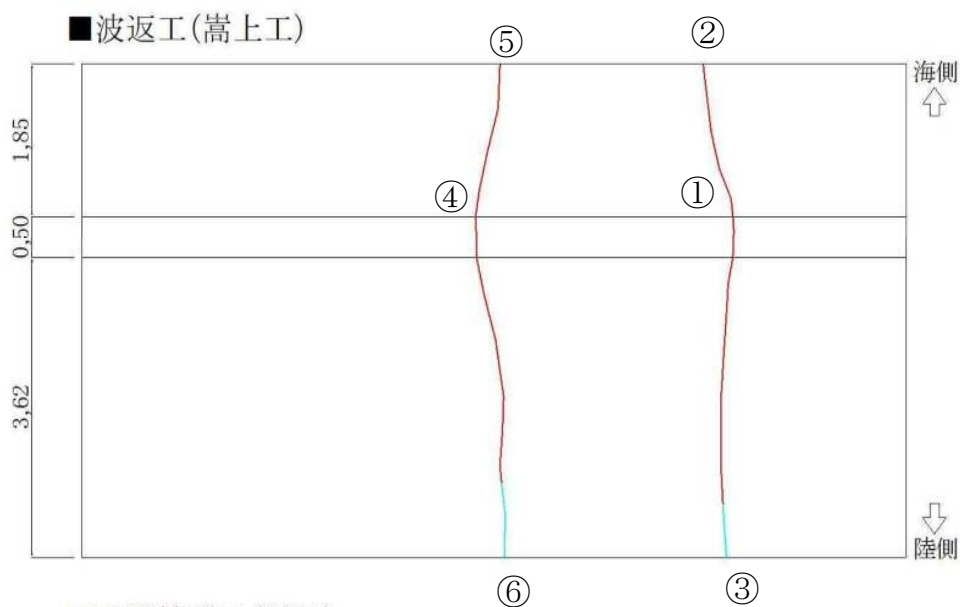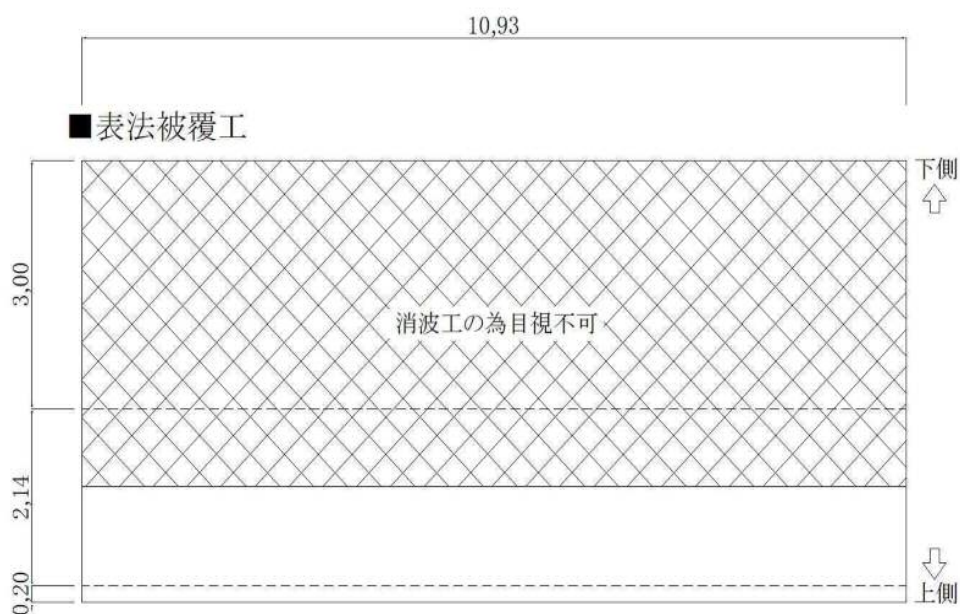


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

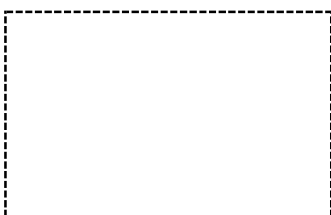海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 14
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. (4)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()			
写真No. (5)		写真No. (6)		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S57)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

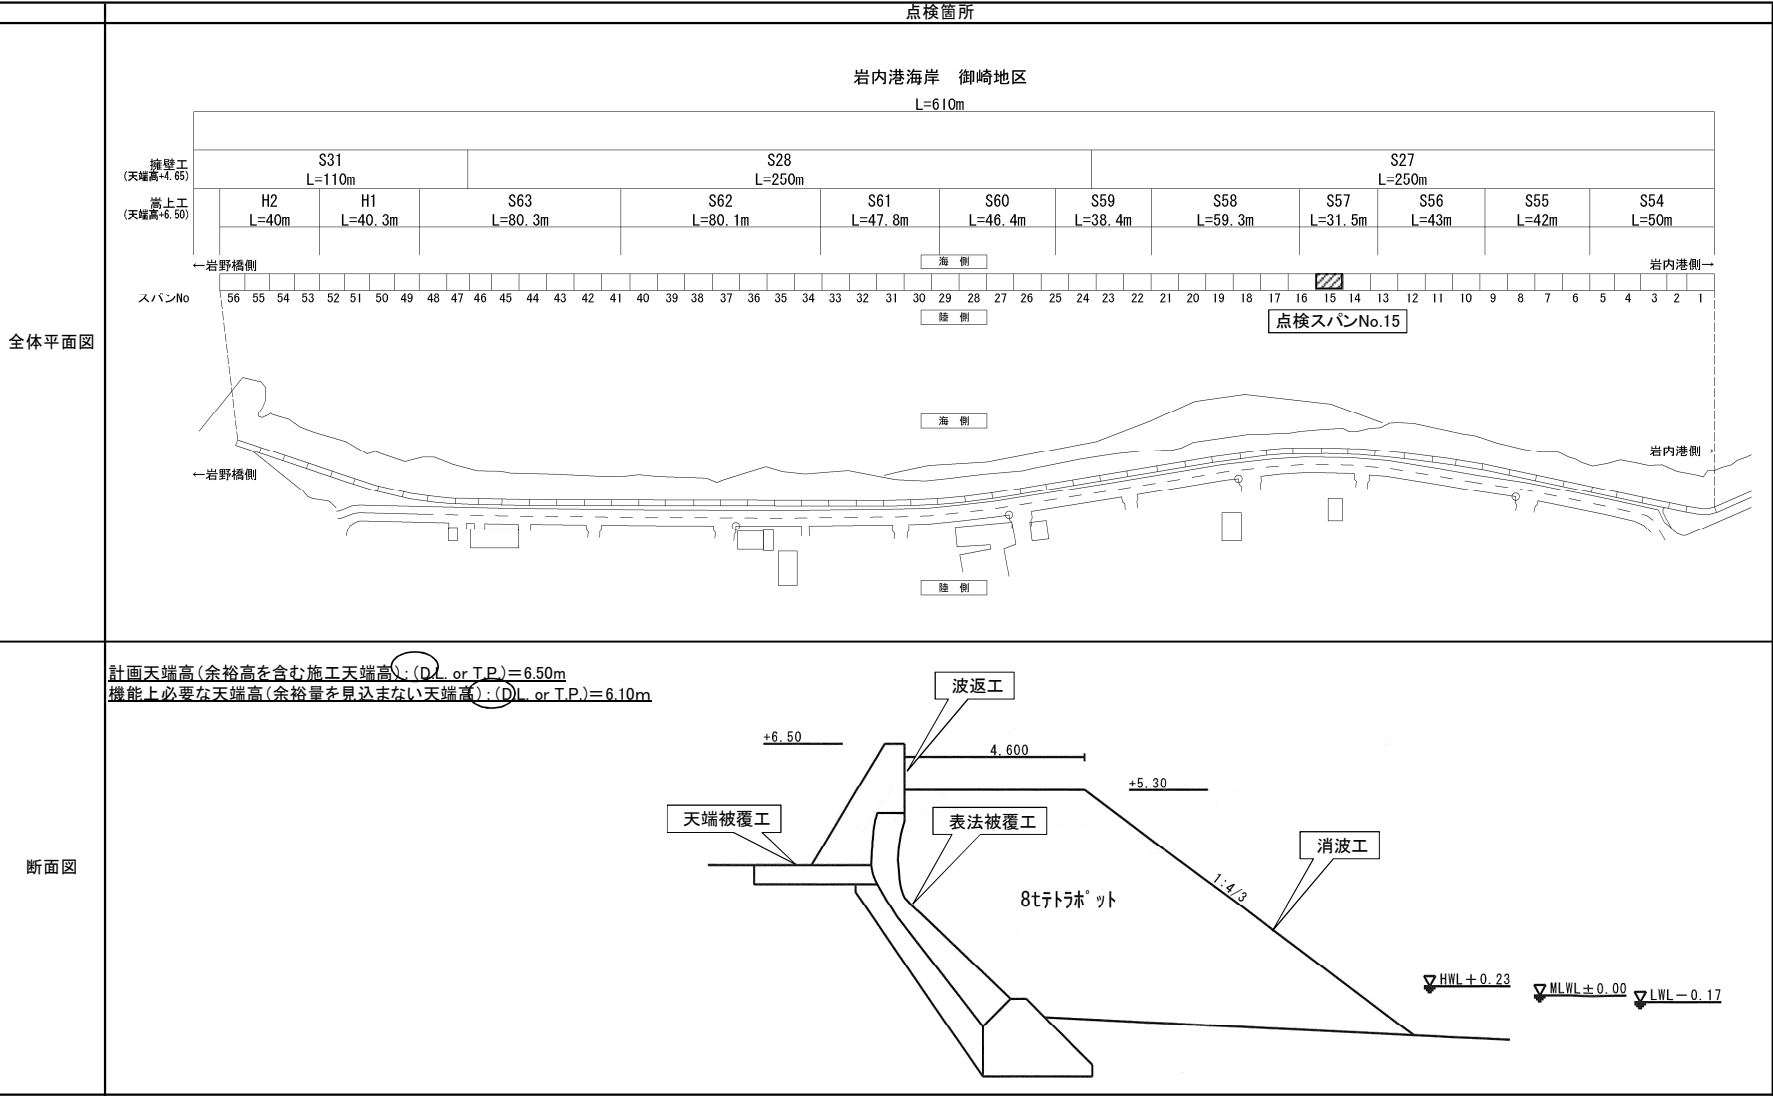

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	15
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

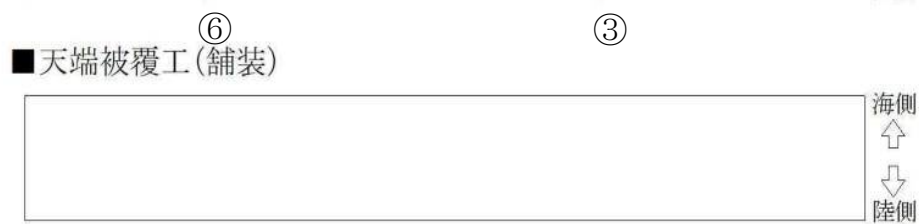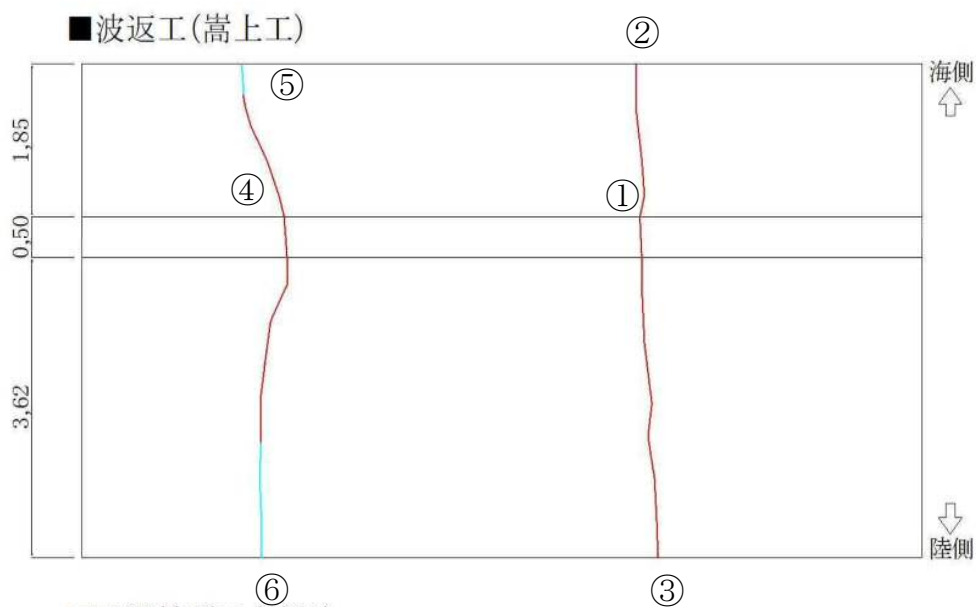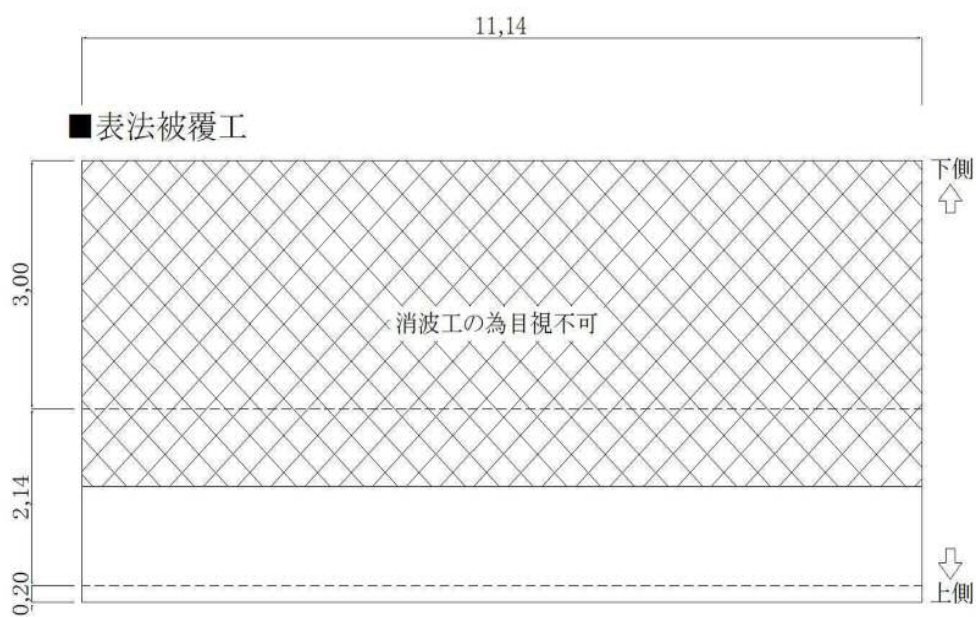


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

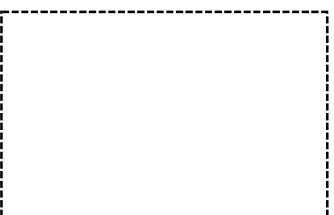海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 15
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()	
写真No. (5)		写真No. (6)		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(高上工S57.58)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

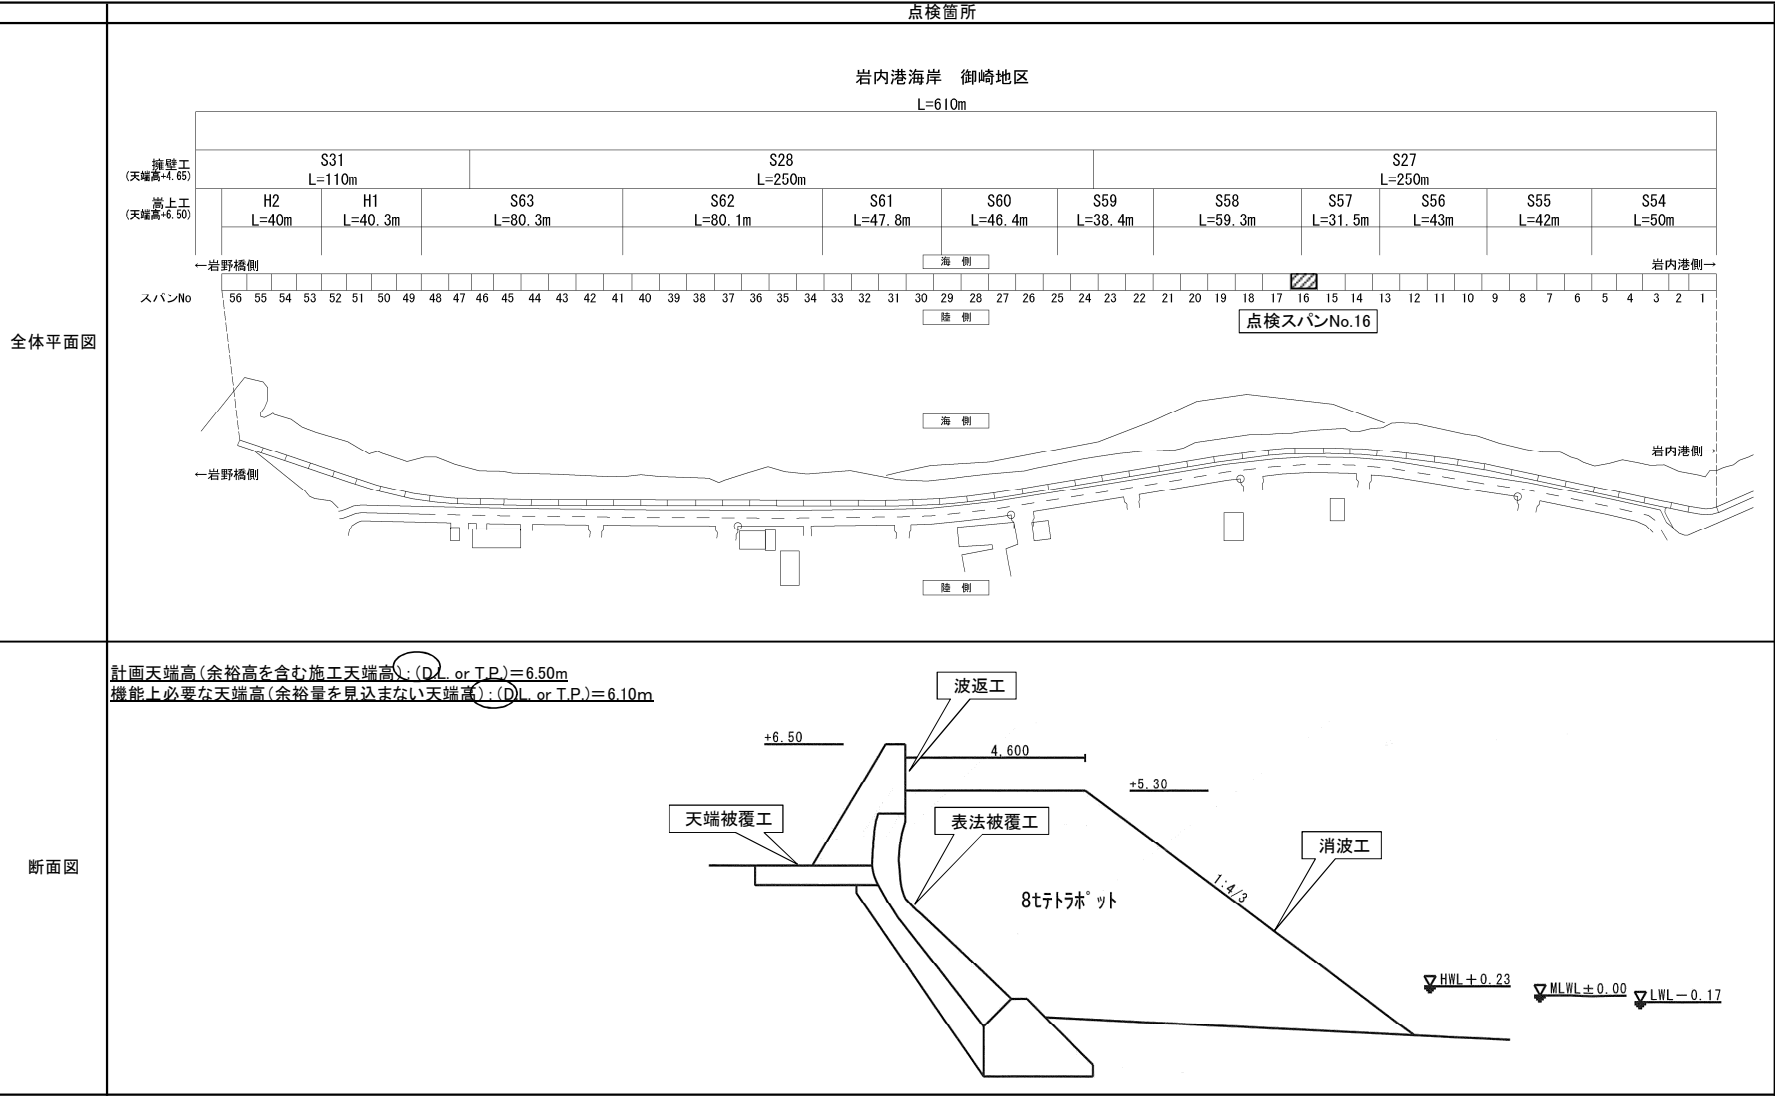

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	16
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

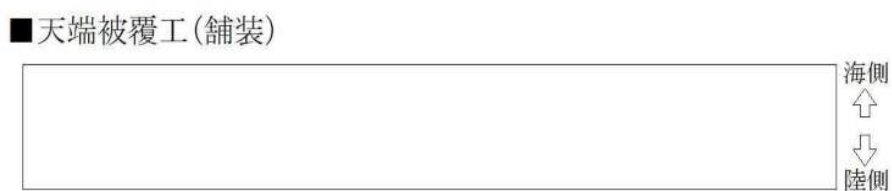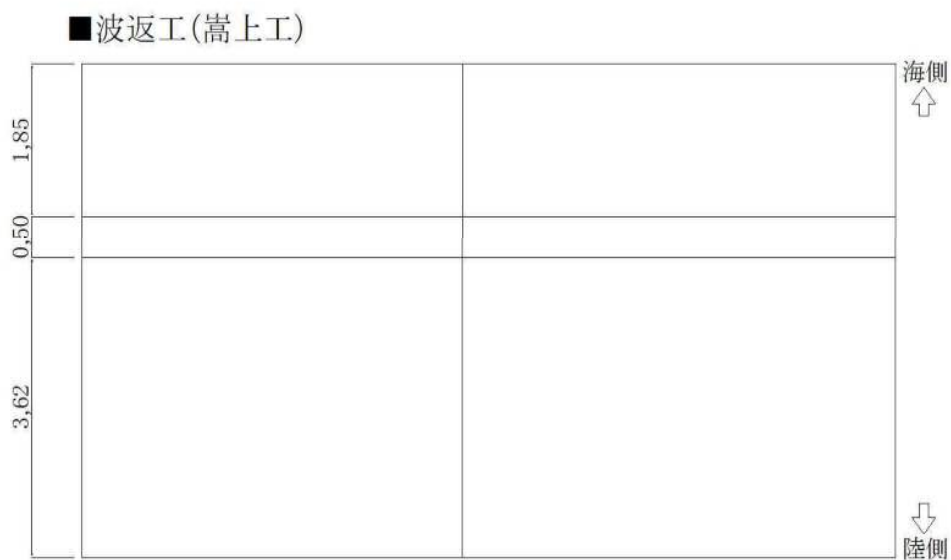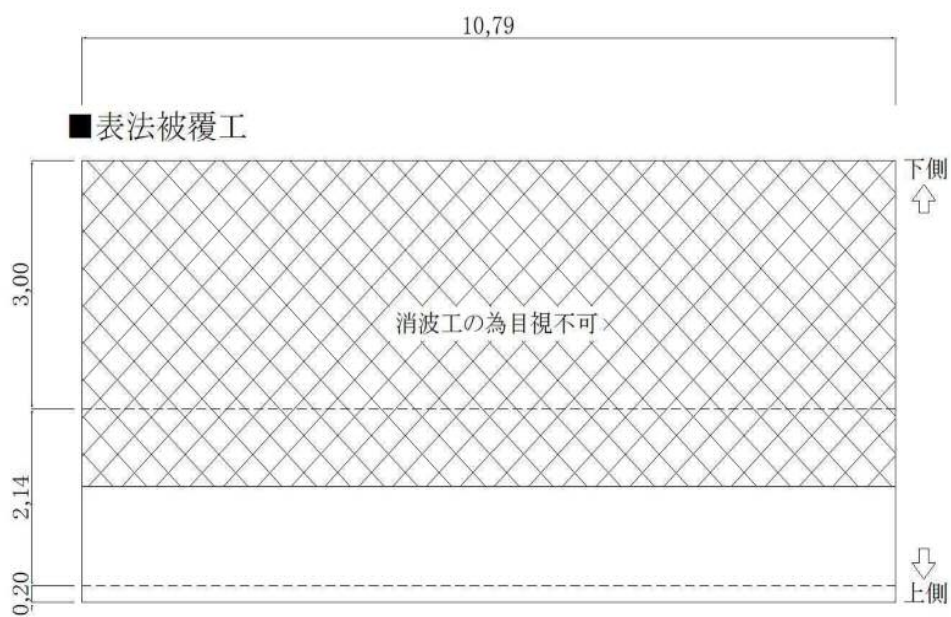


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 16
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S58)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

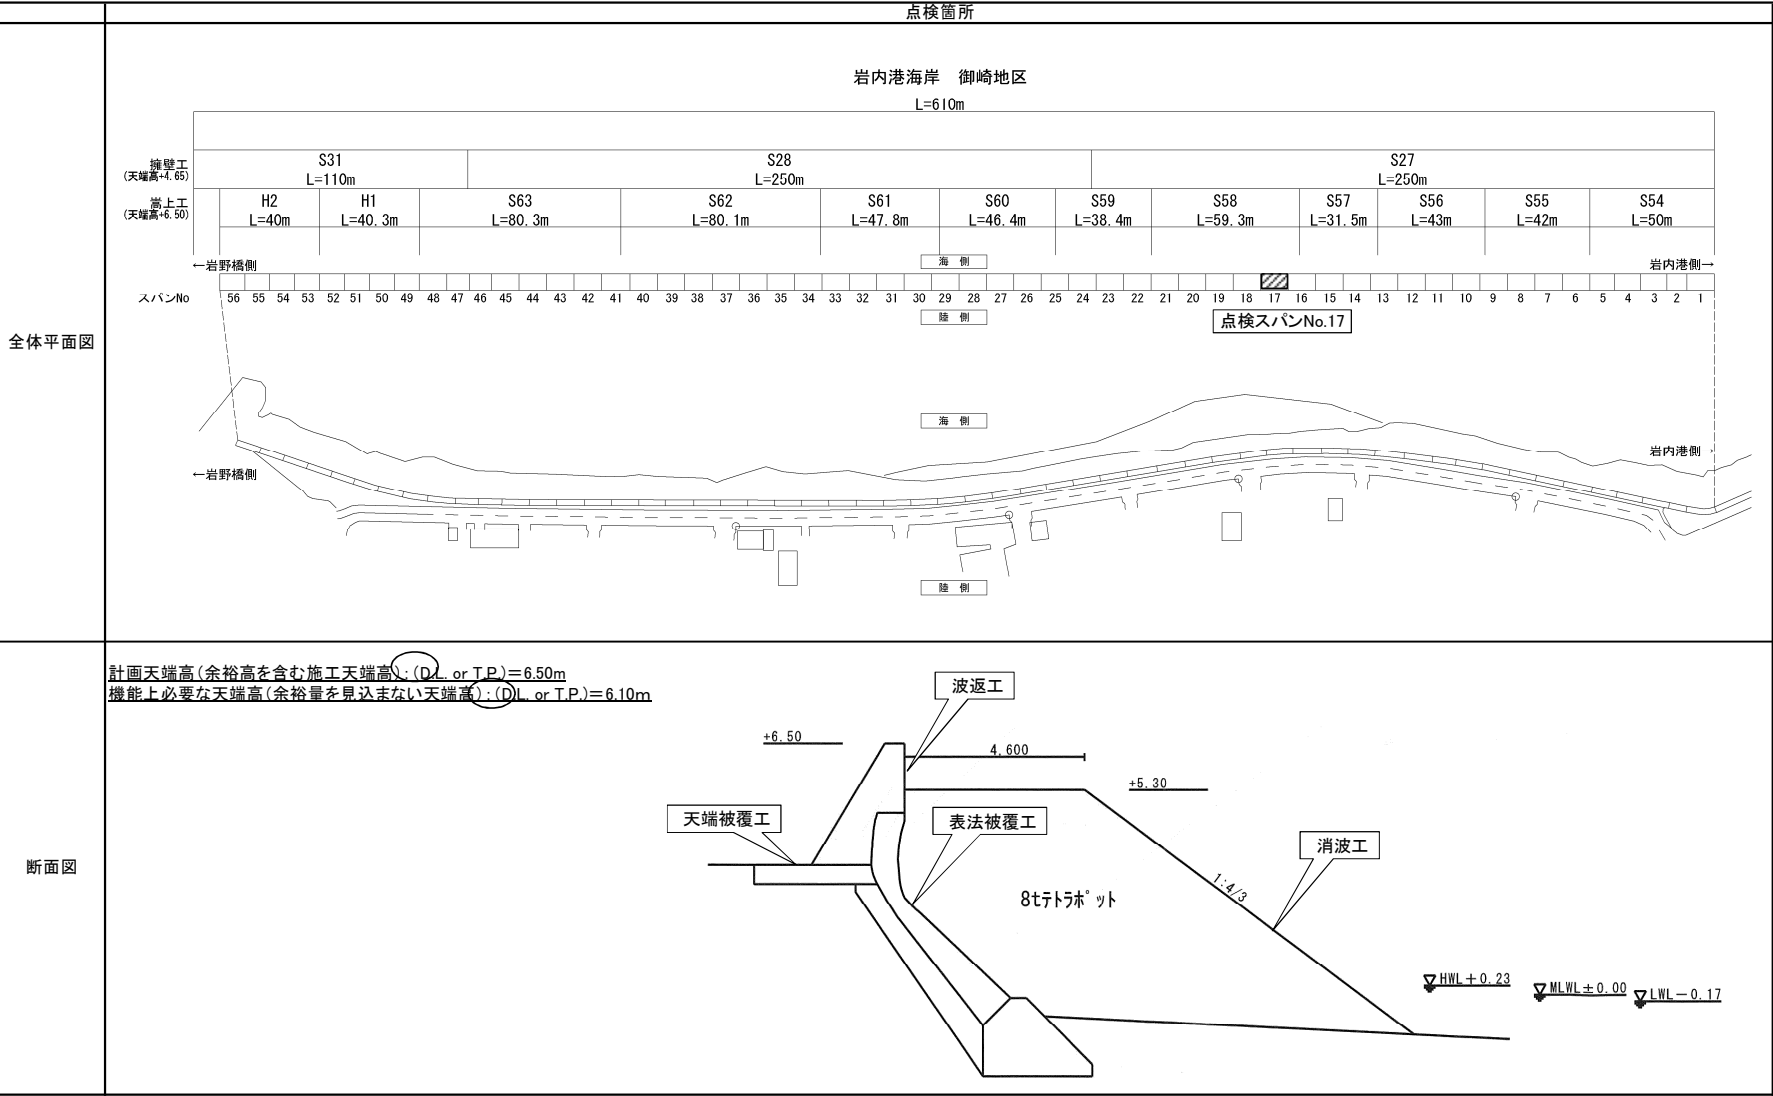

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	17
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

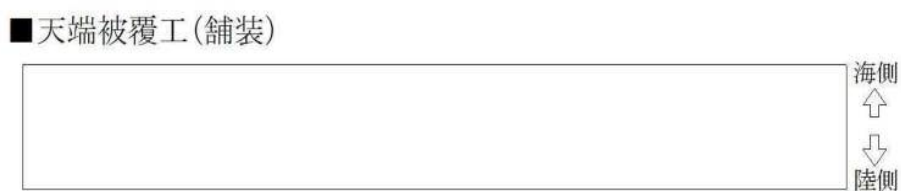


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 17
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()			
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()			
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()		変状 (全景) 写真No. ()			

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S58)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

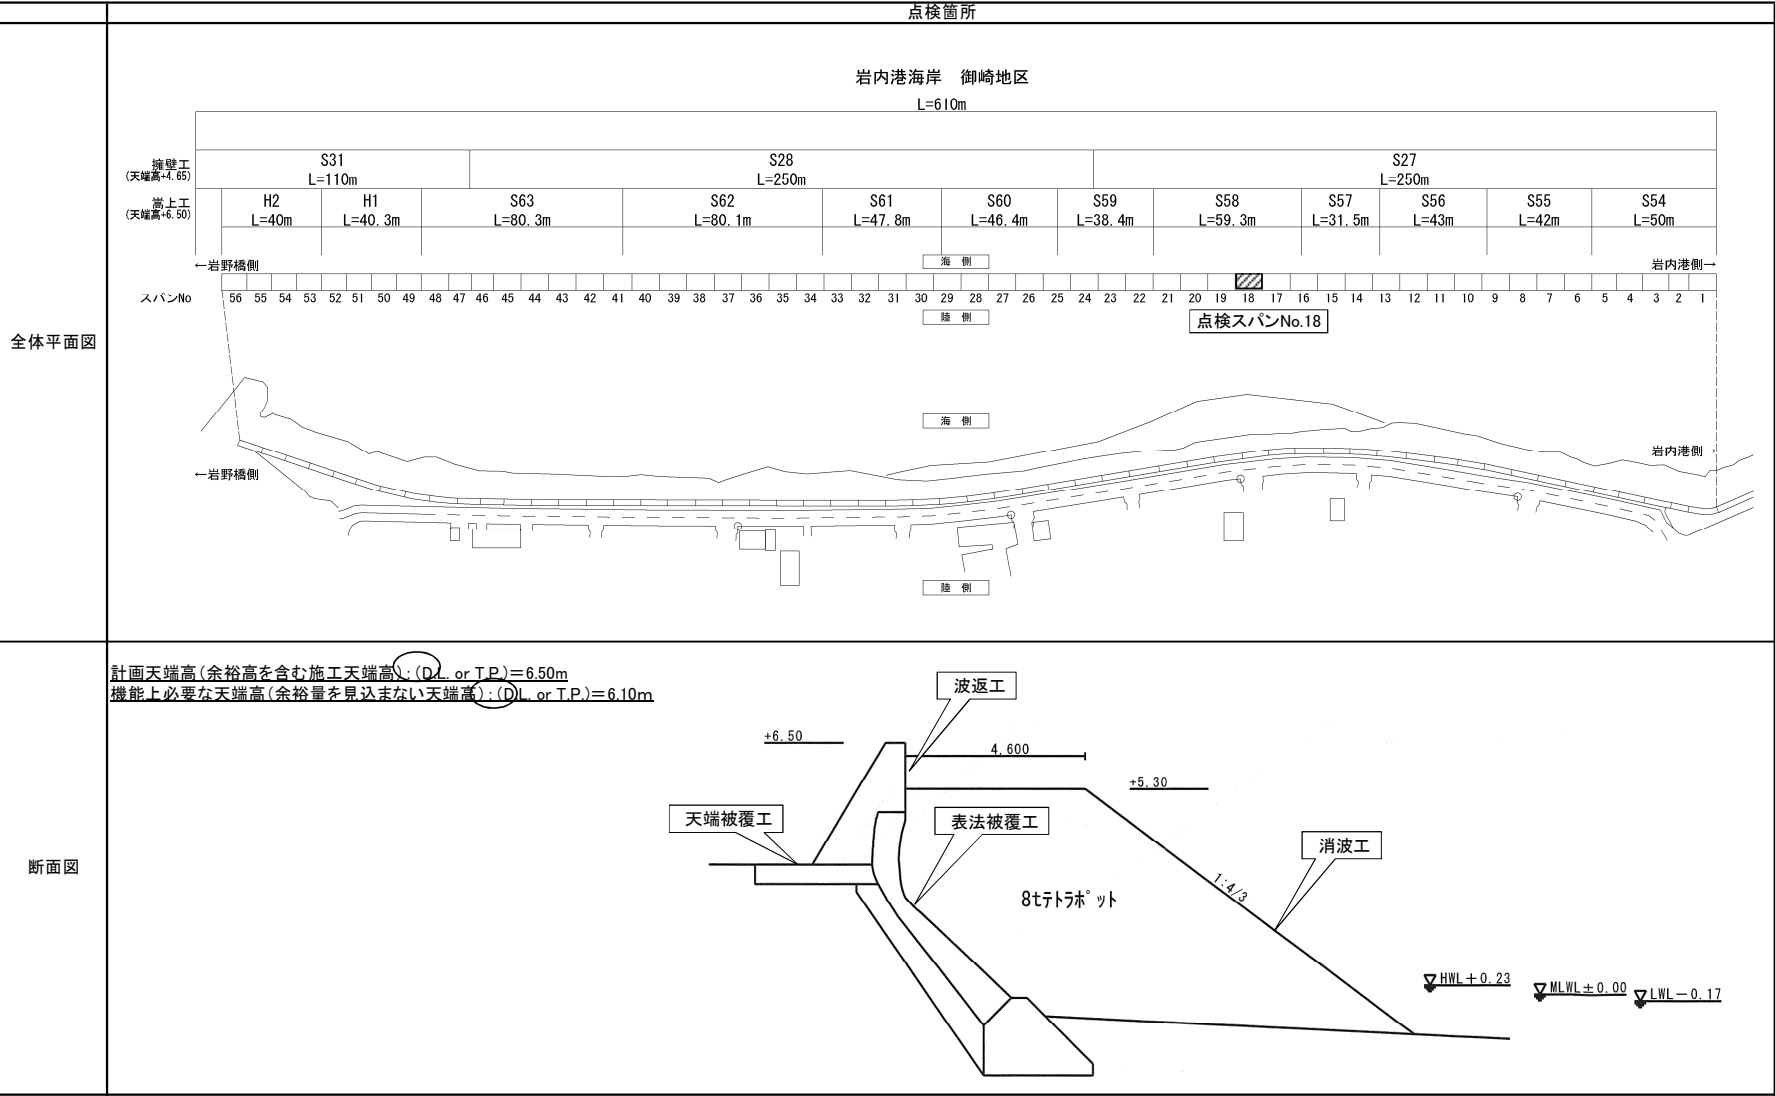

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	18
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

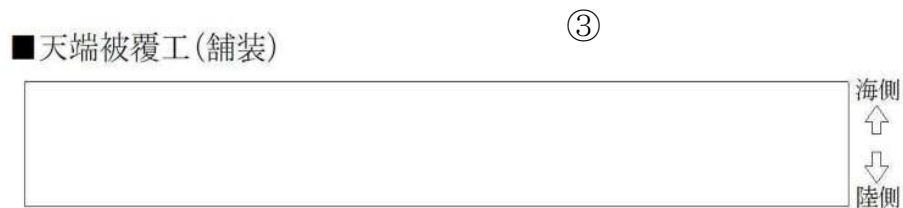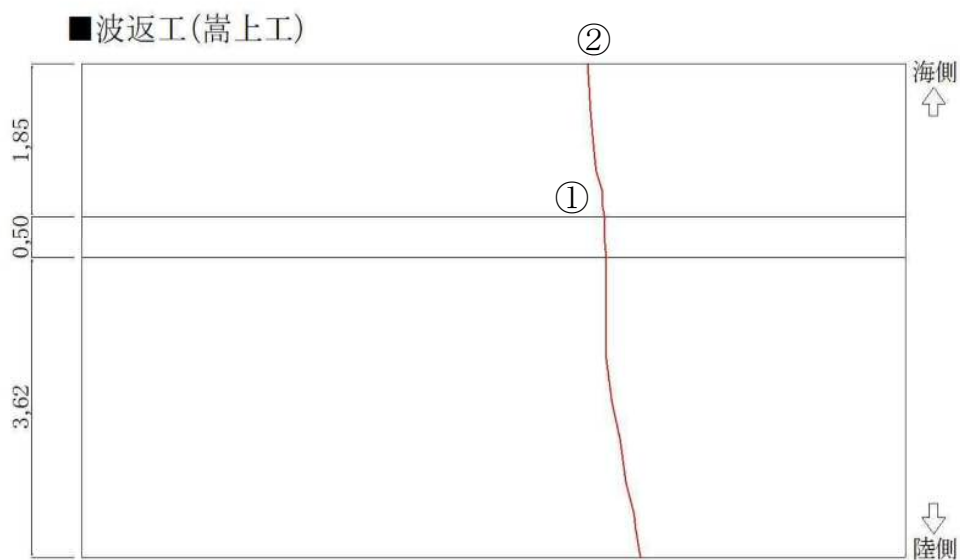


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 18
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()	
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S58)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

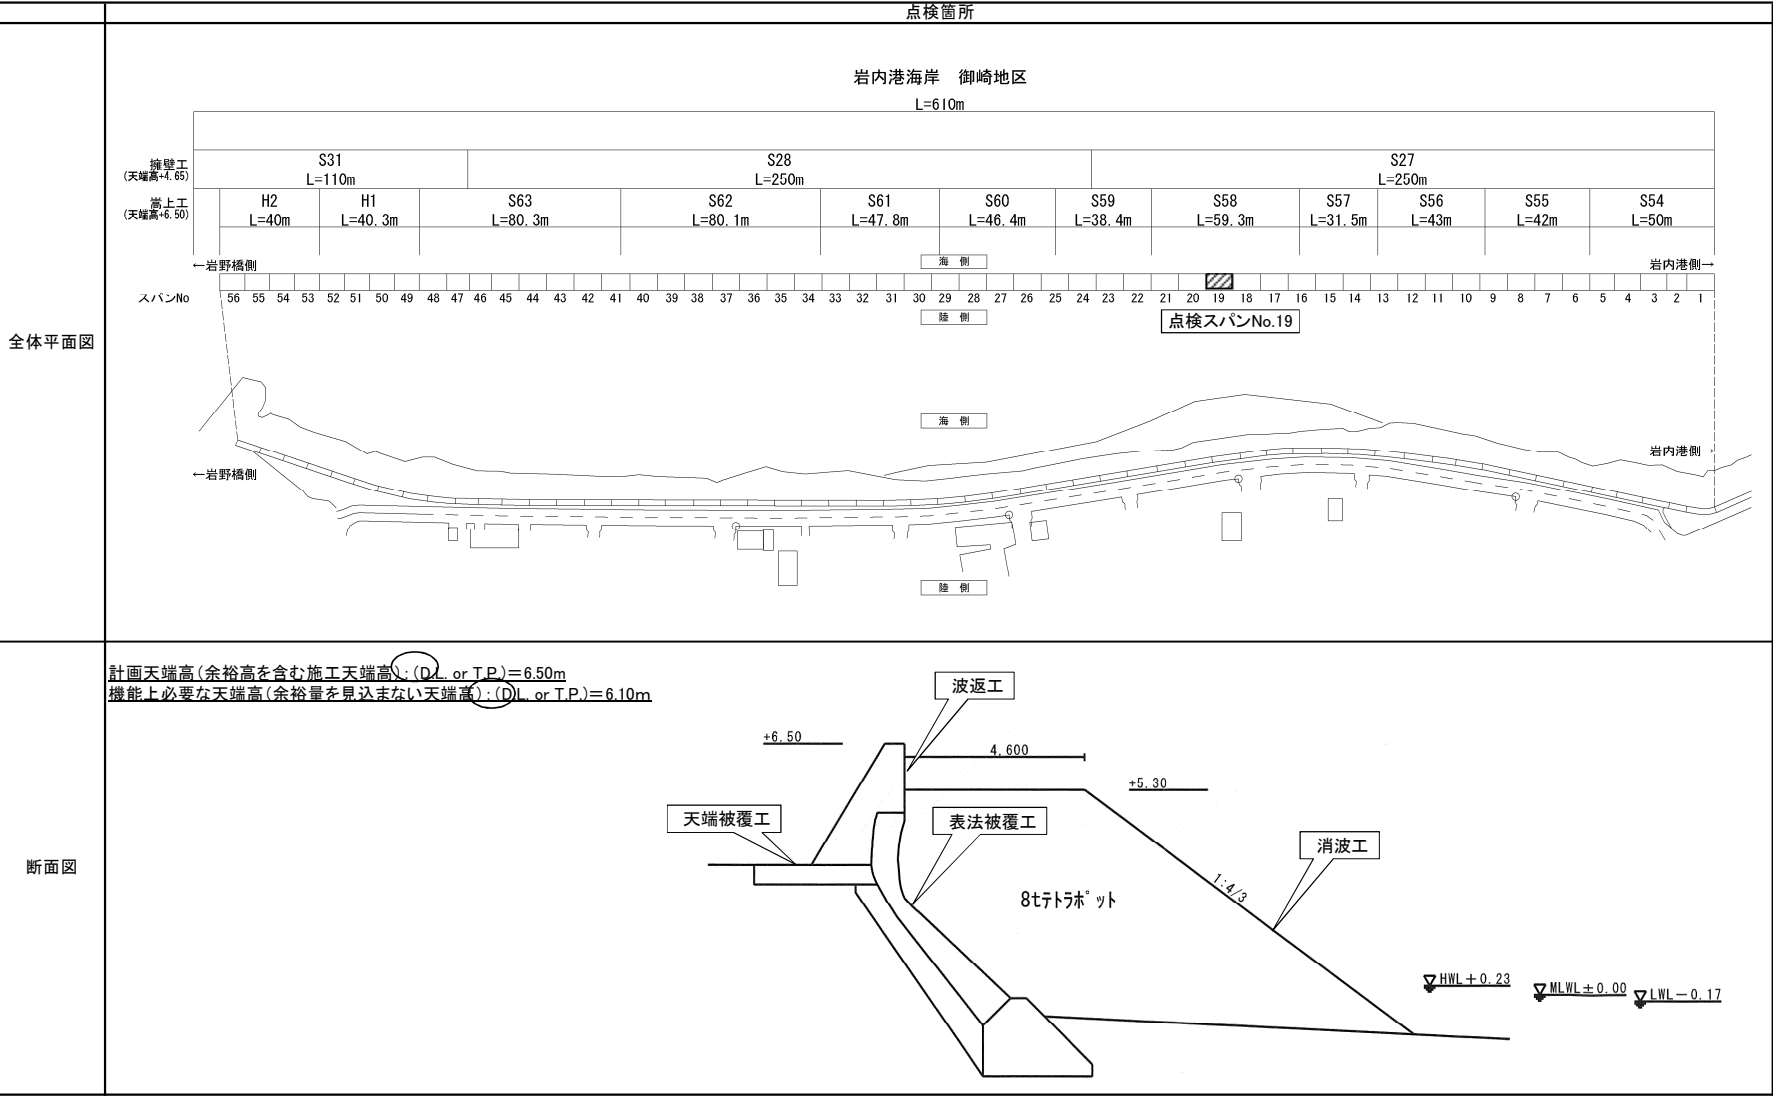

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	19
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

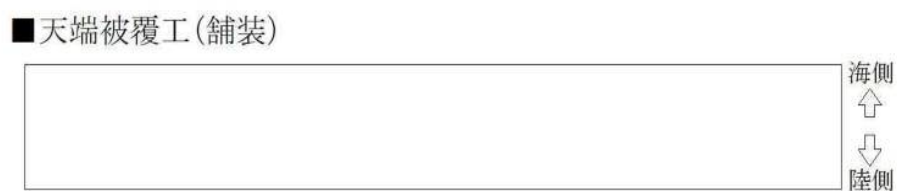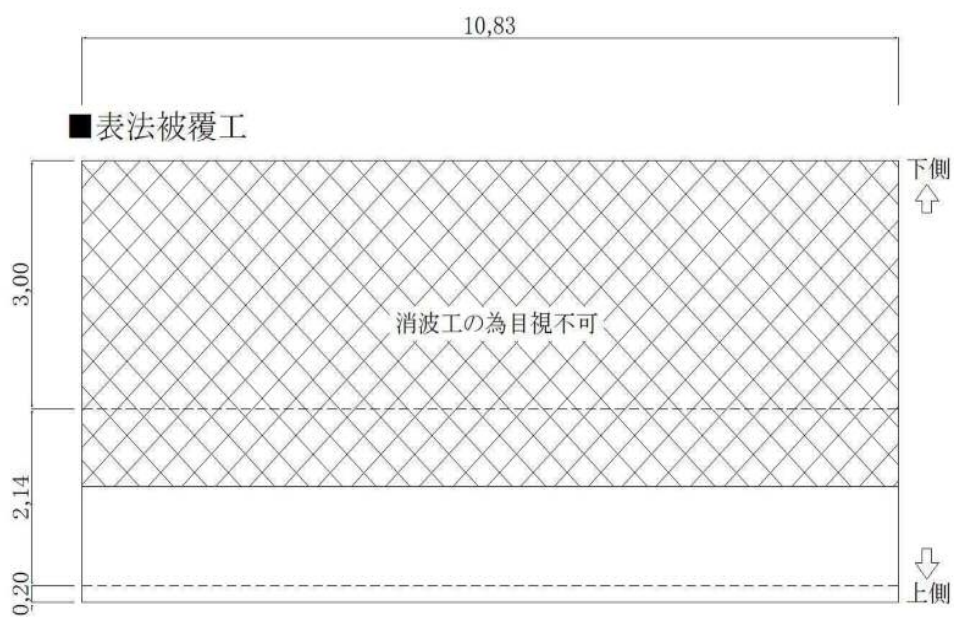


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 19
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 (全景) 写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 (全景) 写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 () 写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 () 写真No. ()	
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S58)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

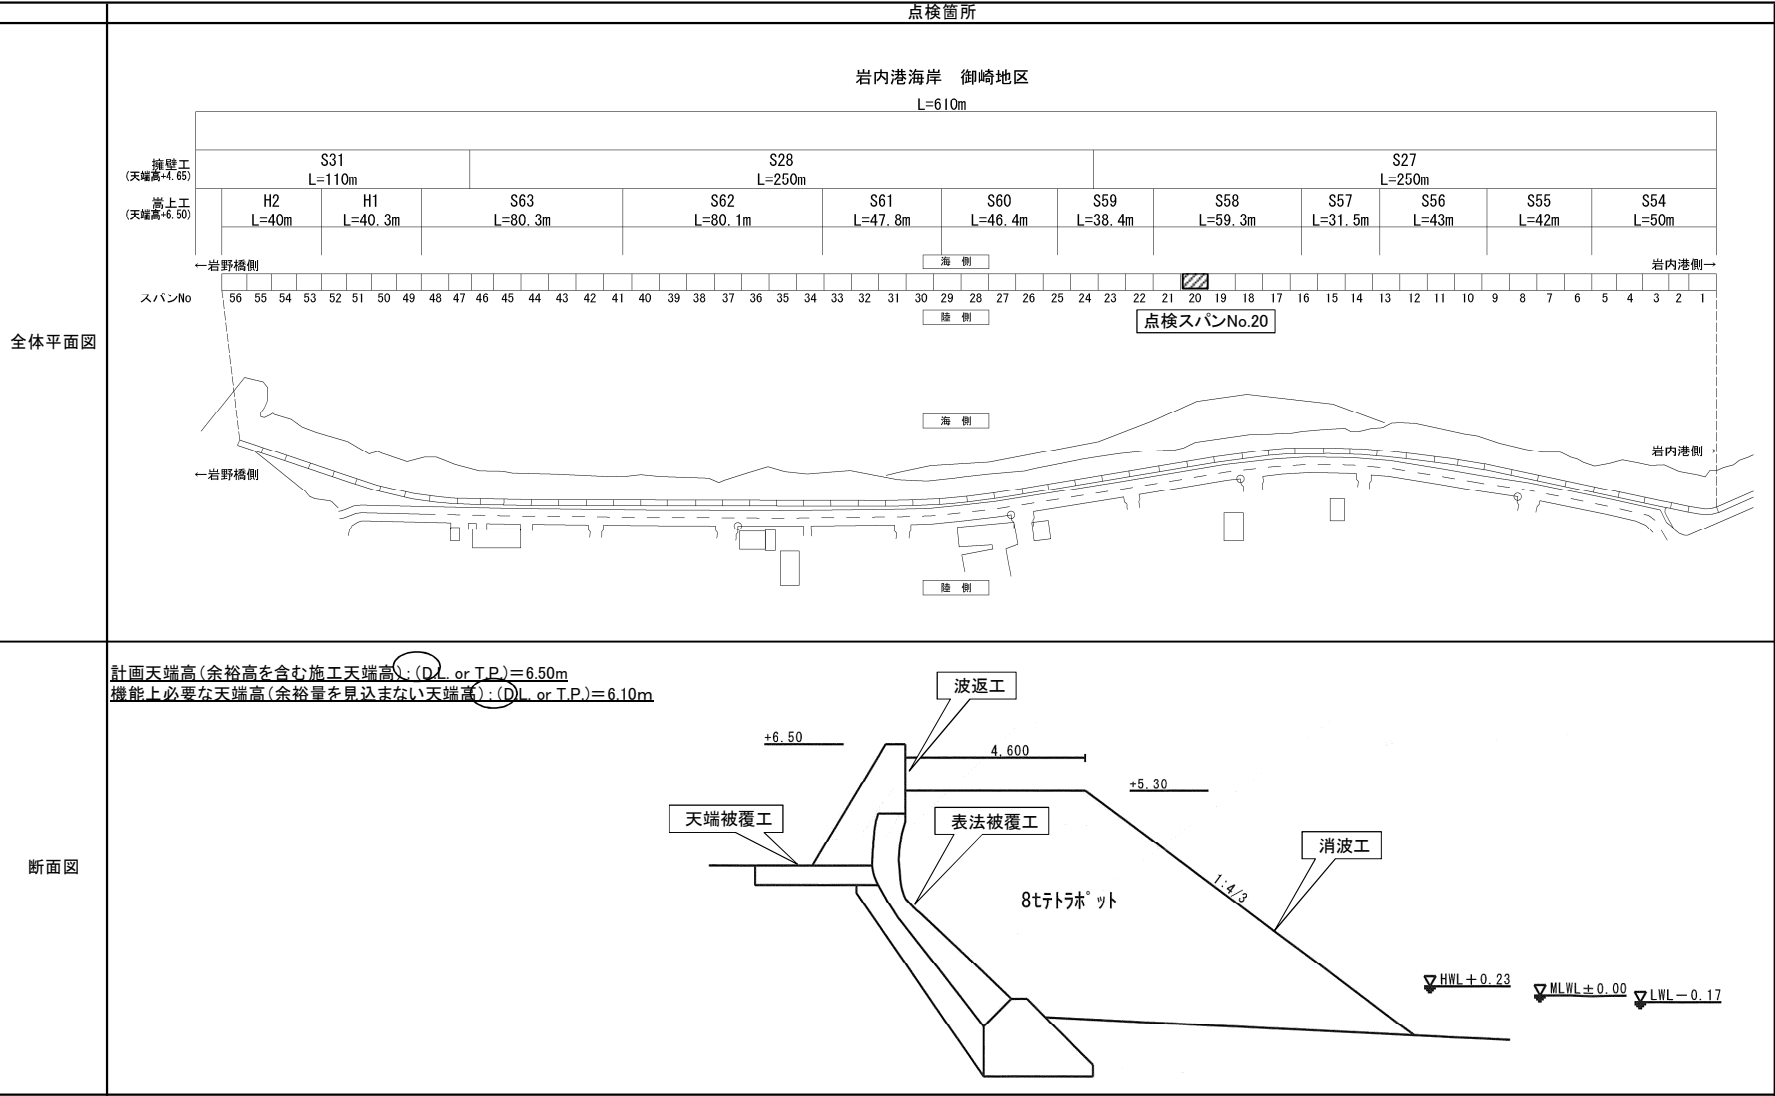

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	20
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

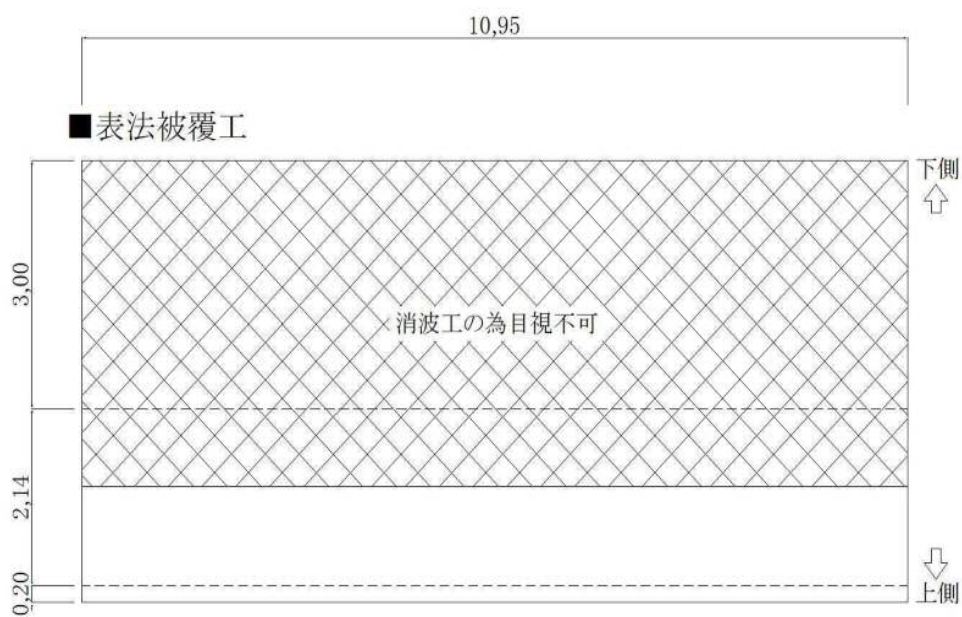

■天端被覆工(舗装) ①




凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 20
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (エフロレンスを伴うひび割れ)		変状 (エフロレンスを伴うひび割れ)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (1)	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S58)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

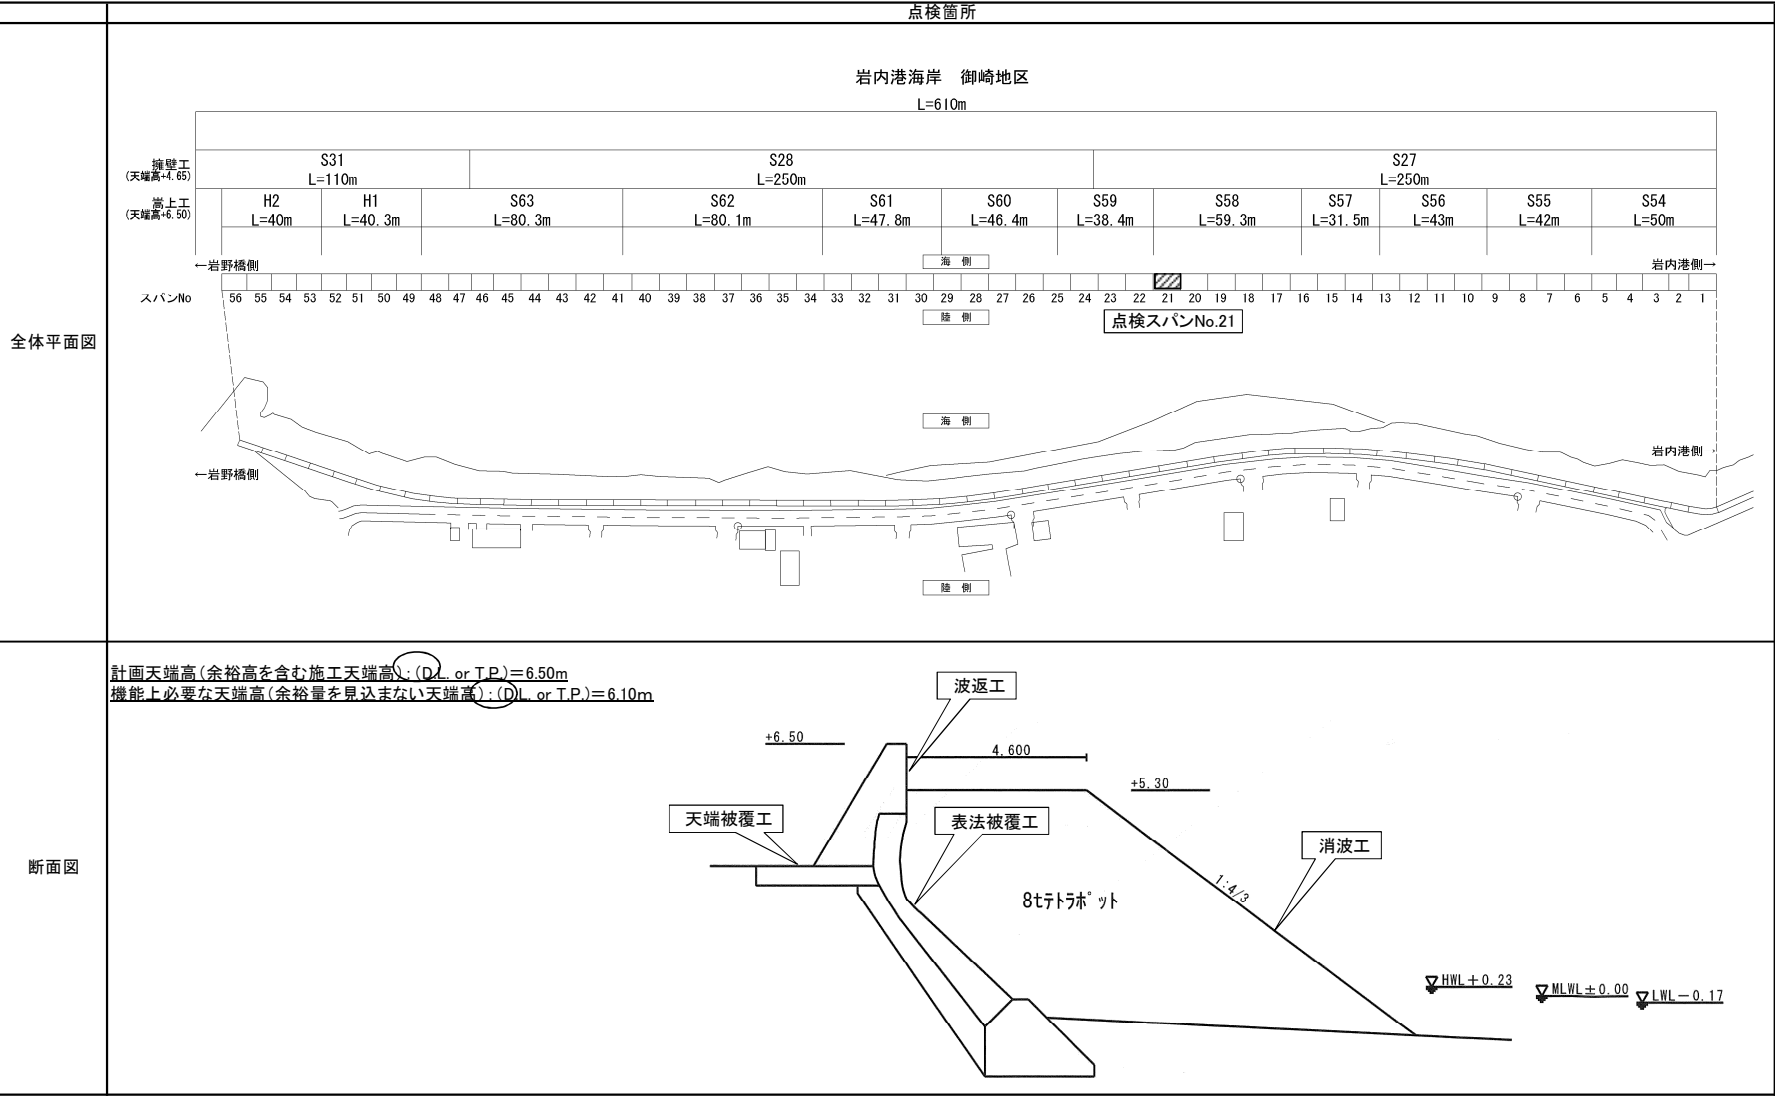

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	21
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

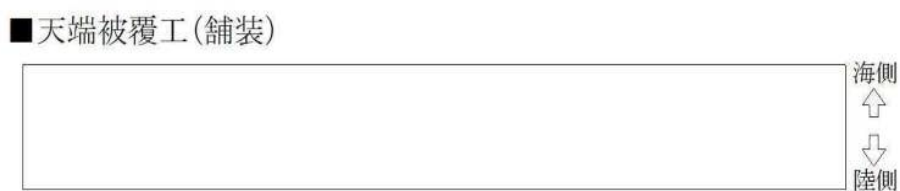


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

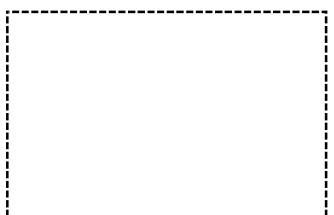海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 21
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S59)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

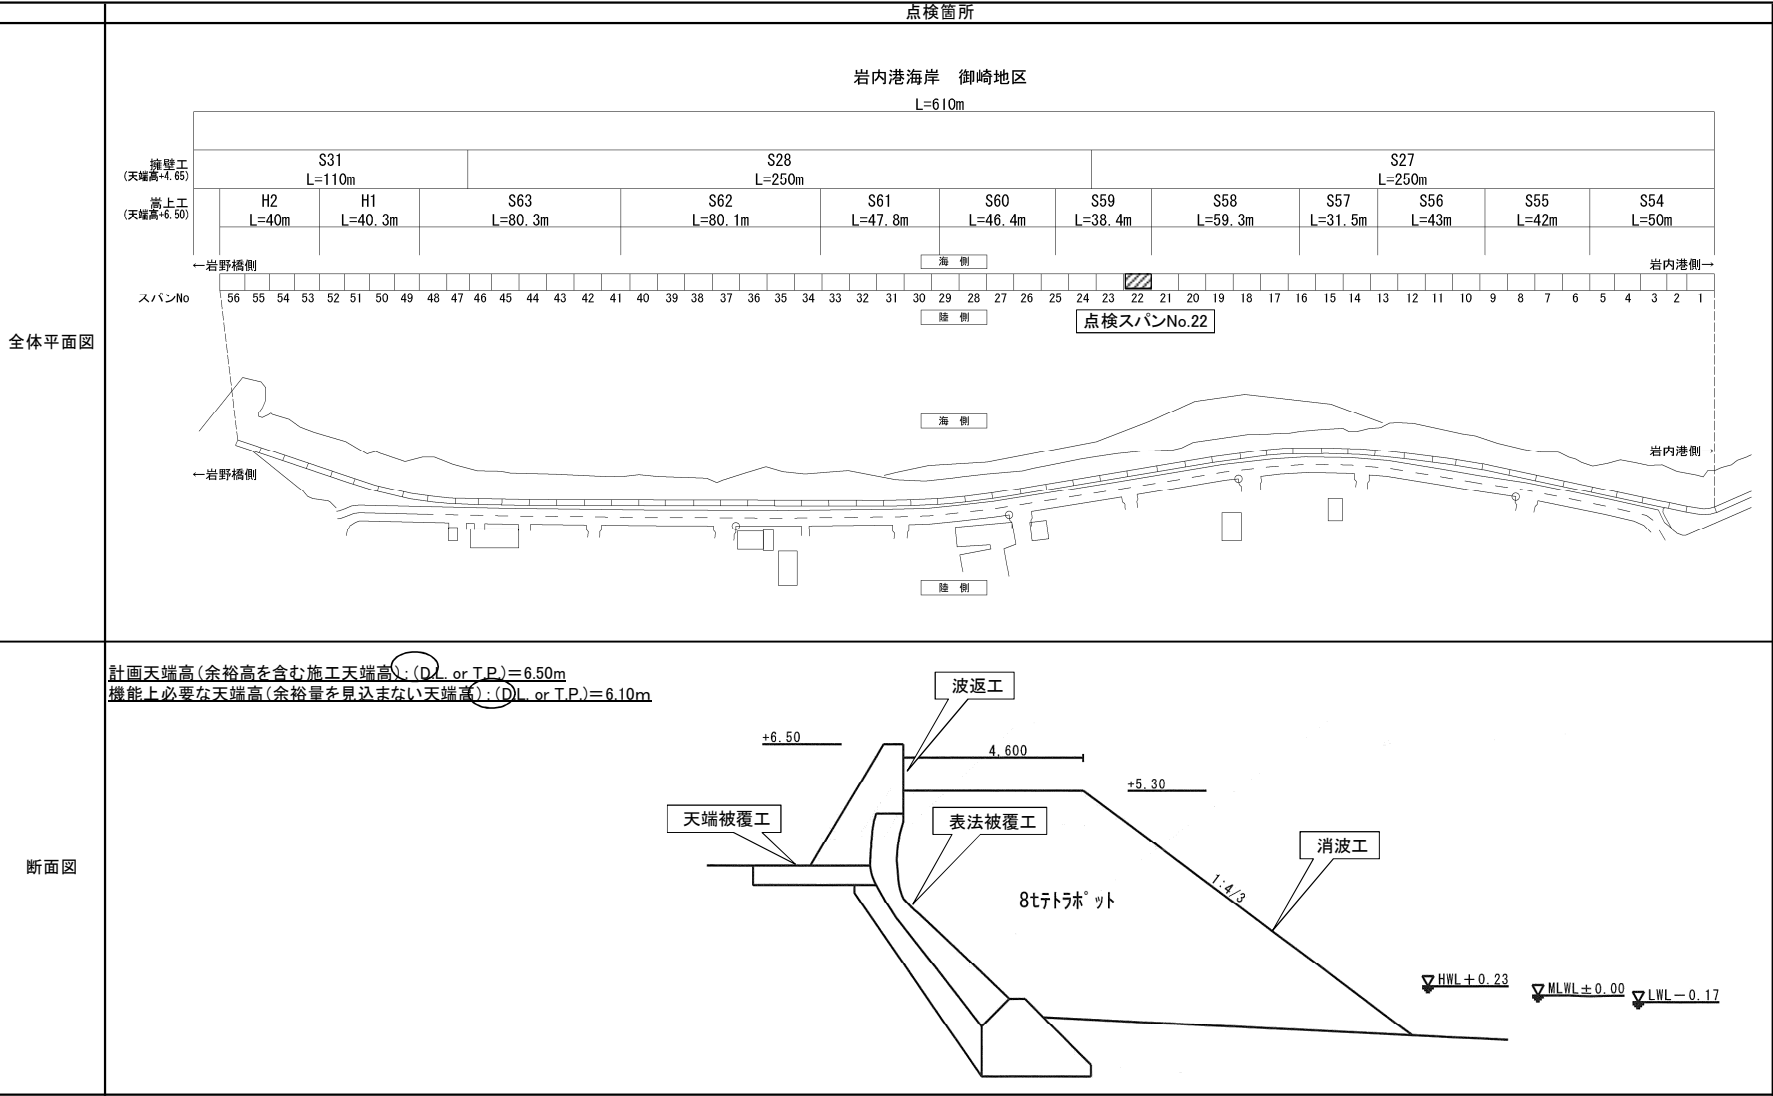

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	22
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

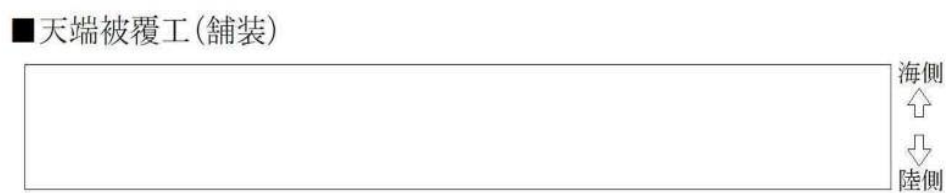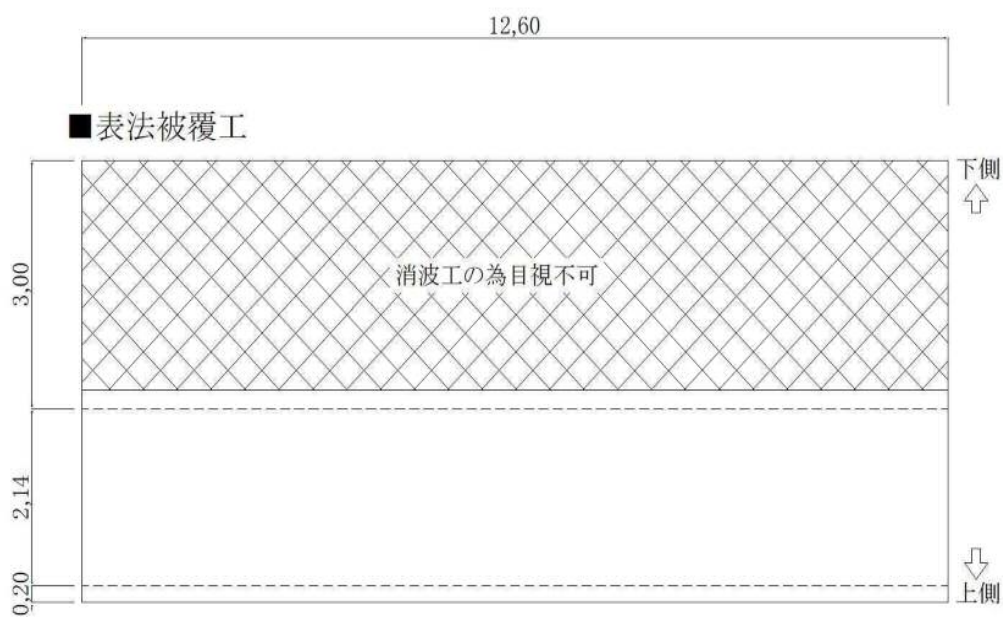


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

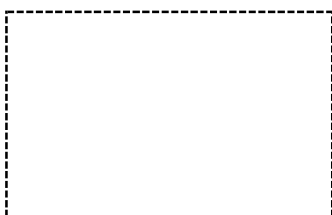海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 22
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 (全景) 写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 (全景) 写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 () 写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		変状 () 写真No. ()	
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S59)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

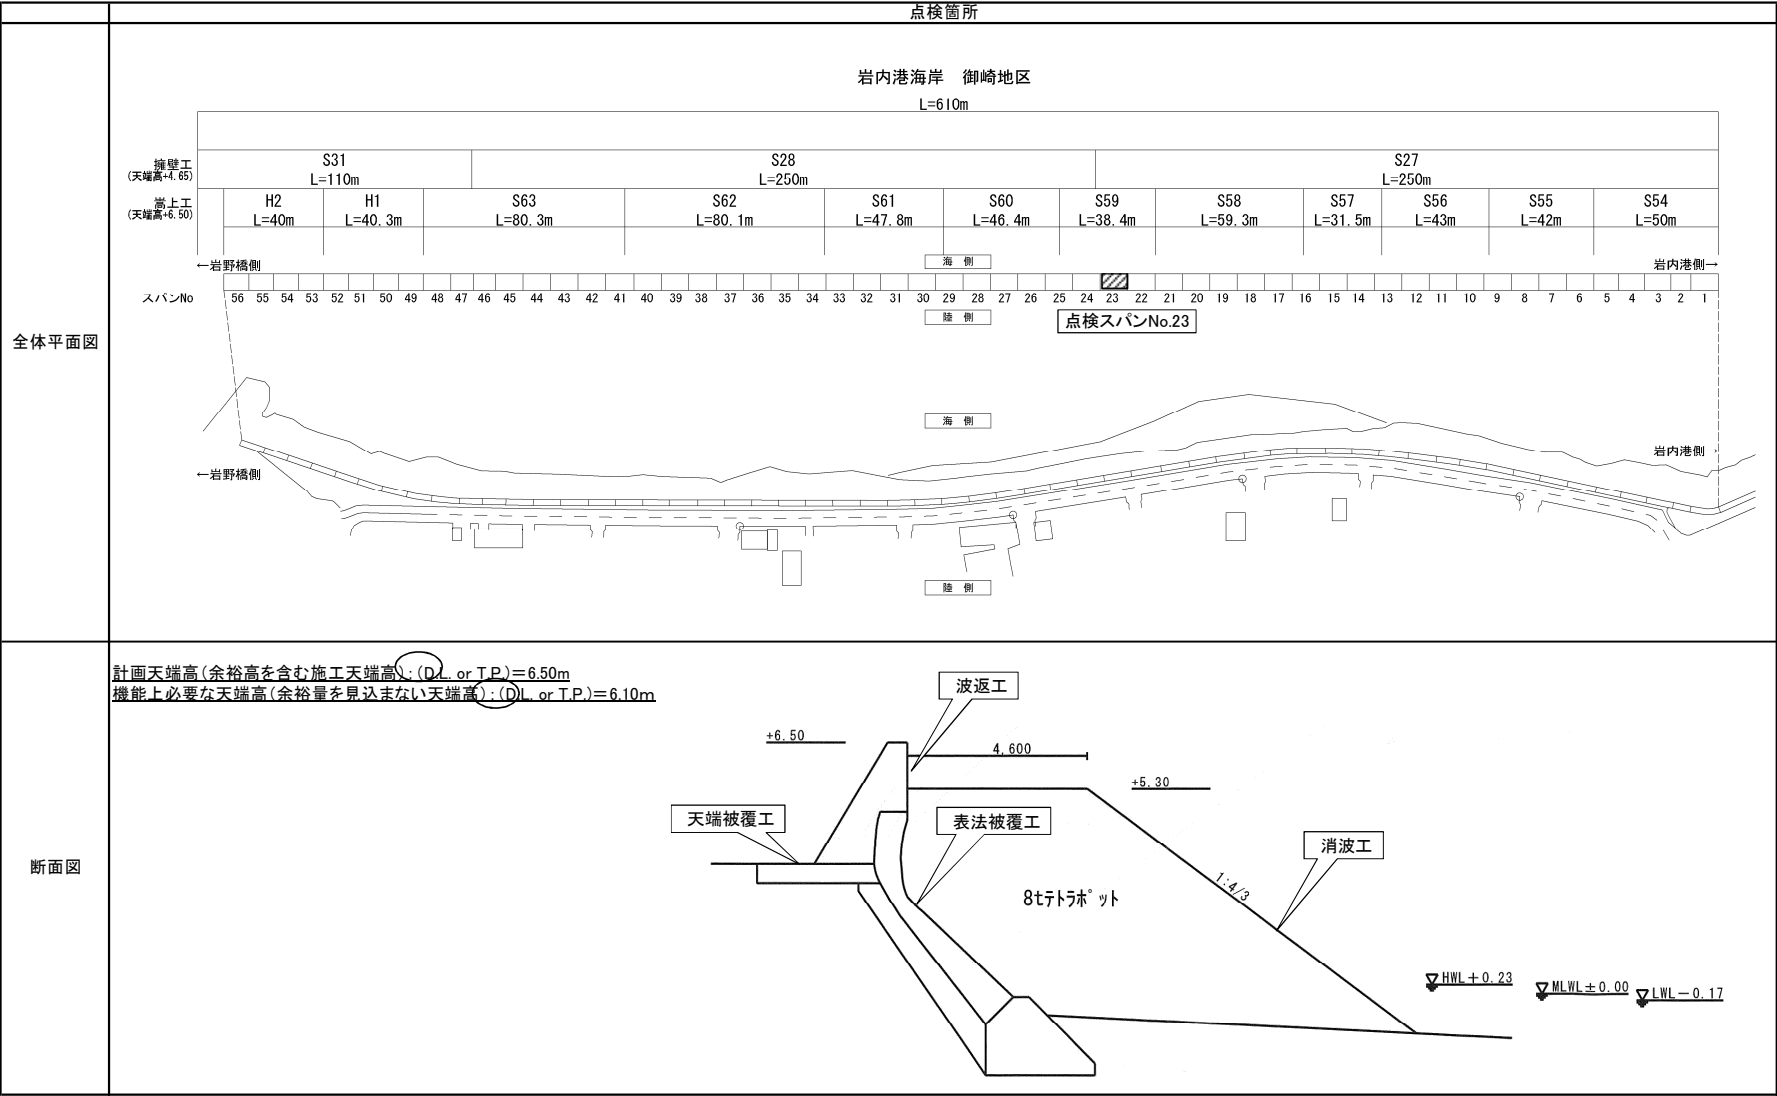

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	23
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1～3	
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			4	
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

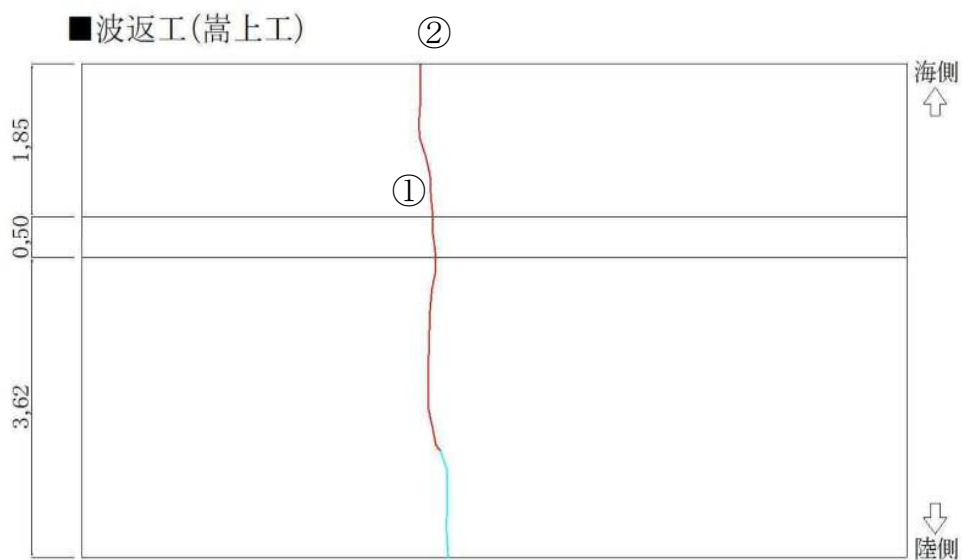


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

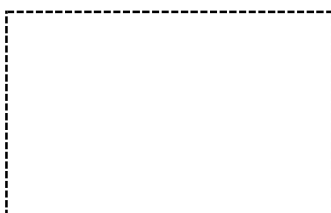海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 23
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. (4)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S59)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

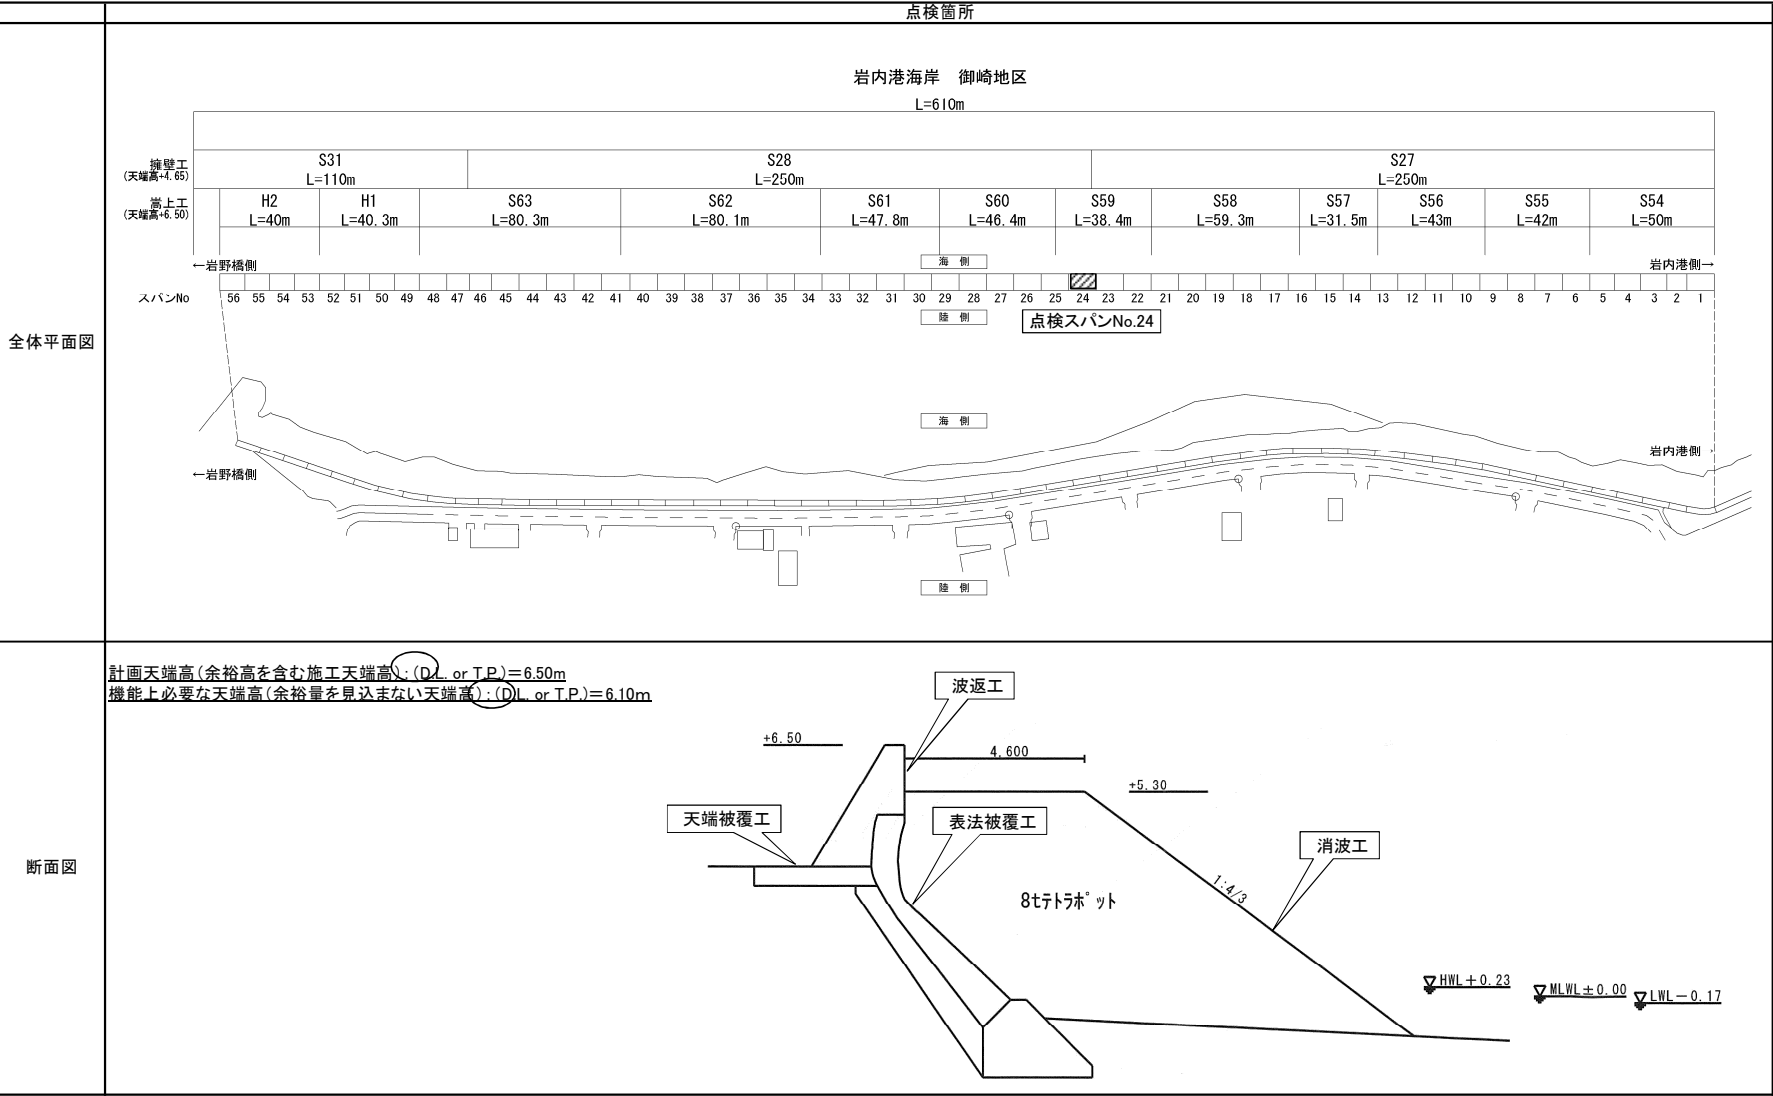

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	24
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

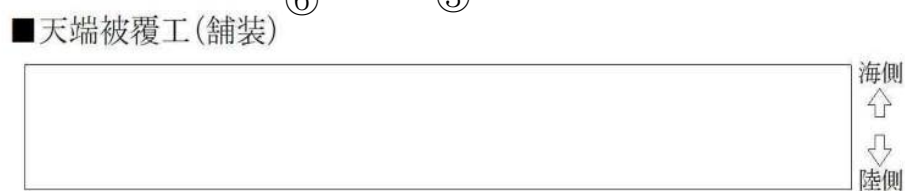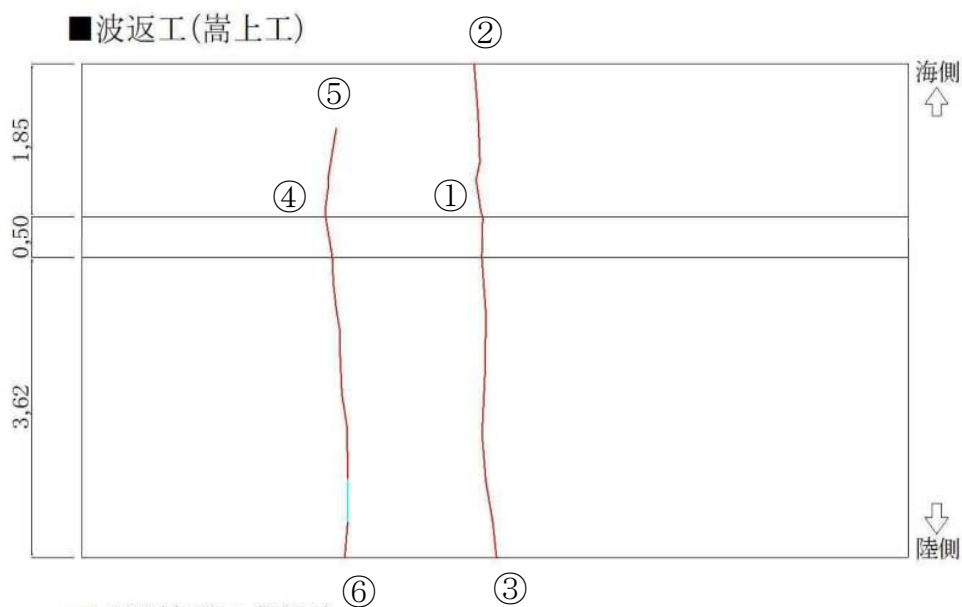


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 24
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()	
写真No. (5)		写真No. (6)		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S59.60)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

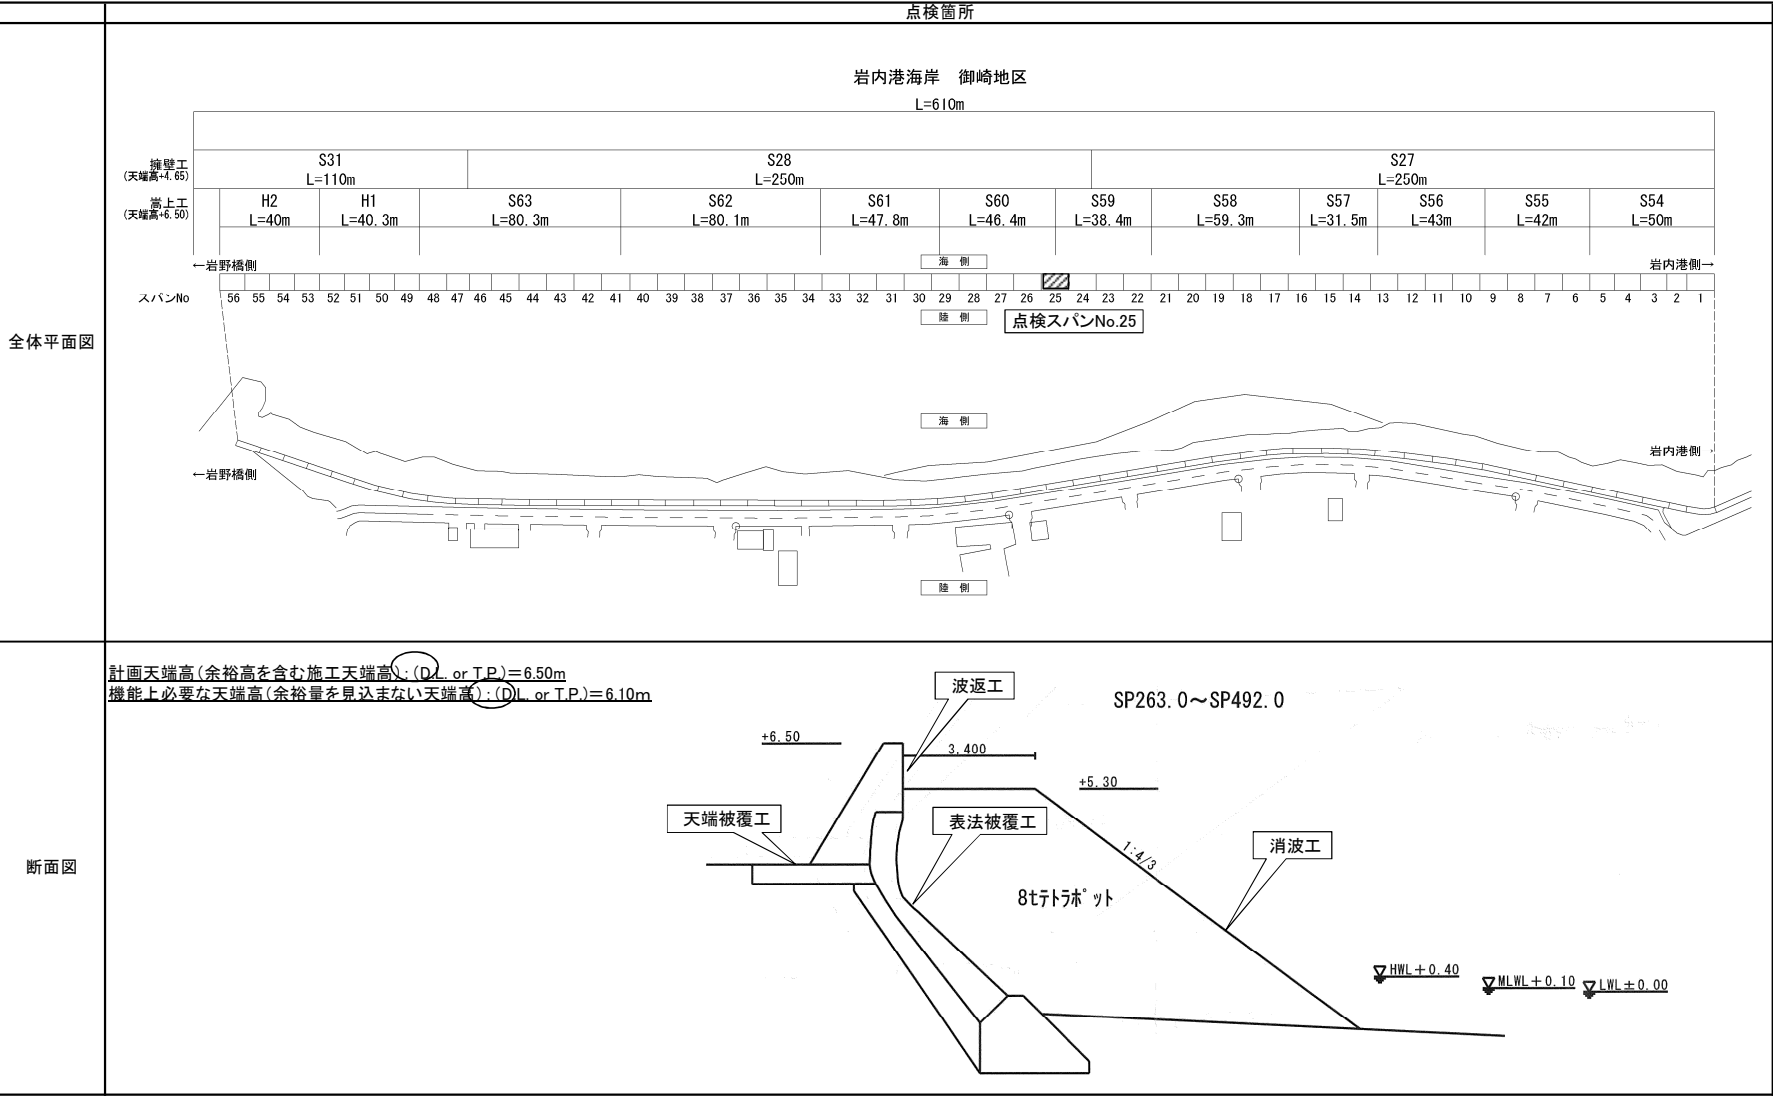

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	25
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

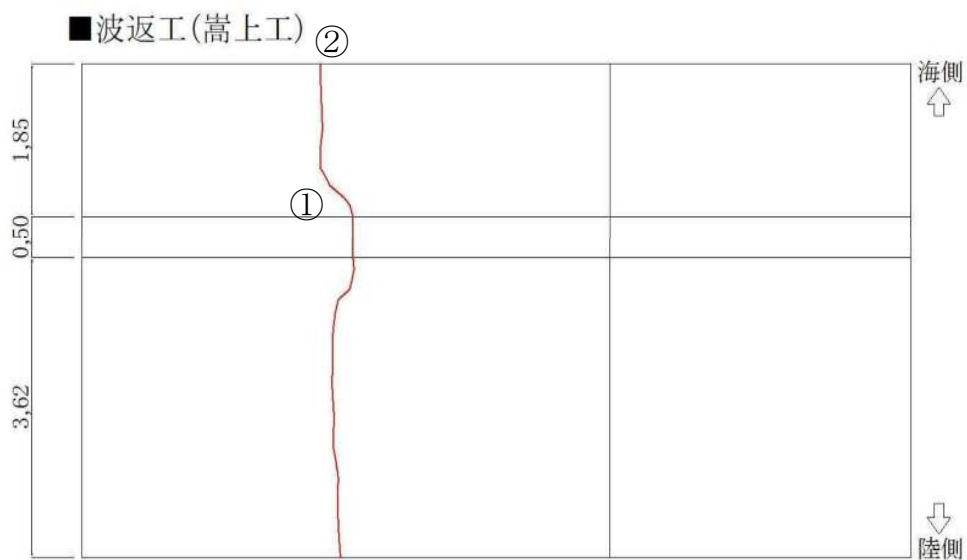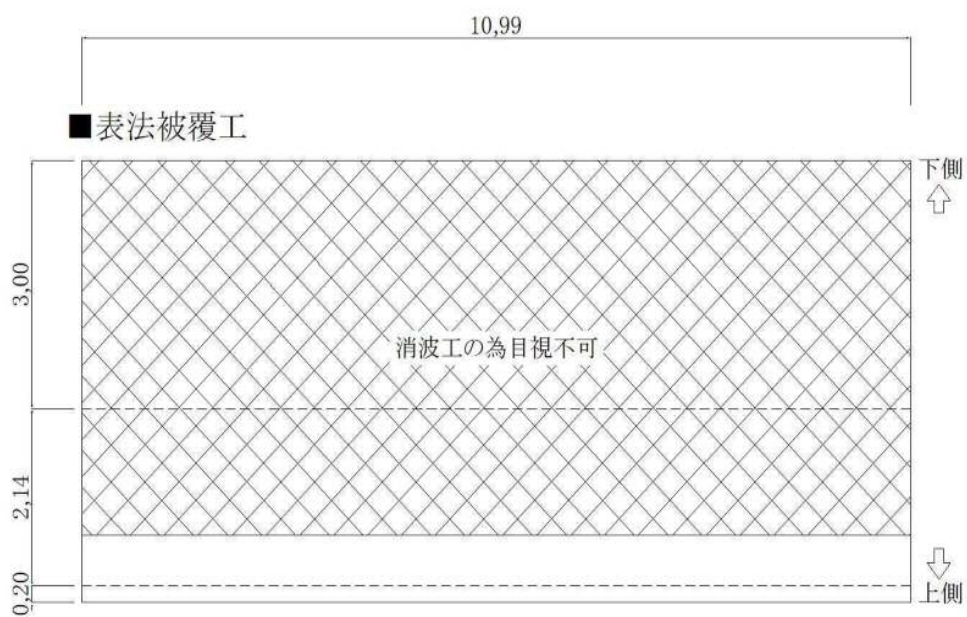


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

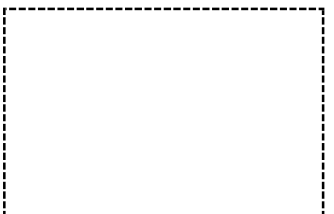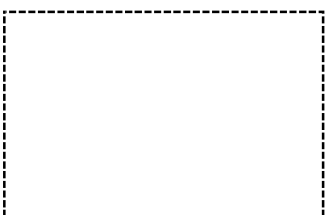海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 25
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)	
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)		写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S60)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

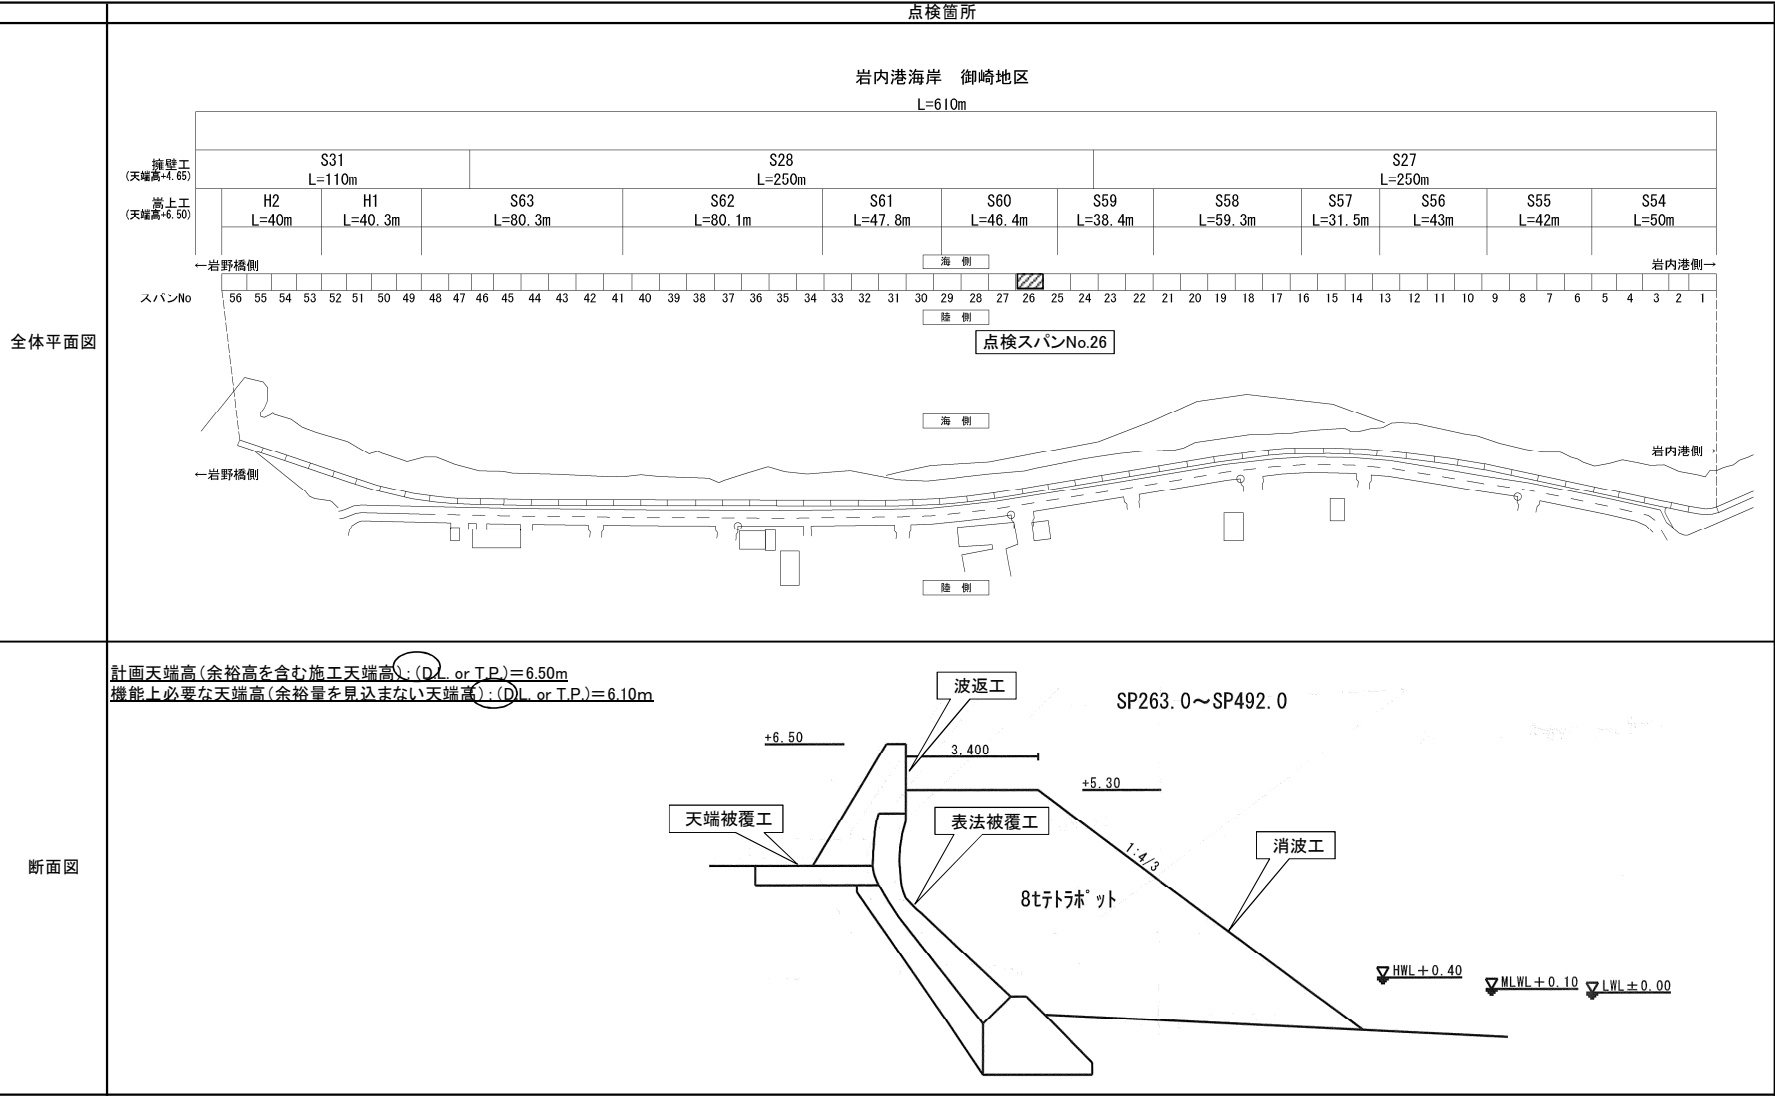

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	26
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				5
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				4
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

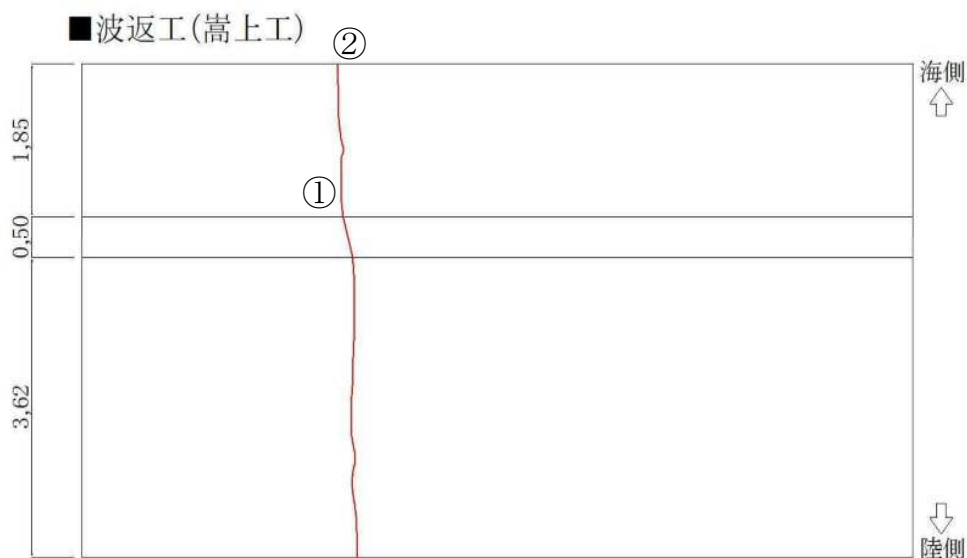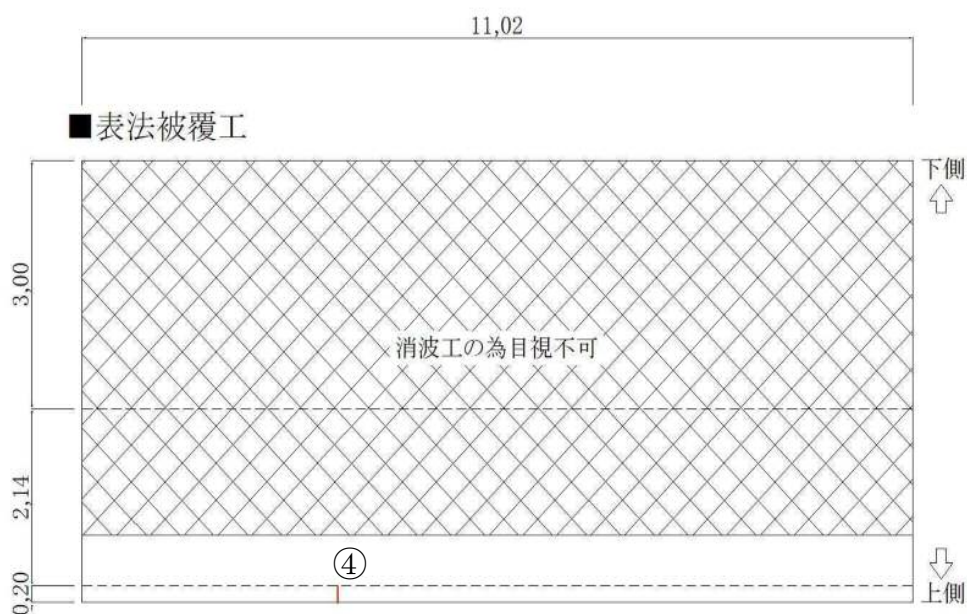


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 26
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S60)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

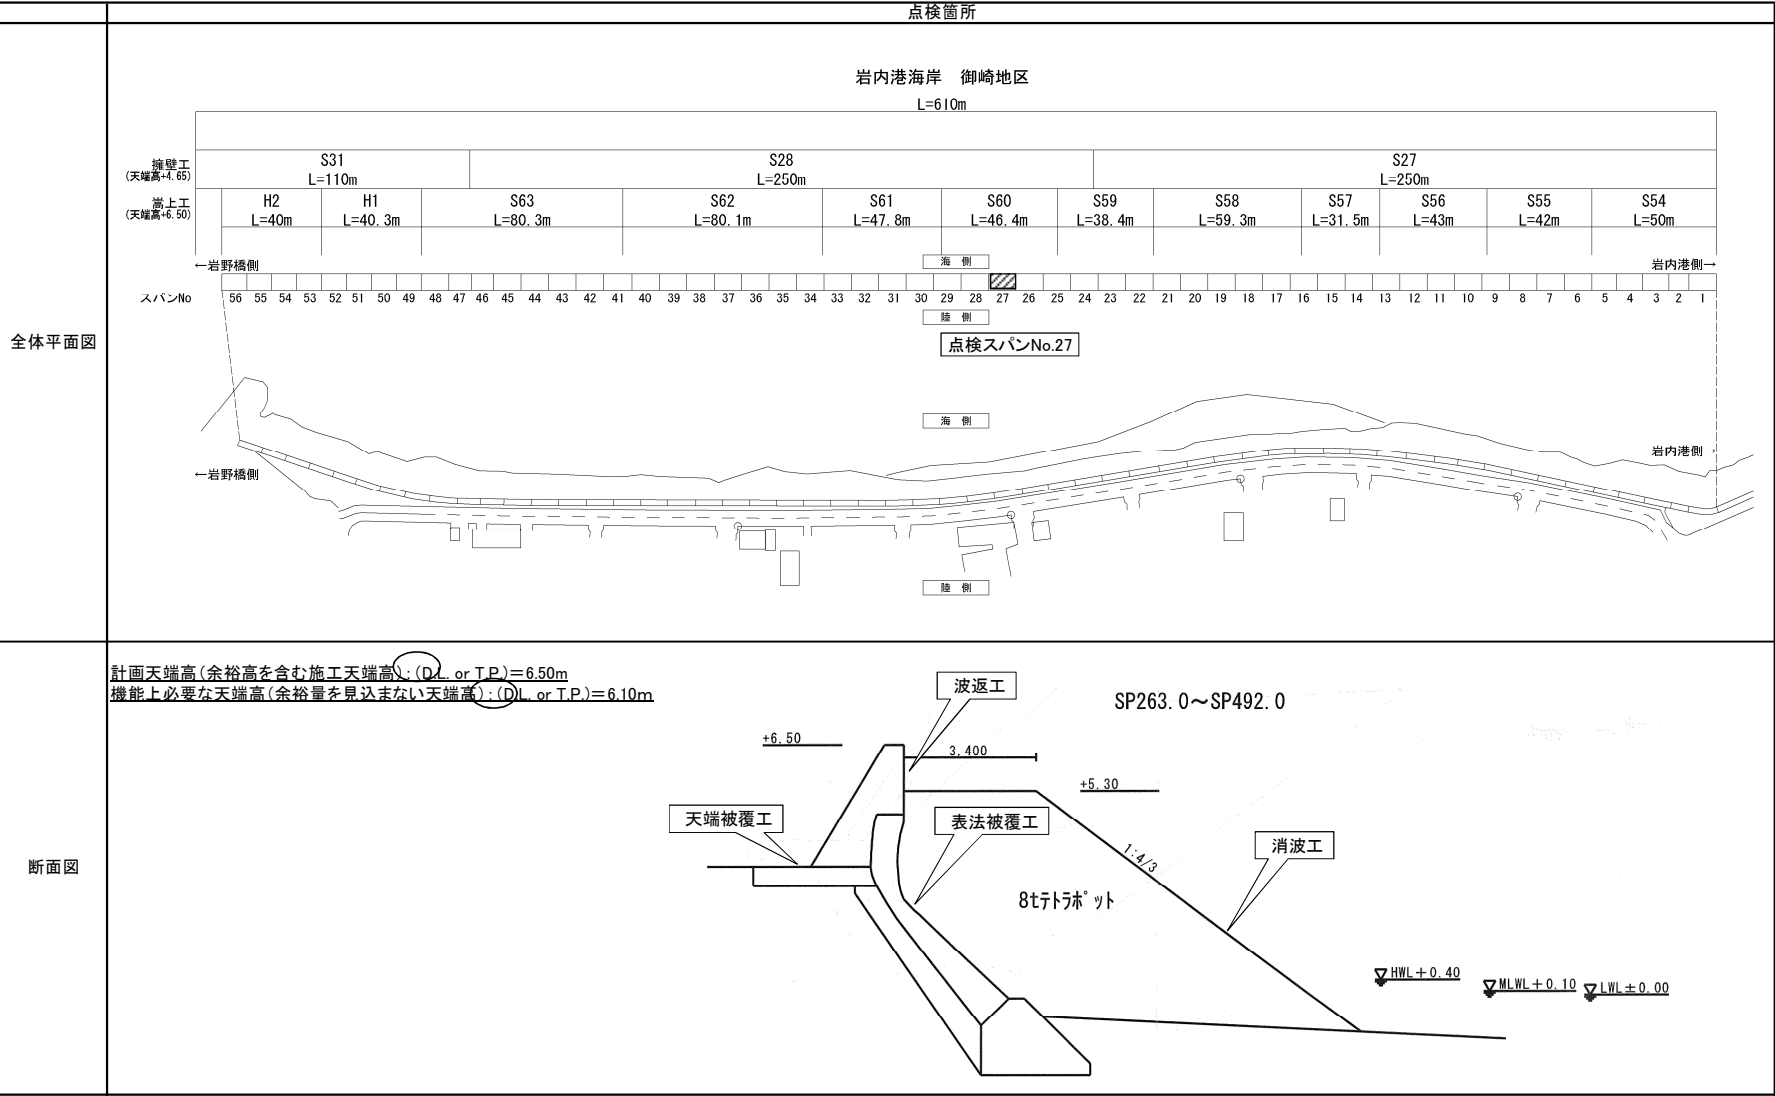

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	27
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる				4
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

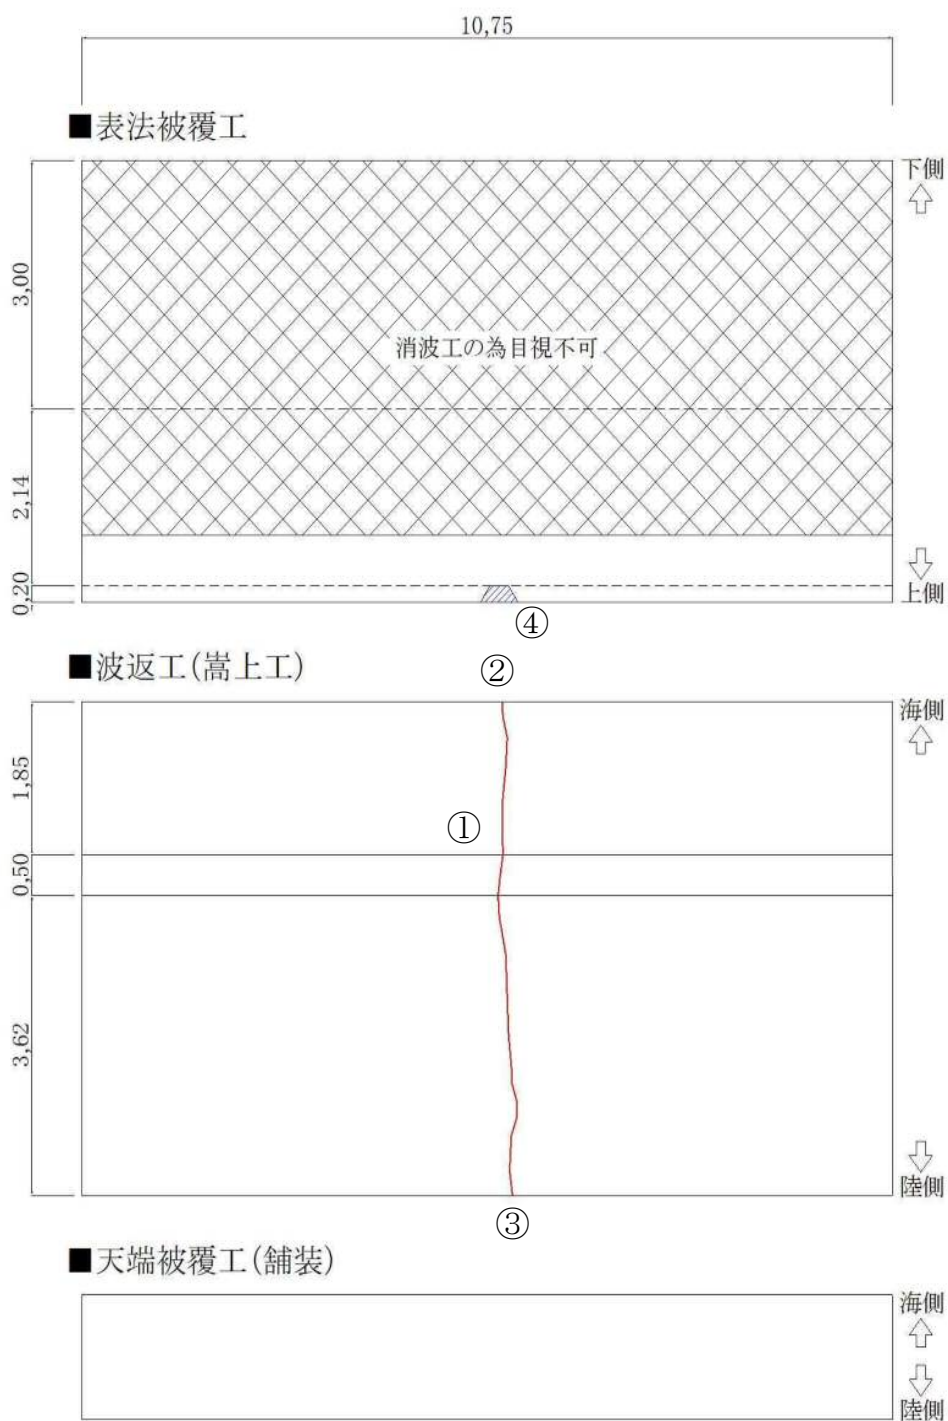


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 27
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (欠損)		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S60)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

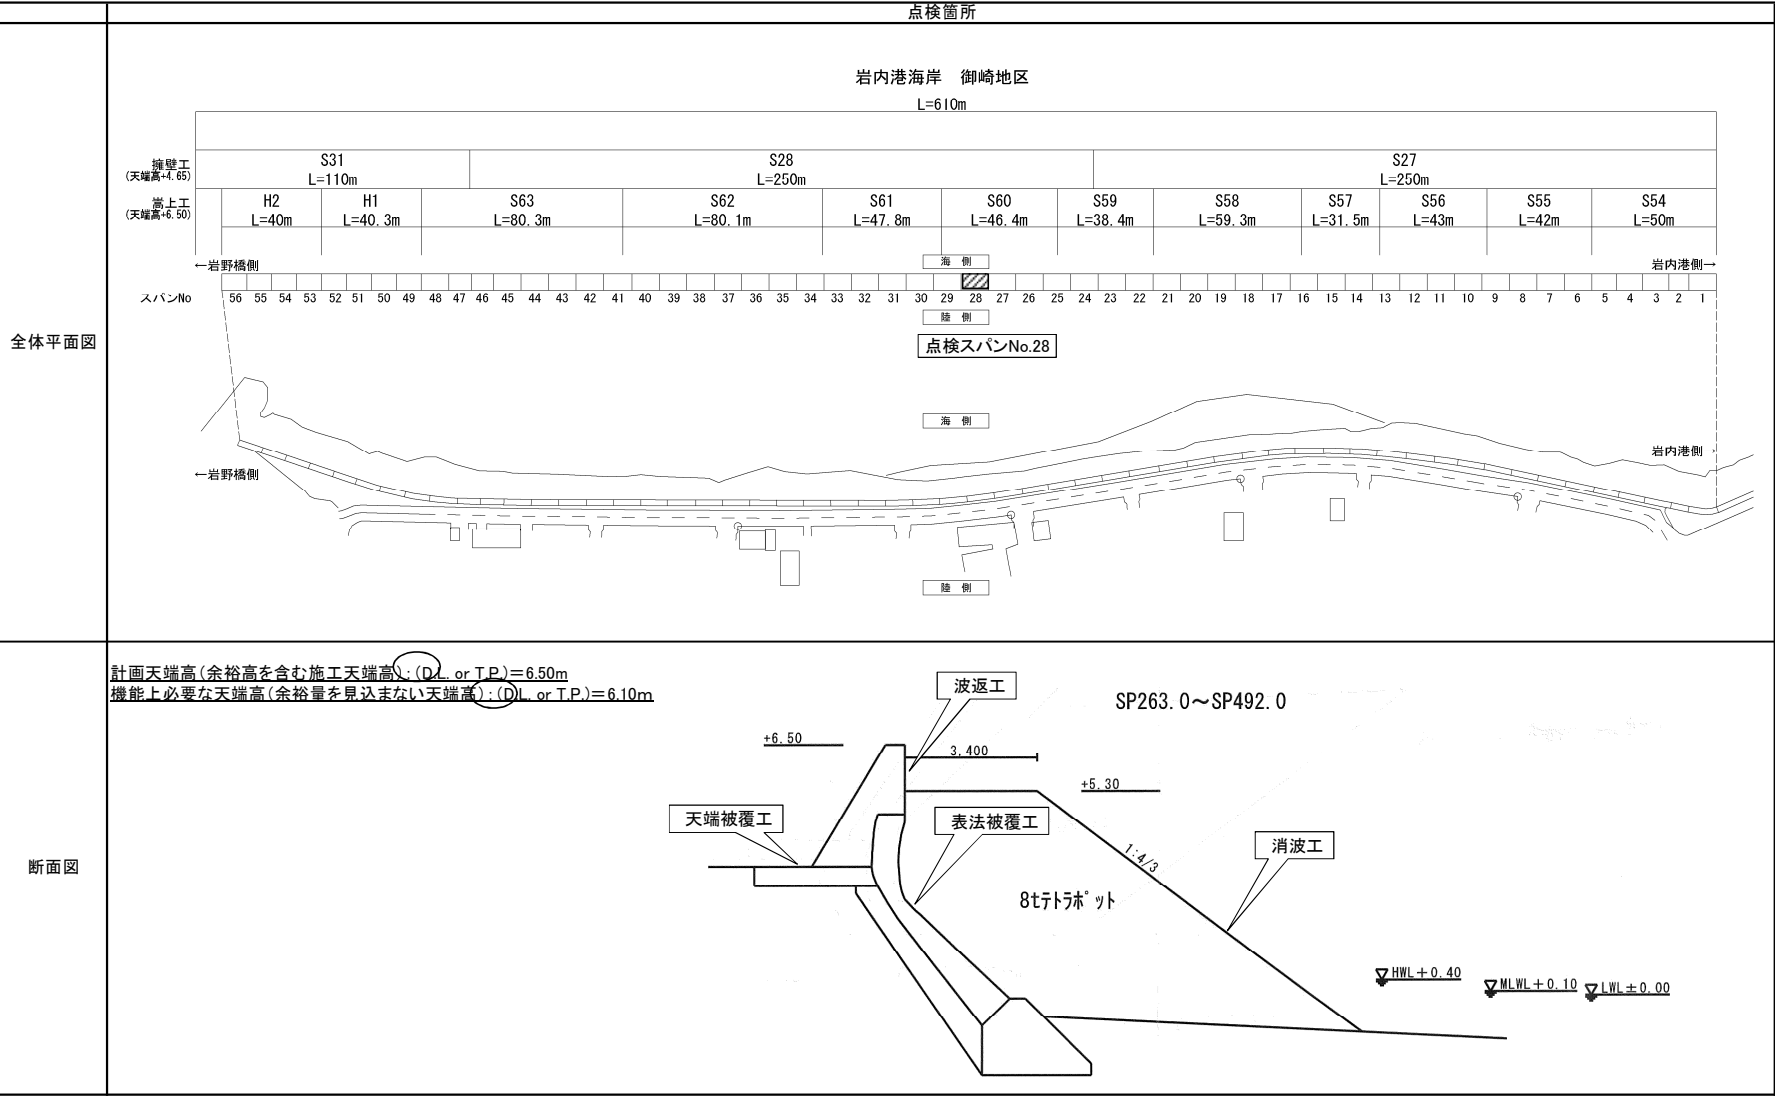

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	28
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				4
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

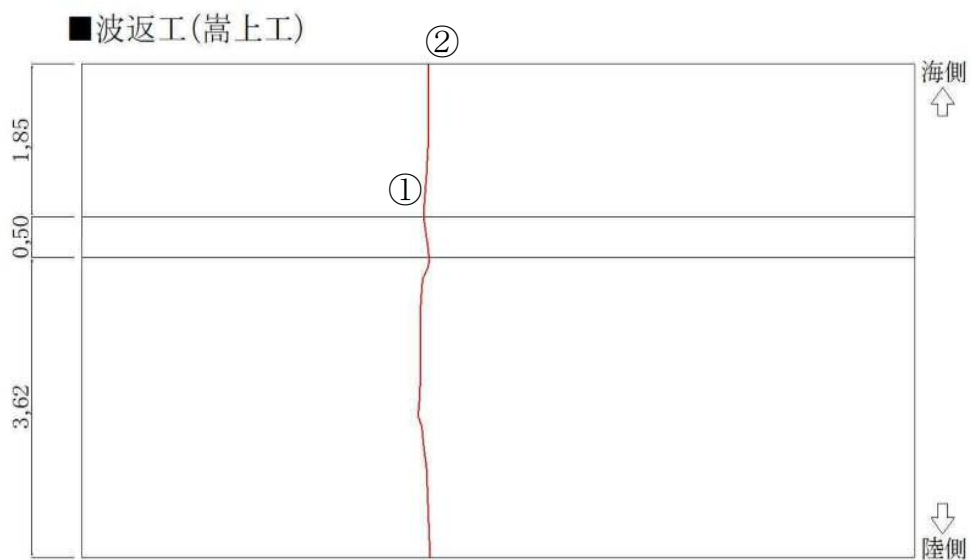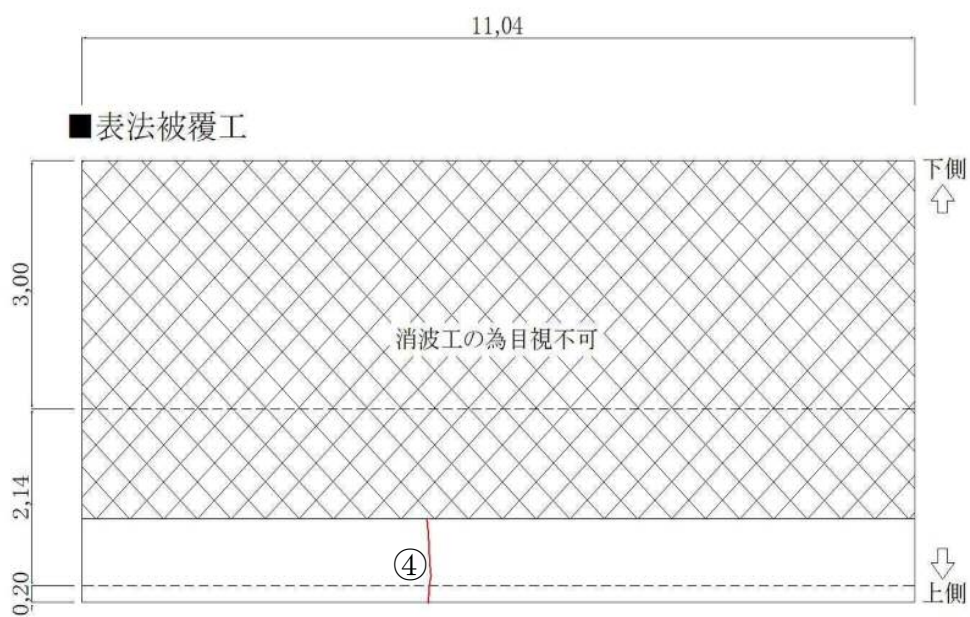


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 28
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S60)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データサービス(株)	点検を実施する全範囲		No. 001 ~ 056	

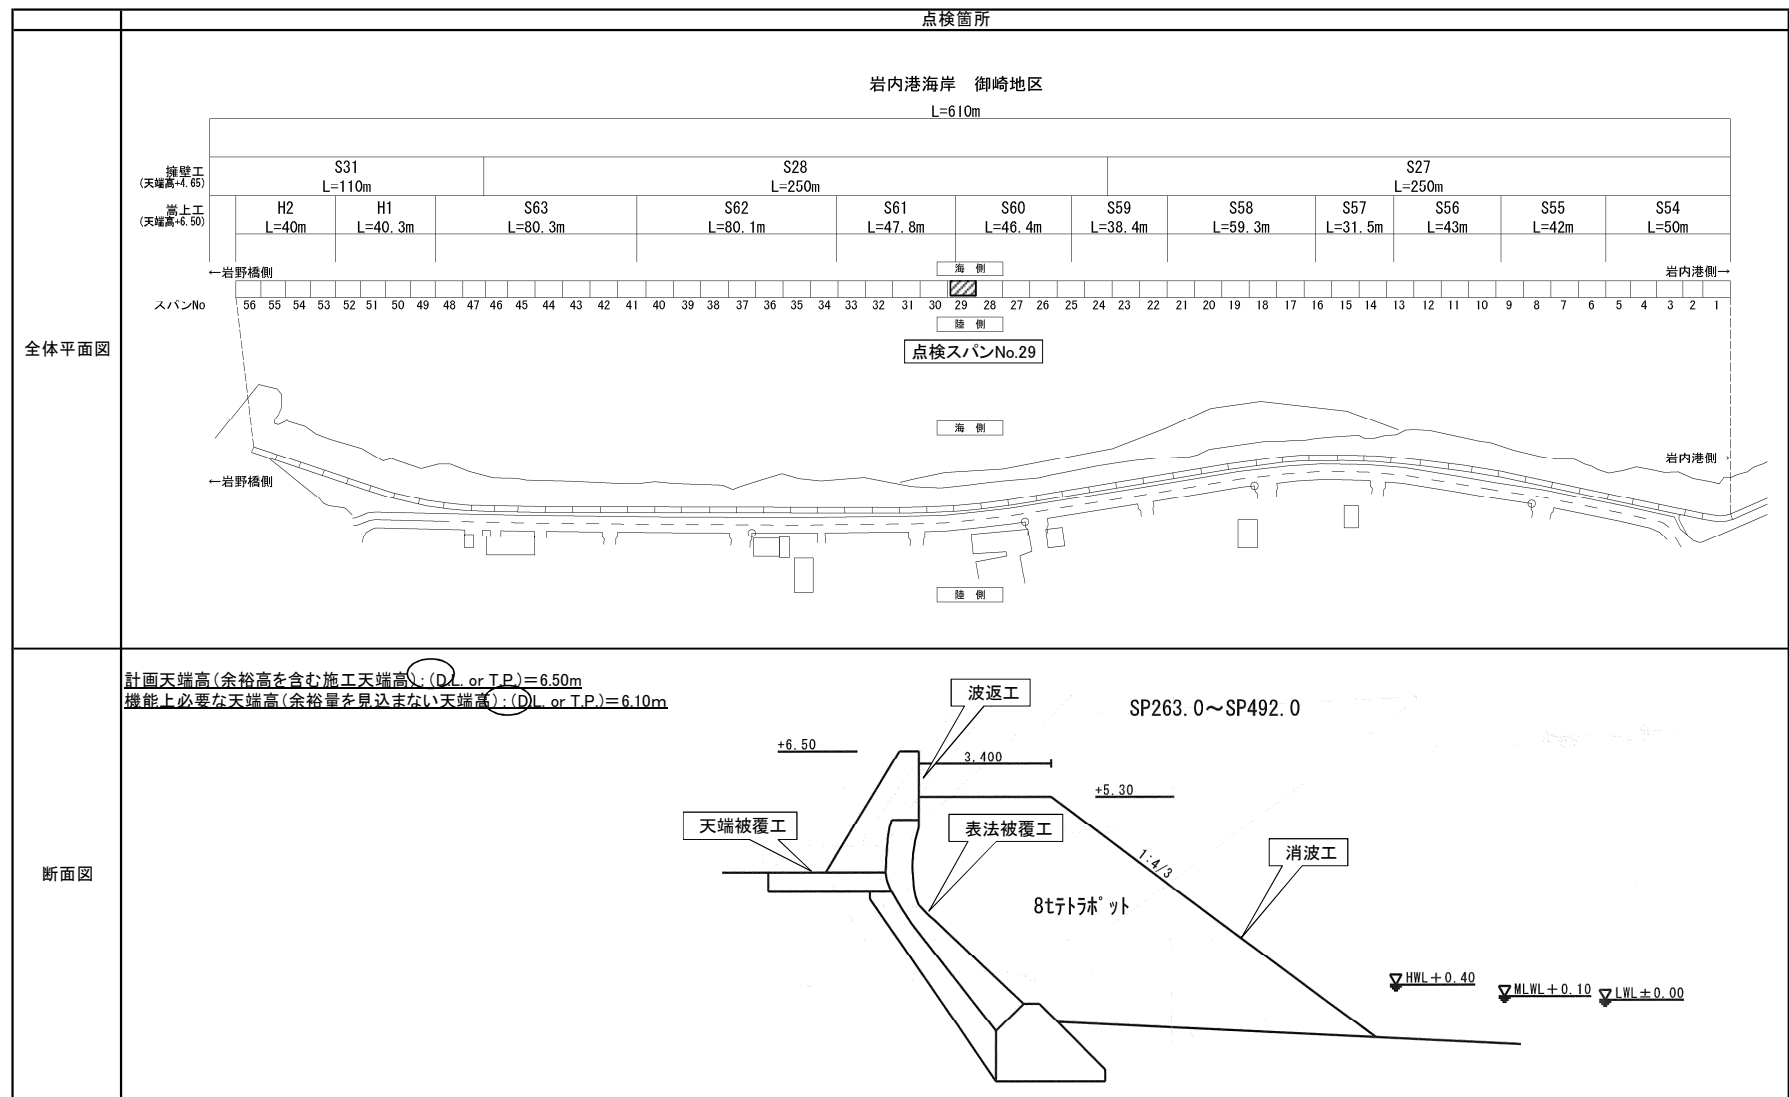

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	29
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

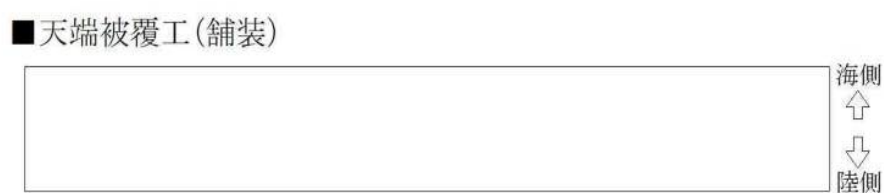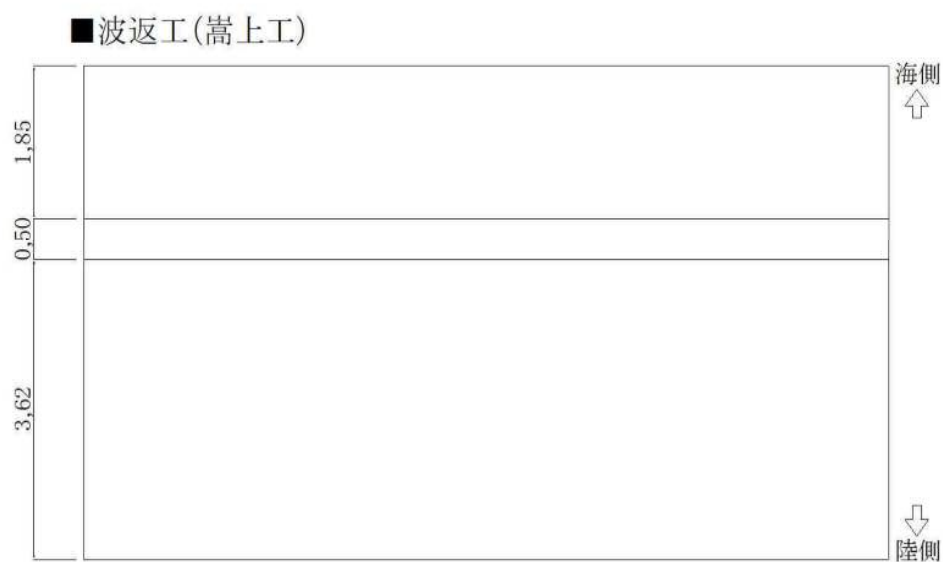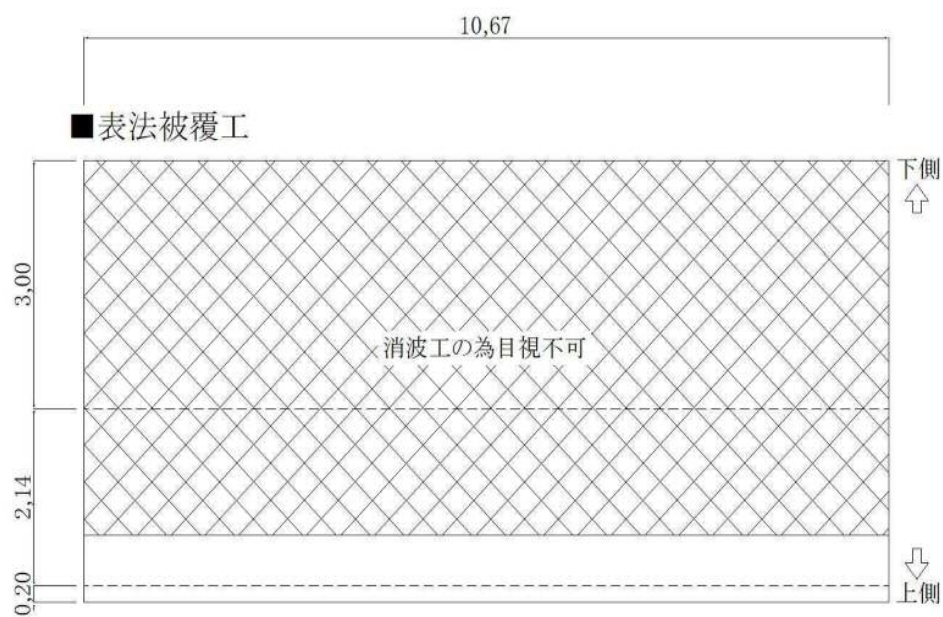


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 29
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S61)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

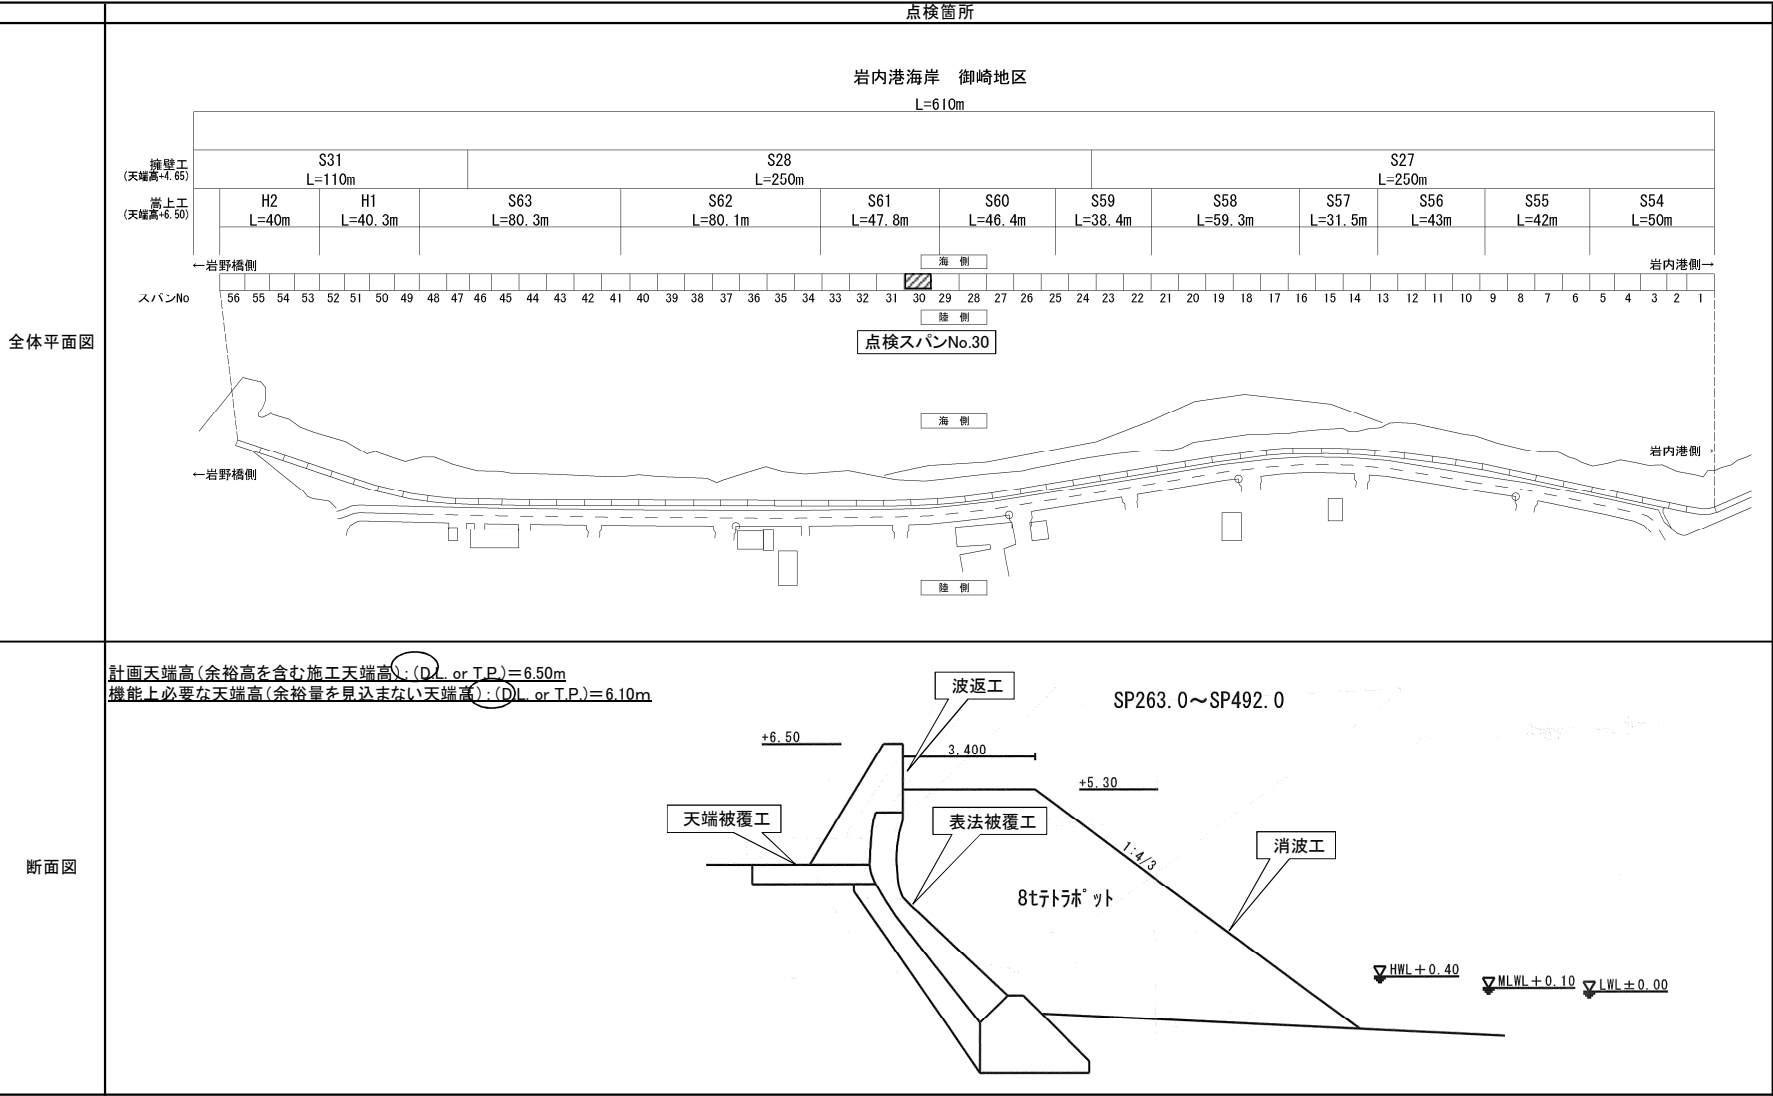

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	30
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

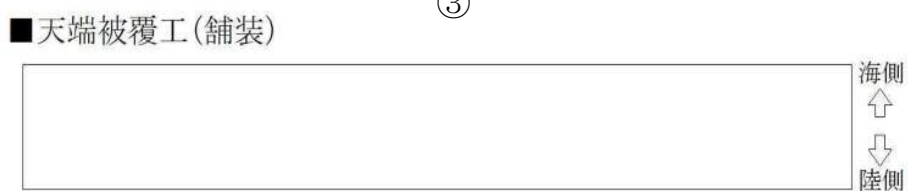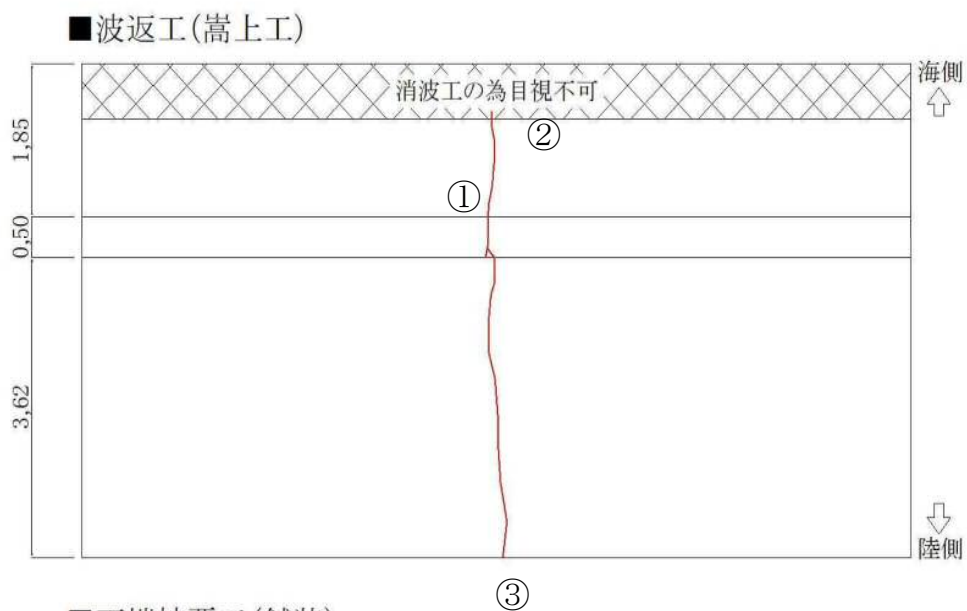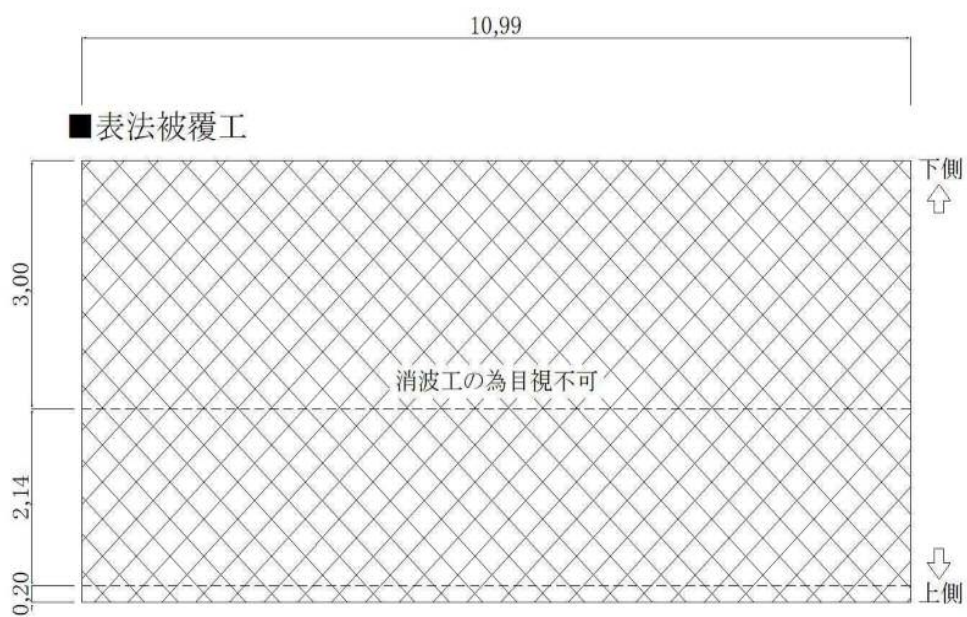


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 30
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S61)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

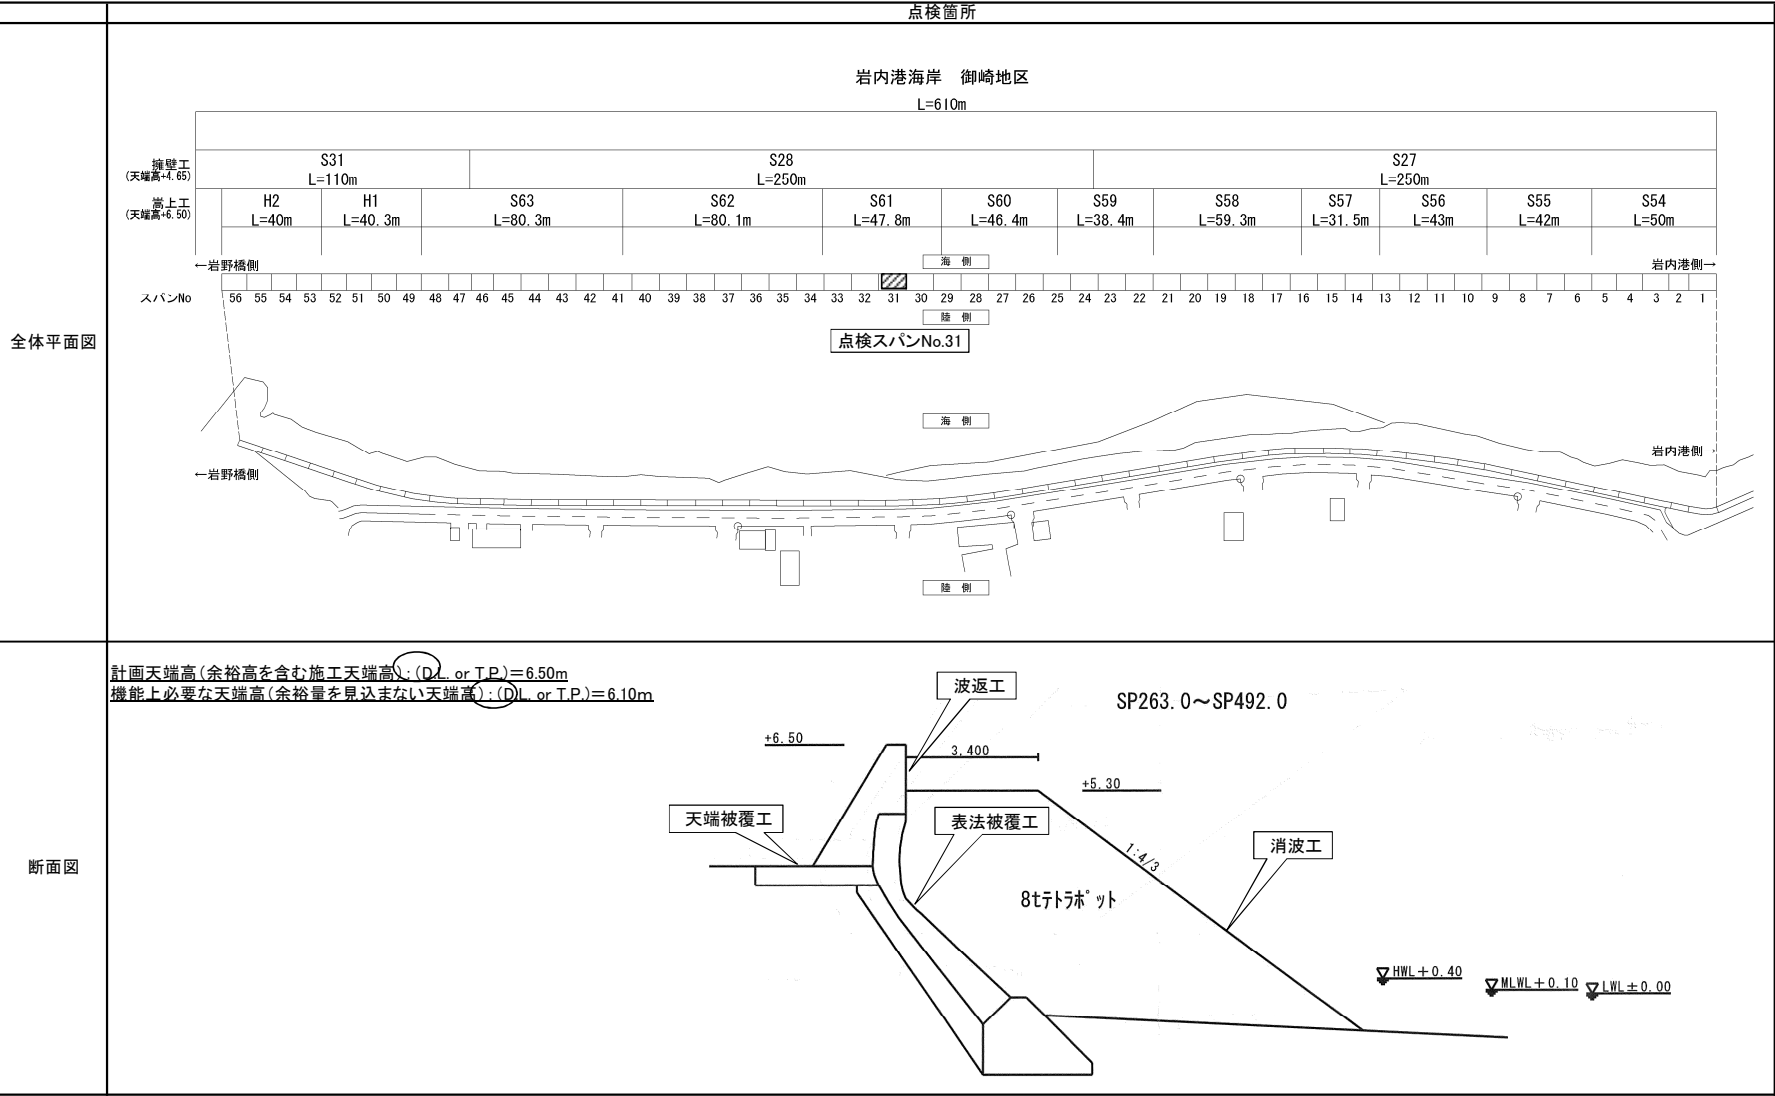

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	31
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				7
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

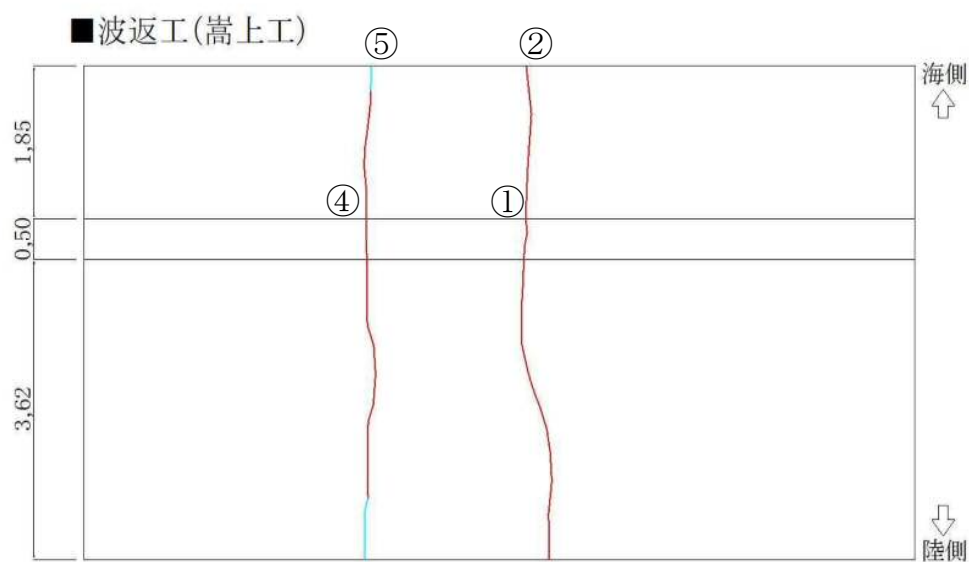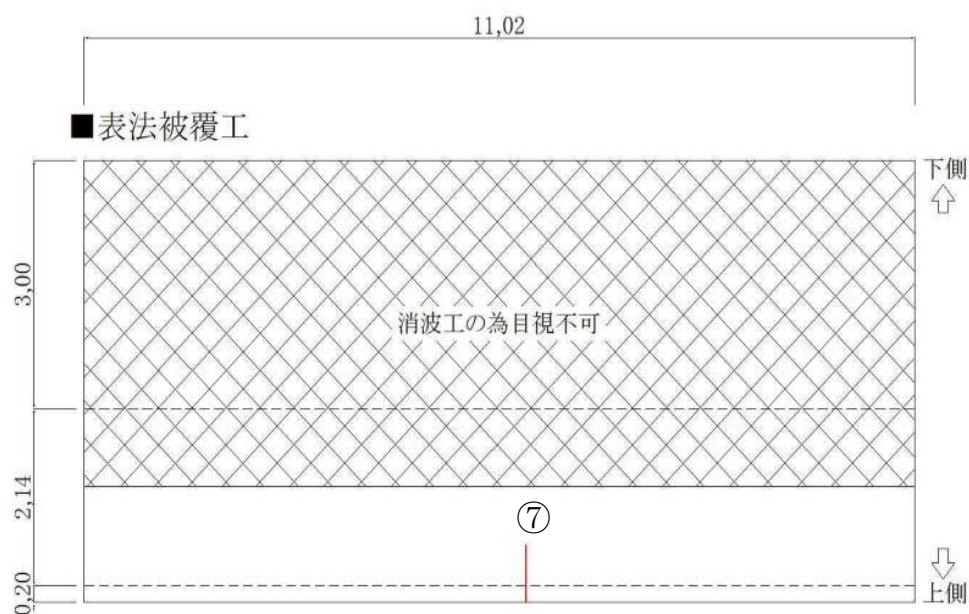


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 31
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. ()			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S61)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

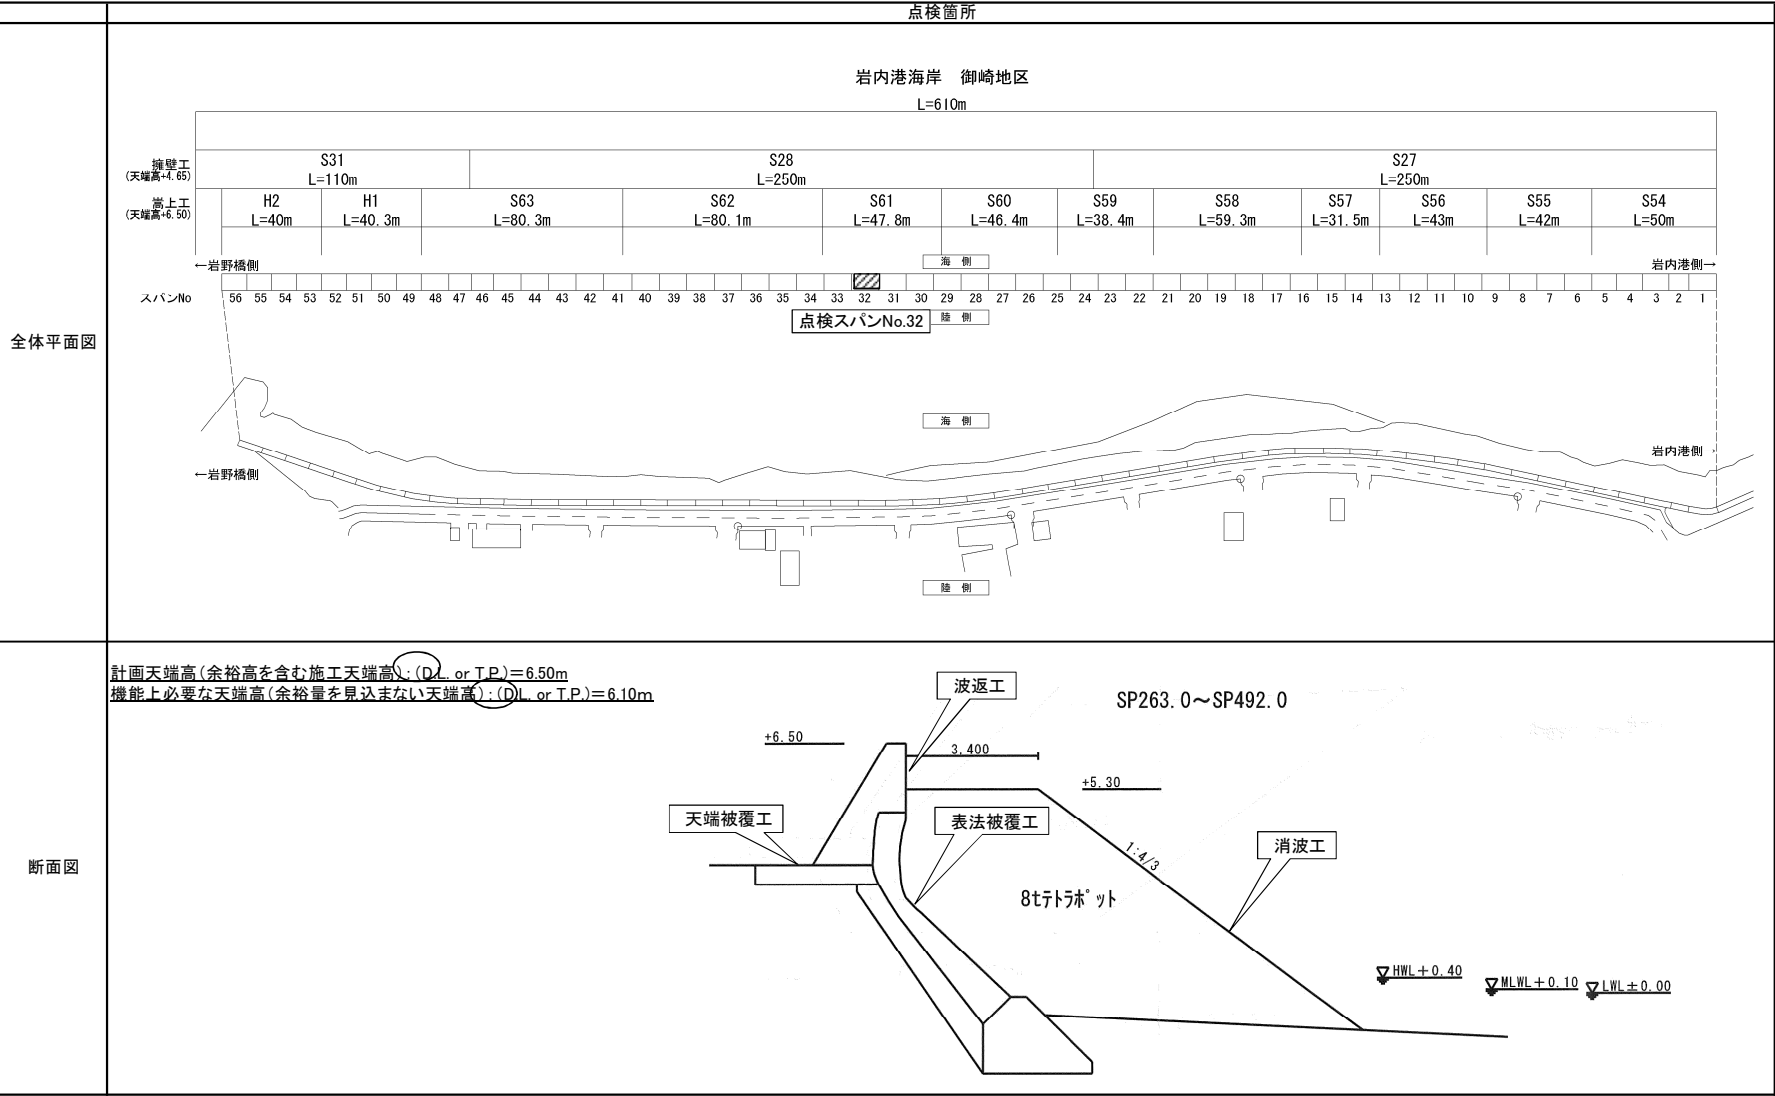

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	32
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

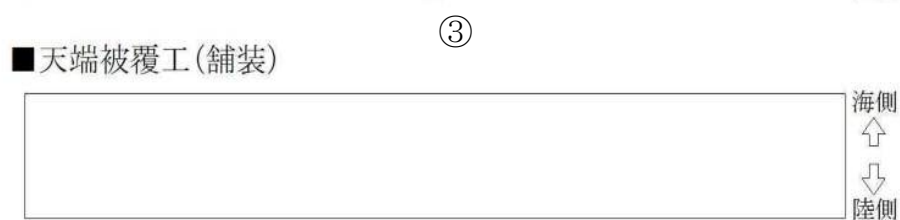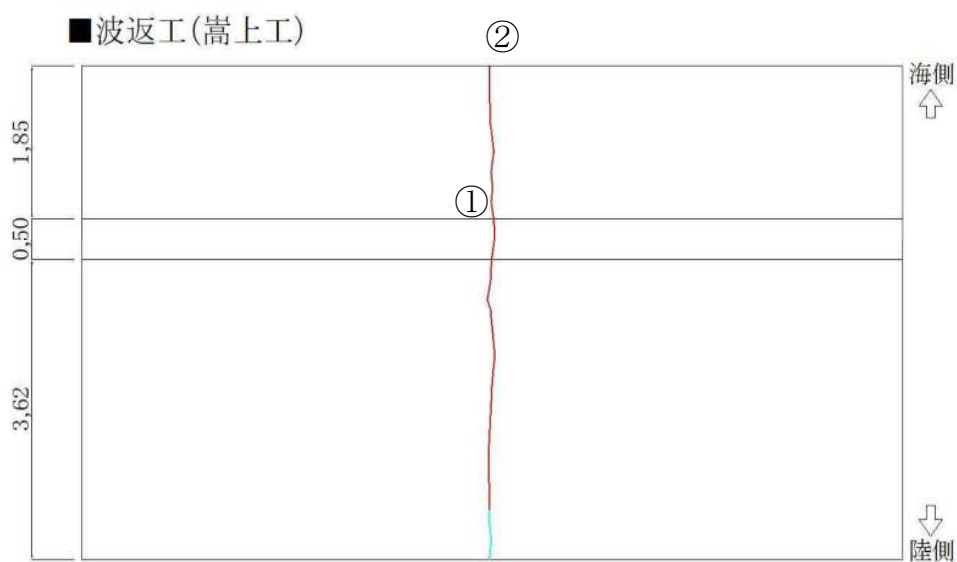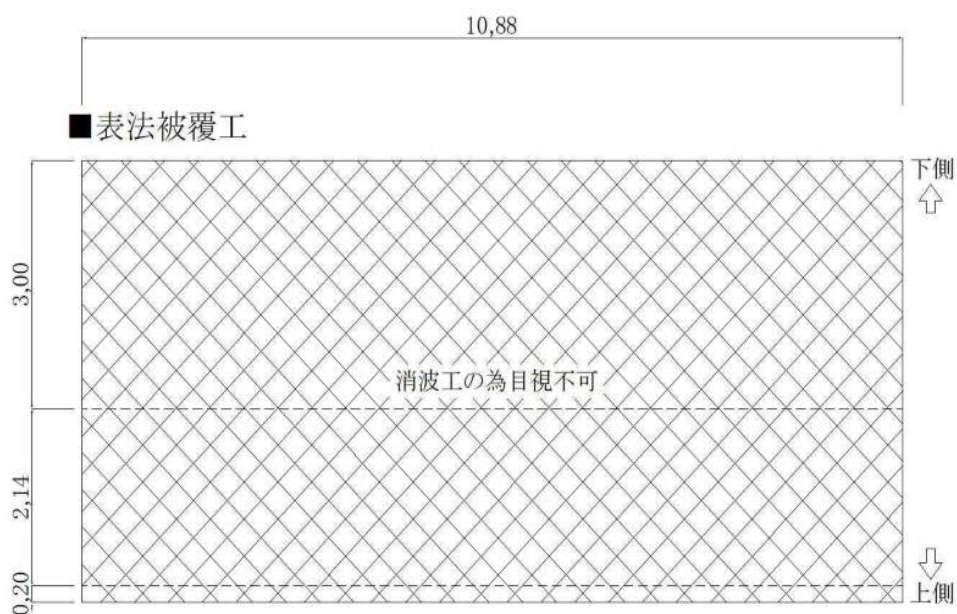


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

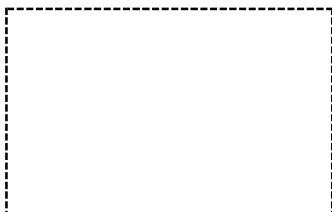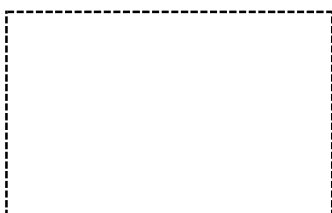海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 32
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S61)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

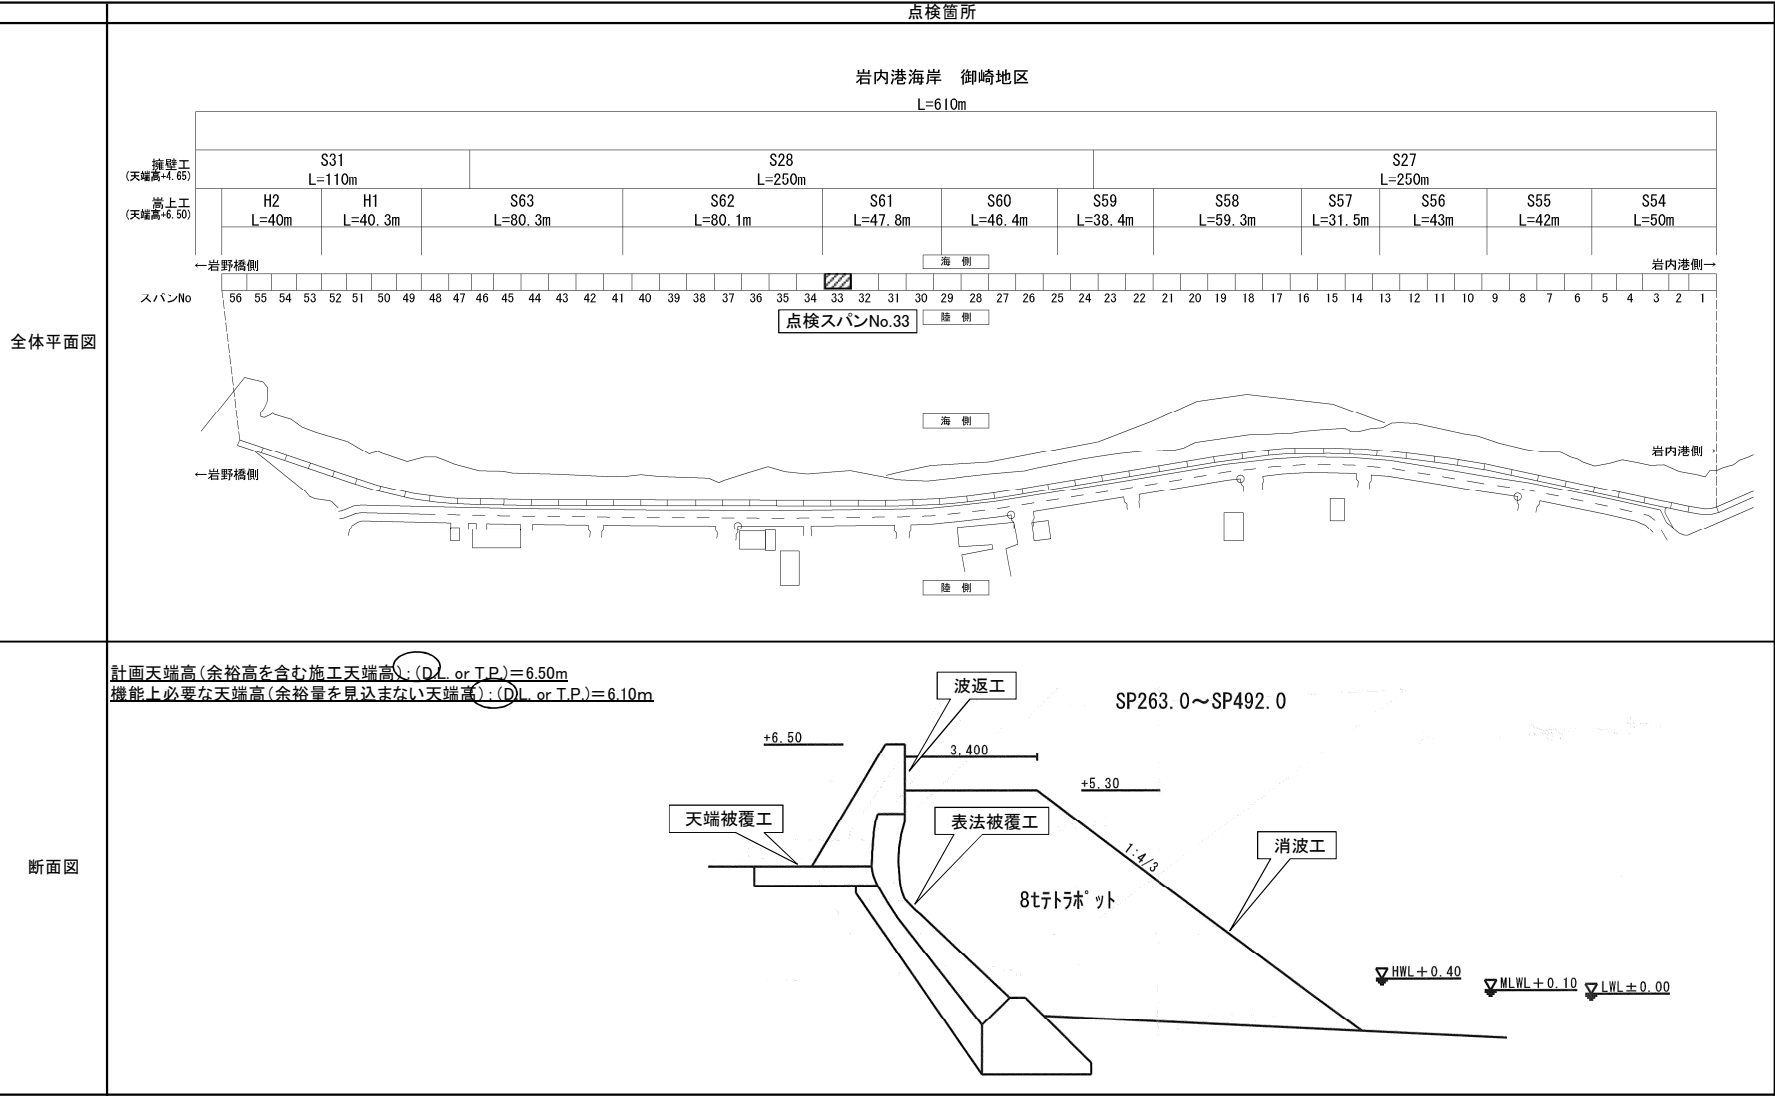

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	33
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～9
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

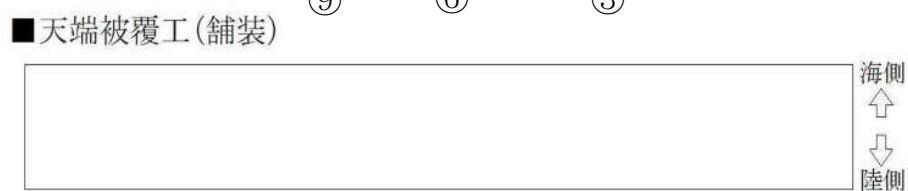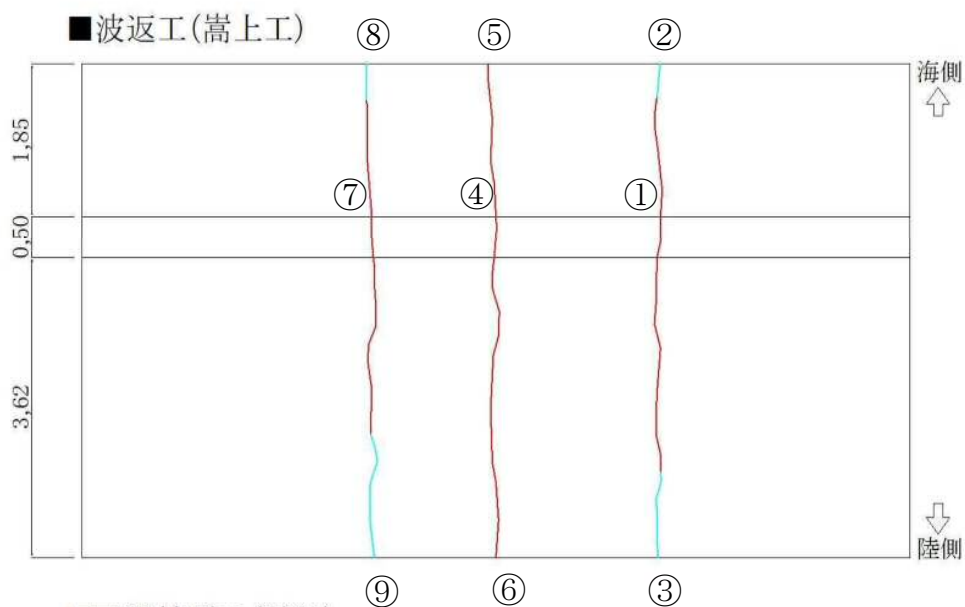

凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート


海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 33
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. (8)			
							

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 33
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を（ ）に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ひび割れ ） 写真No.（ 9 ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

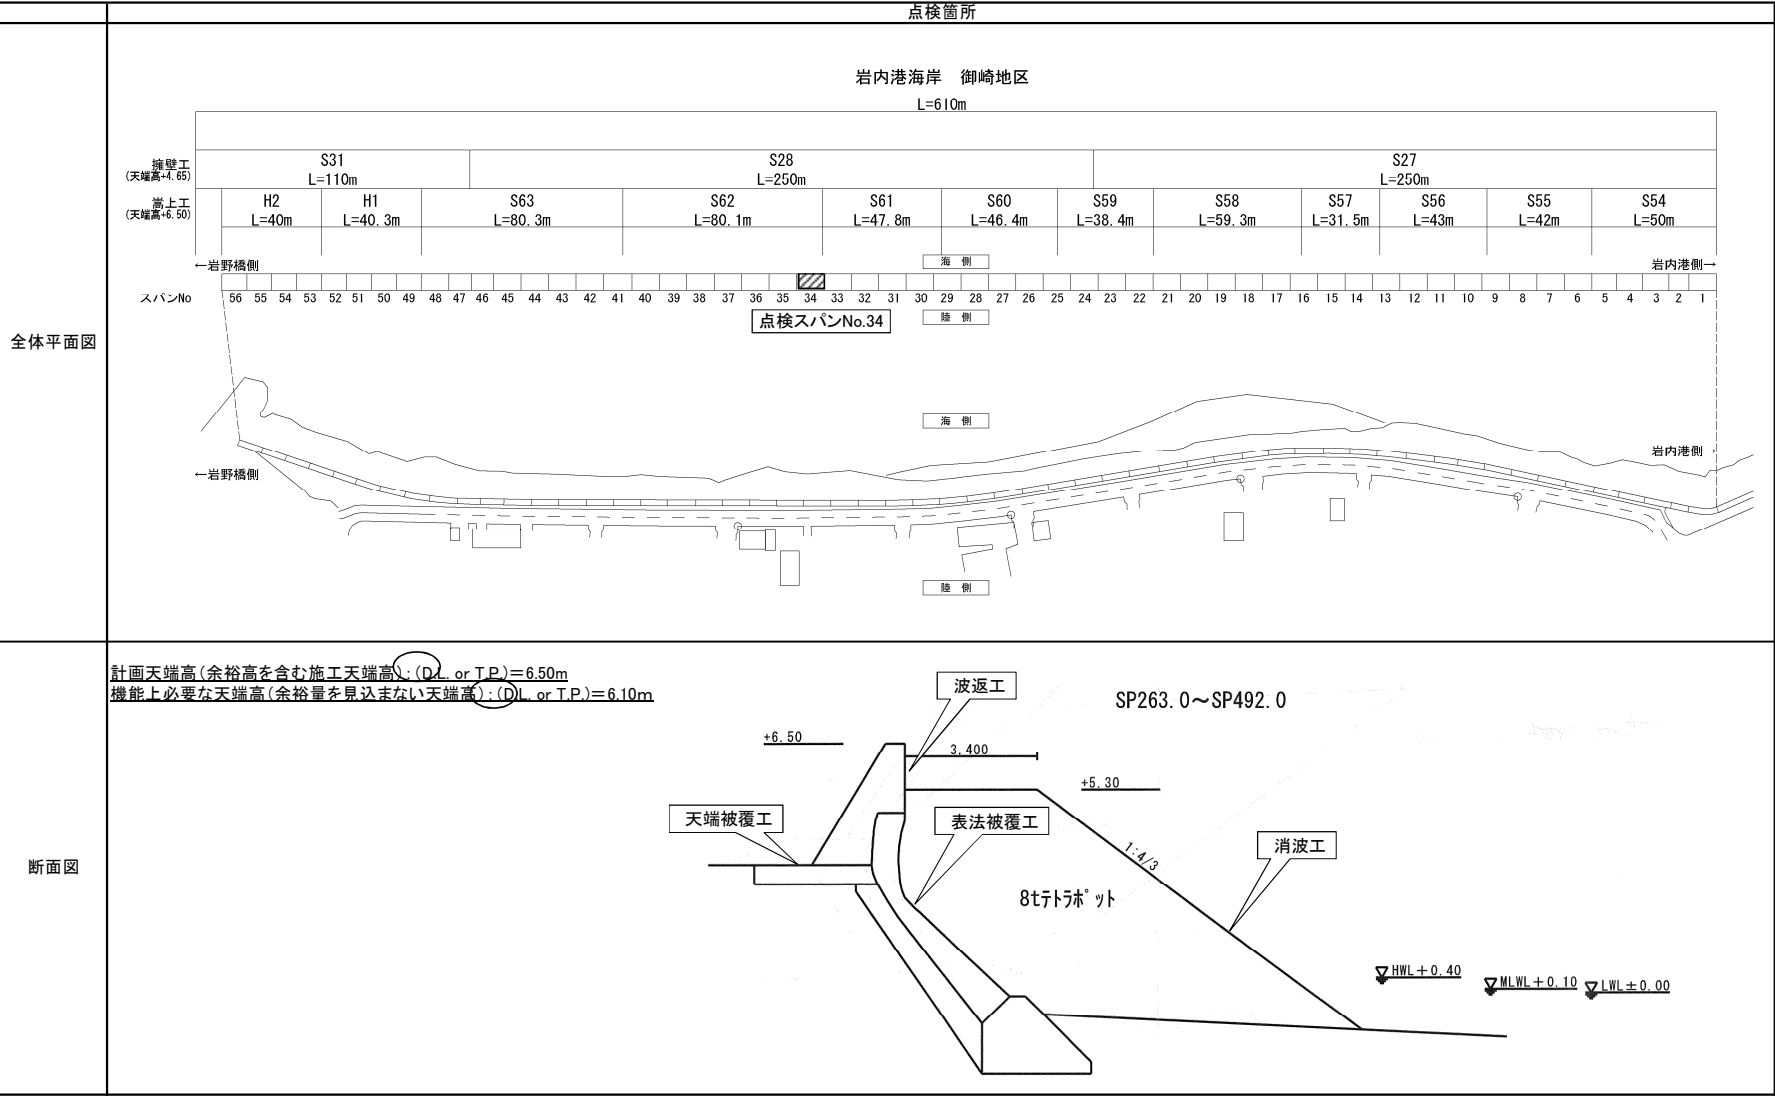

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	34
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

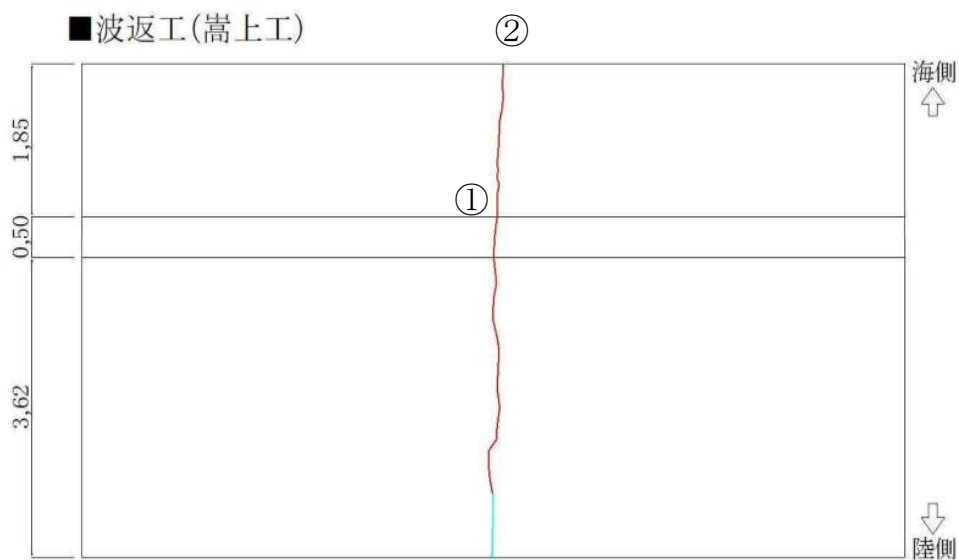


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 34
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

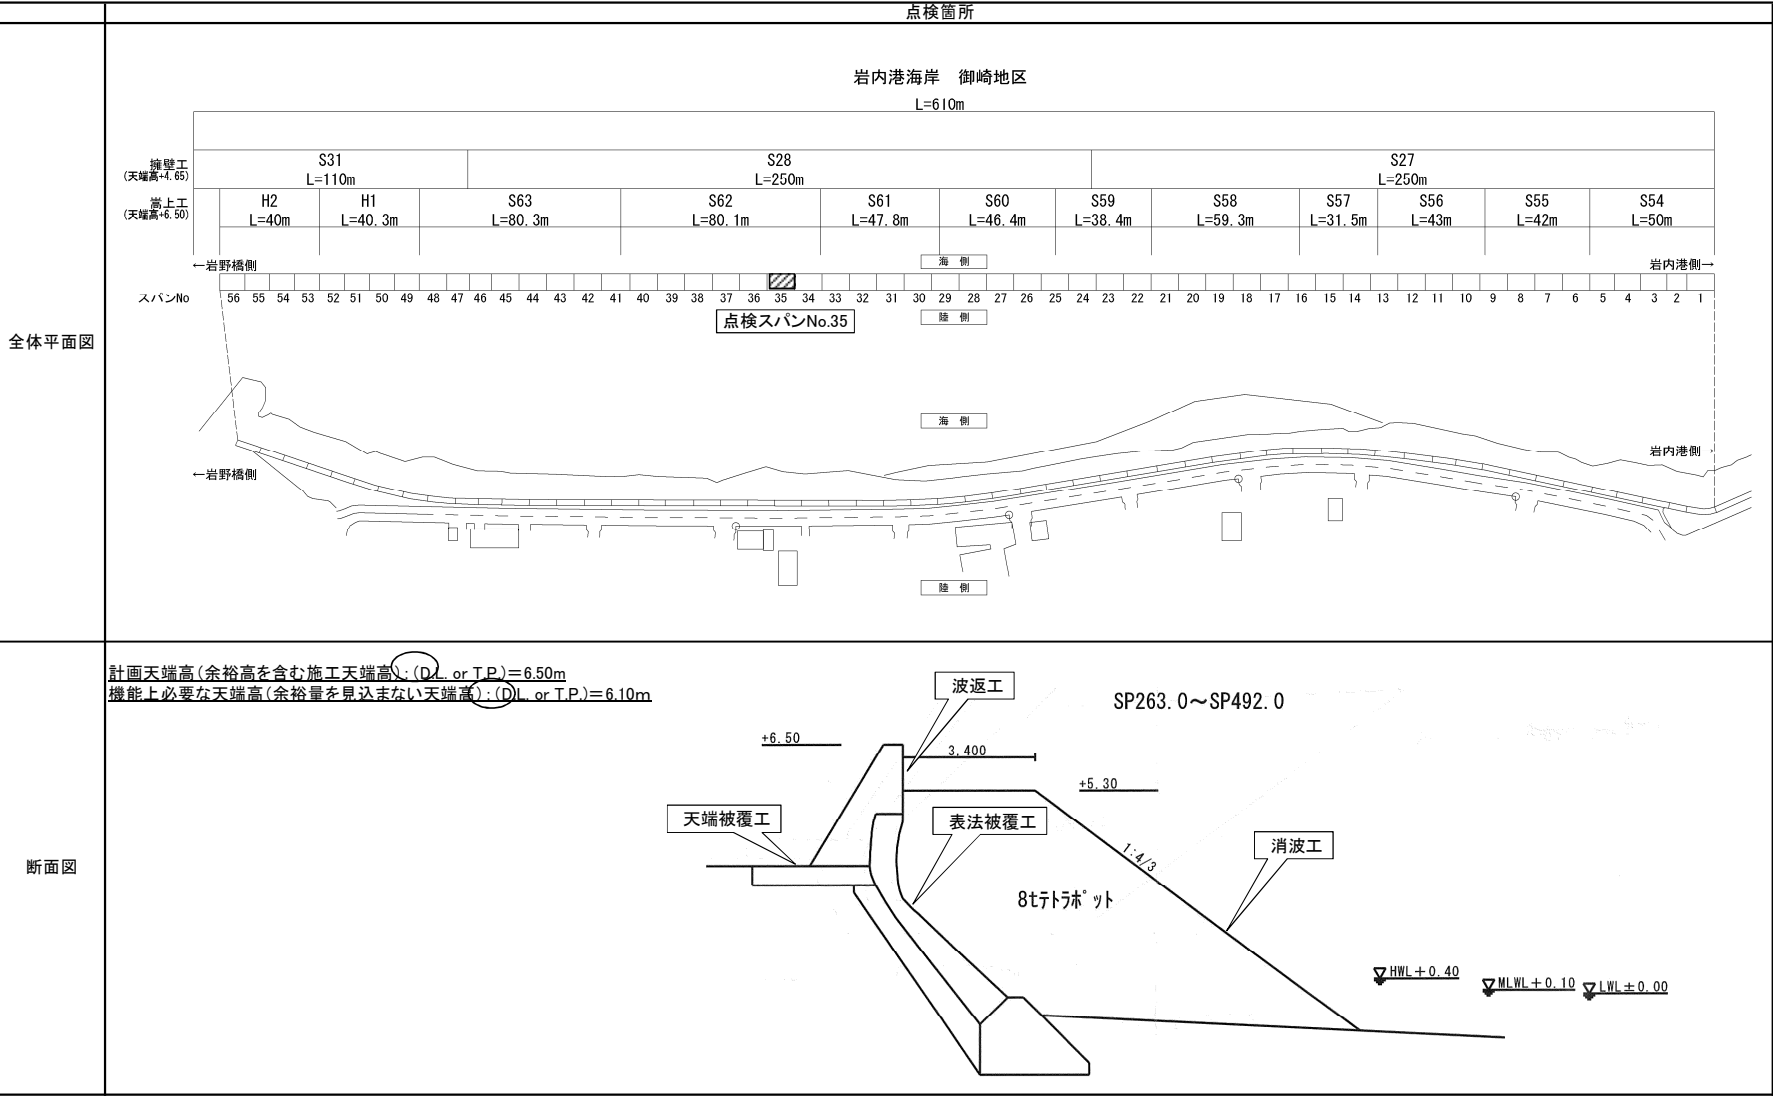

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	35
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～9
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

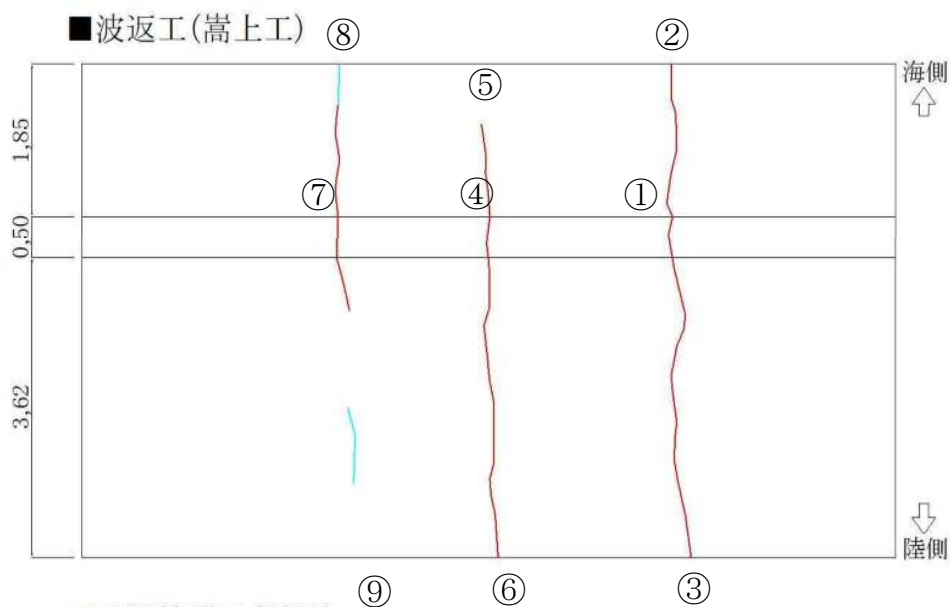

■天端被覆工(舗装)



凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート


海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 35
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. (8)			
							

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 35
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を（ ）に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ひび割れ ） 写真No.（ 9 ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データサービス(株)		点検を実施する全範囲		No. 001 ~ 056

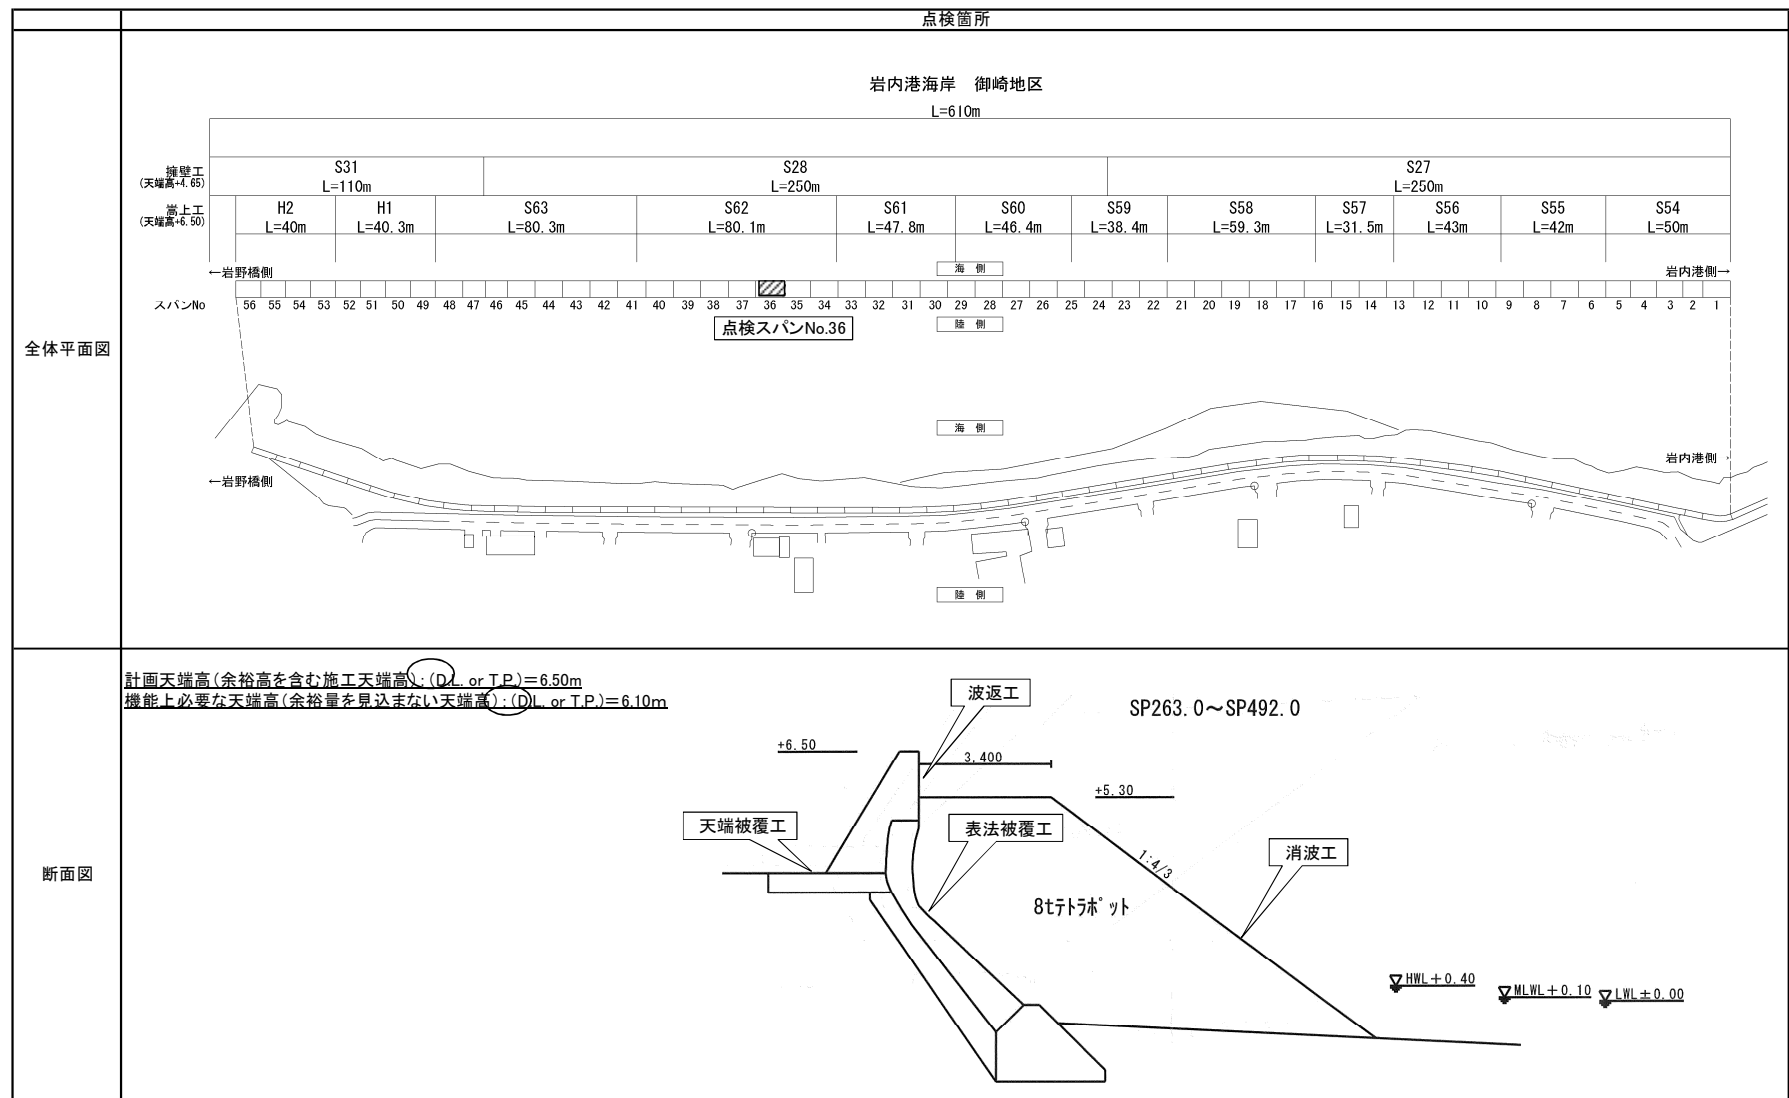

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	36
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

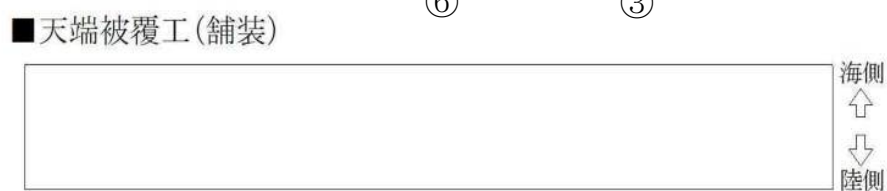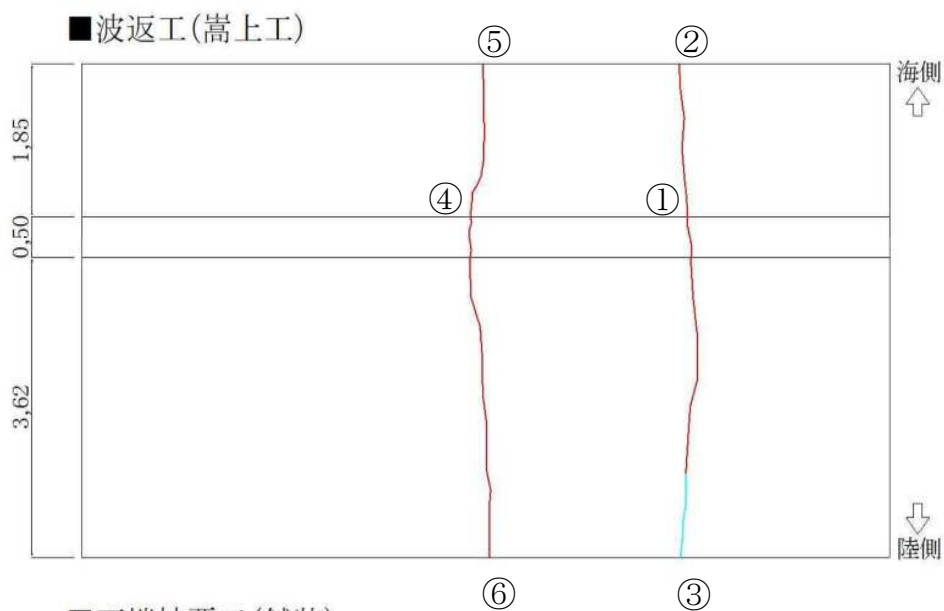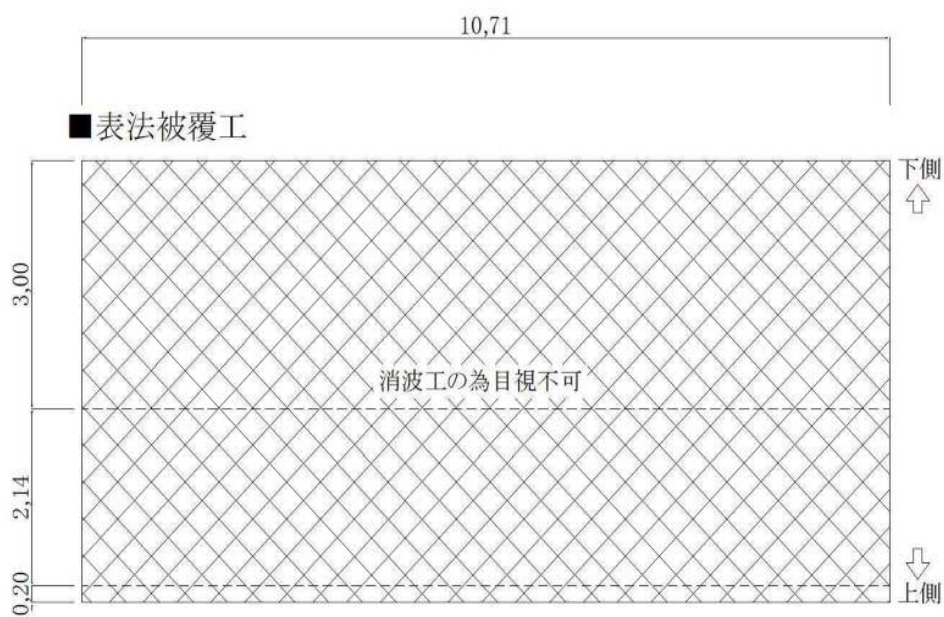


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 36
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (6)		写真No. ()		写真No. ()			

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

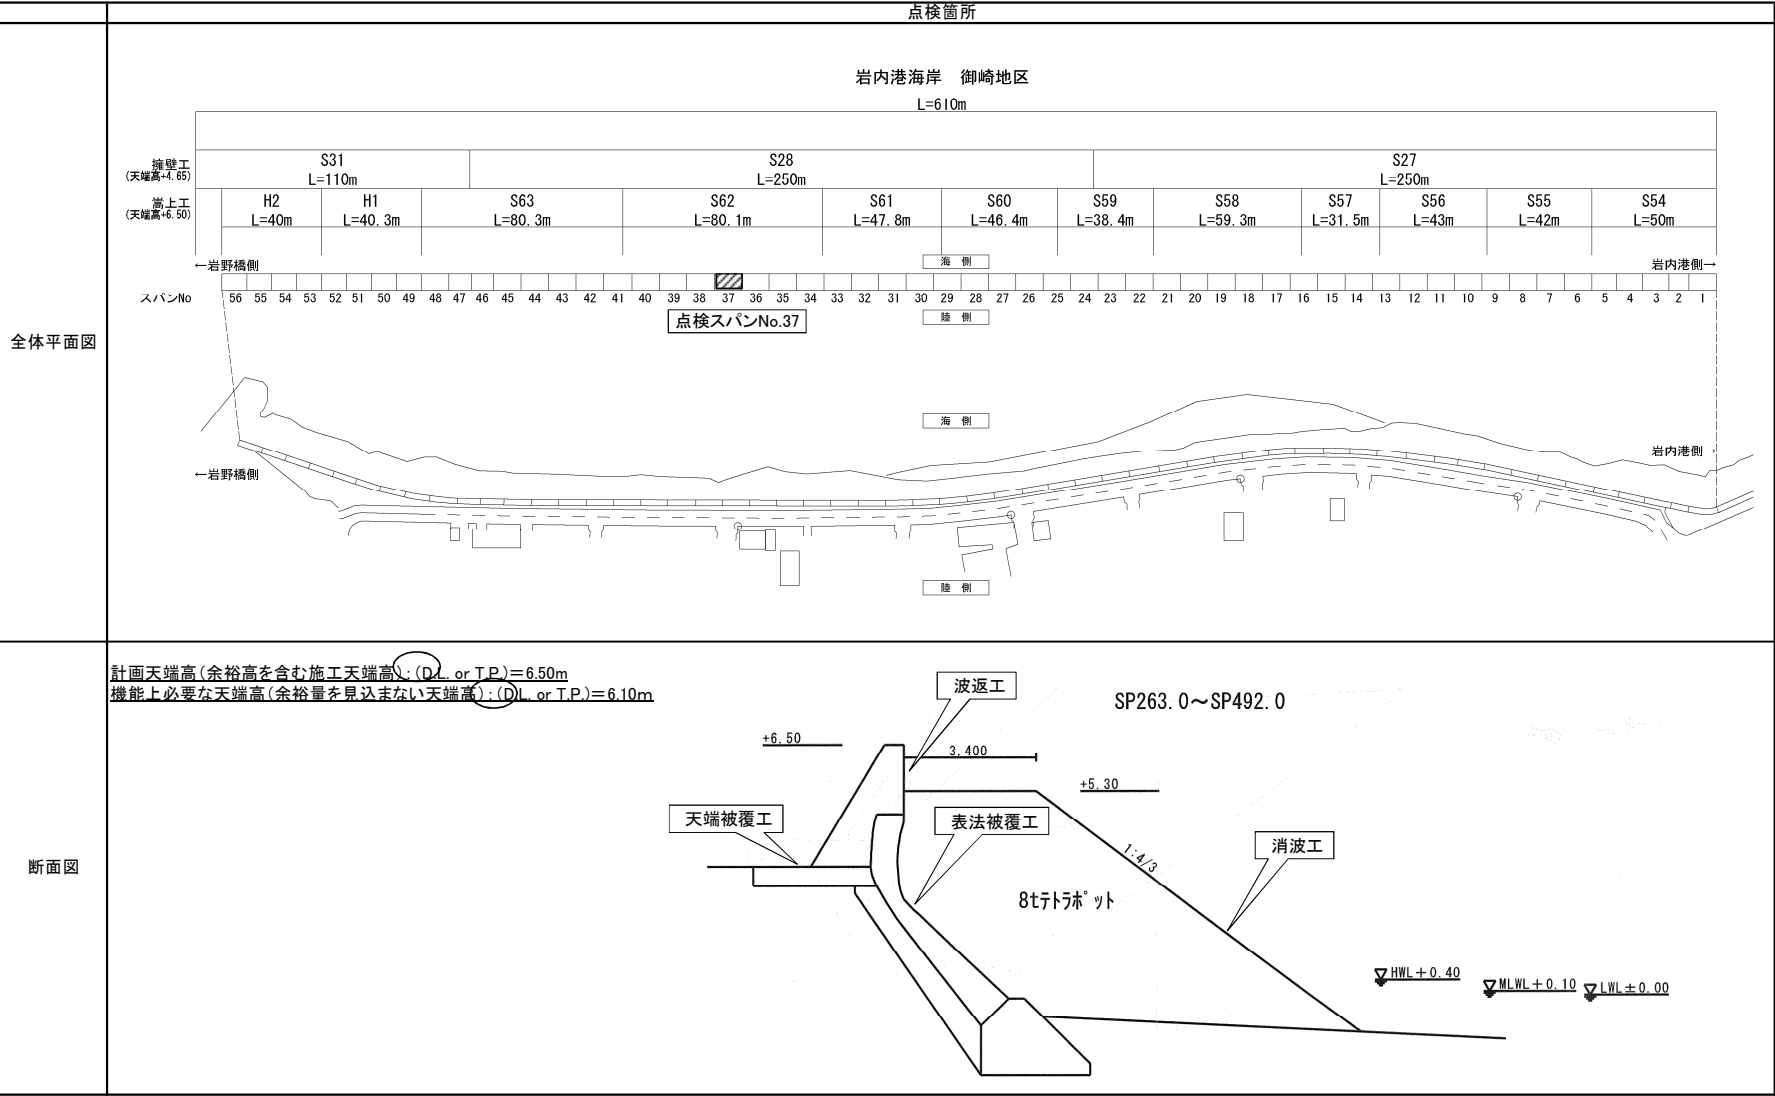

点検結果記入シート


【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	37
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				7
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

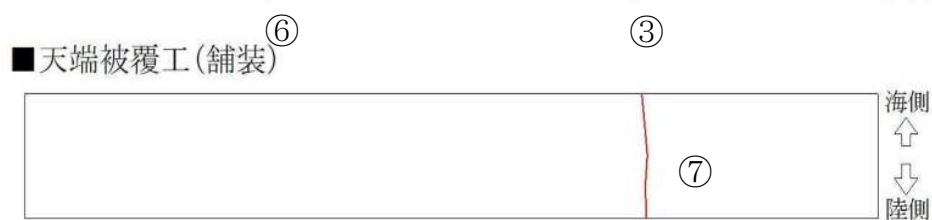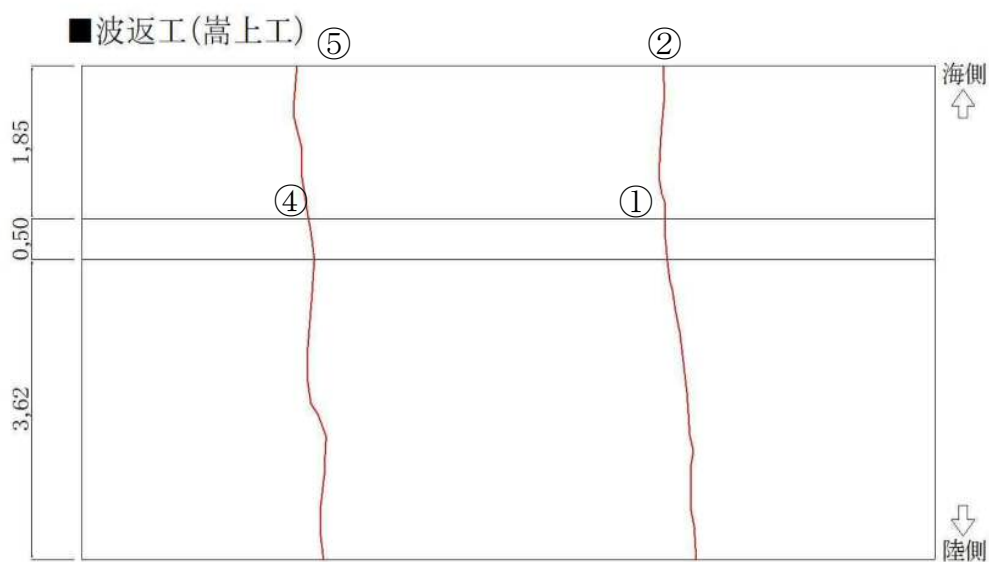


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
▨	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

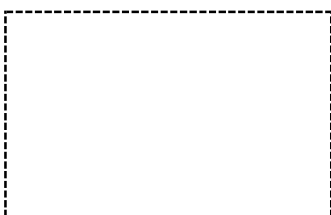海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 37
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 ()			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

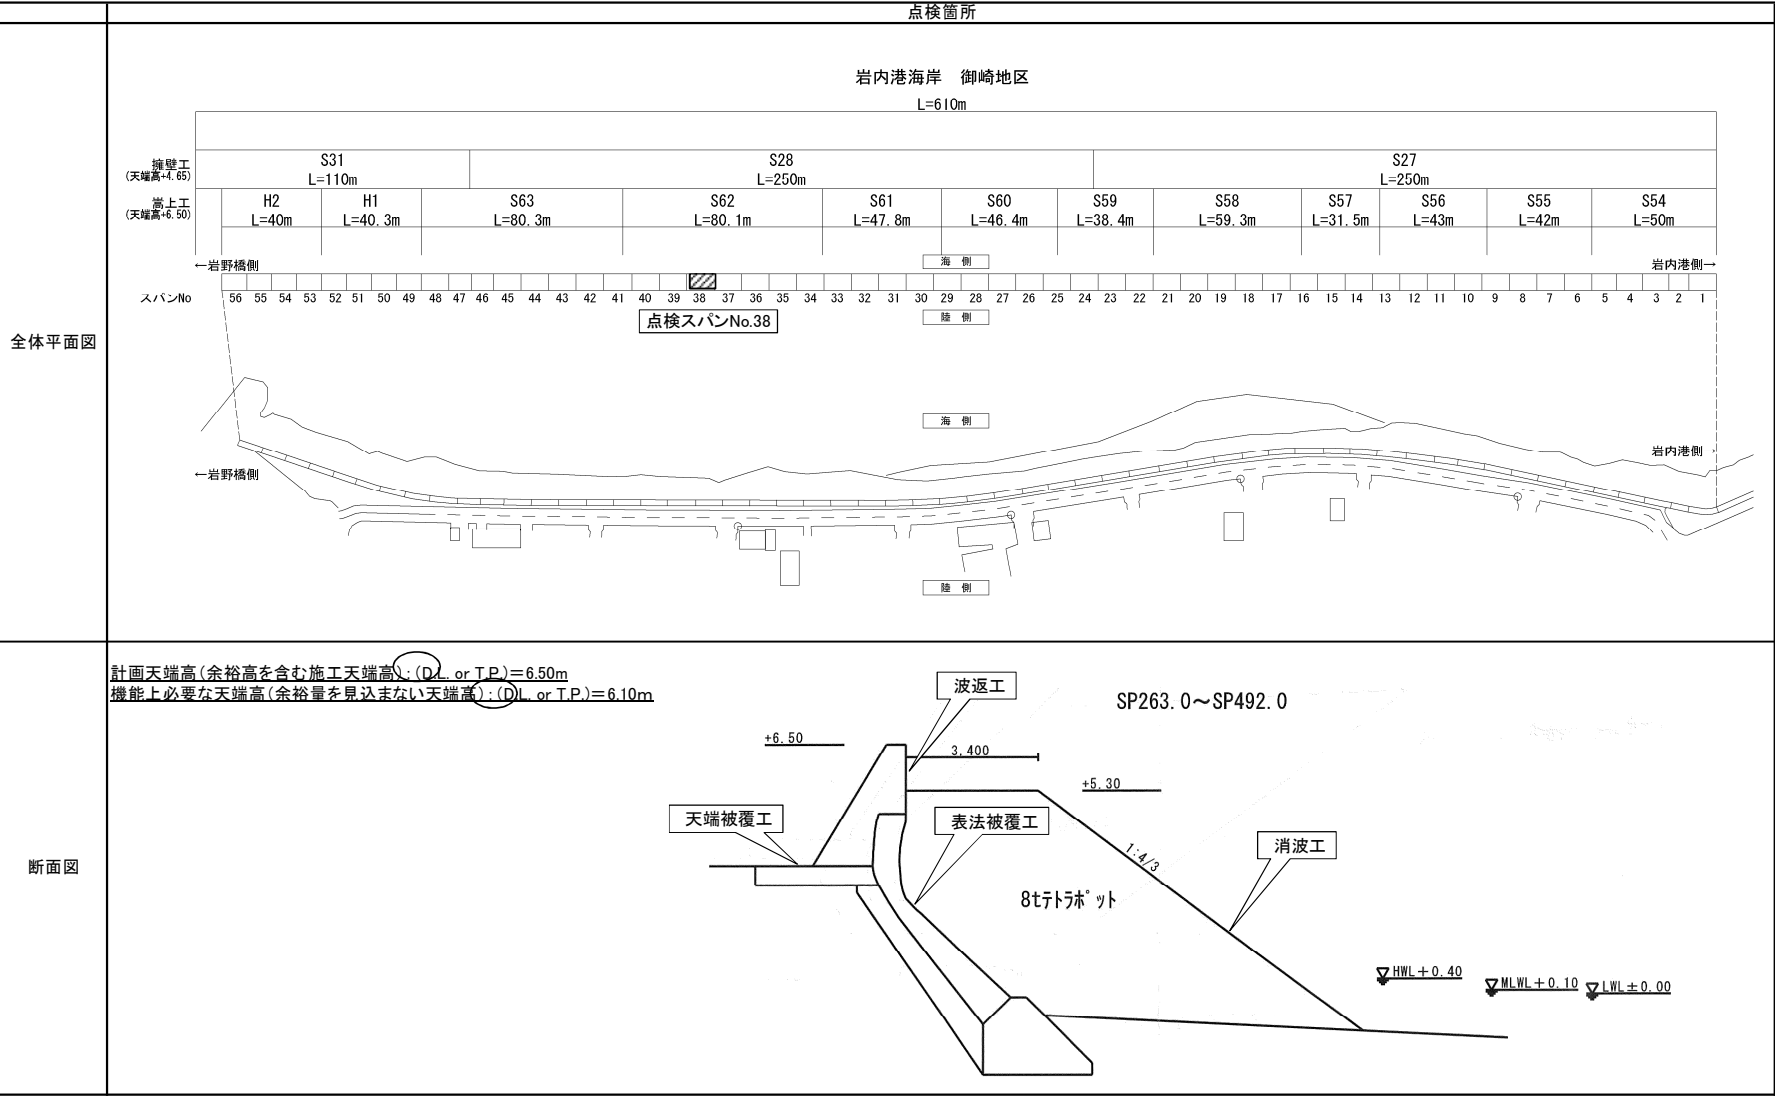

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	38
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1～9	
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			10,11	
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる			11	
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

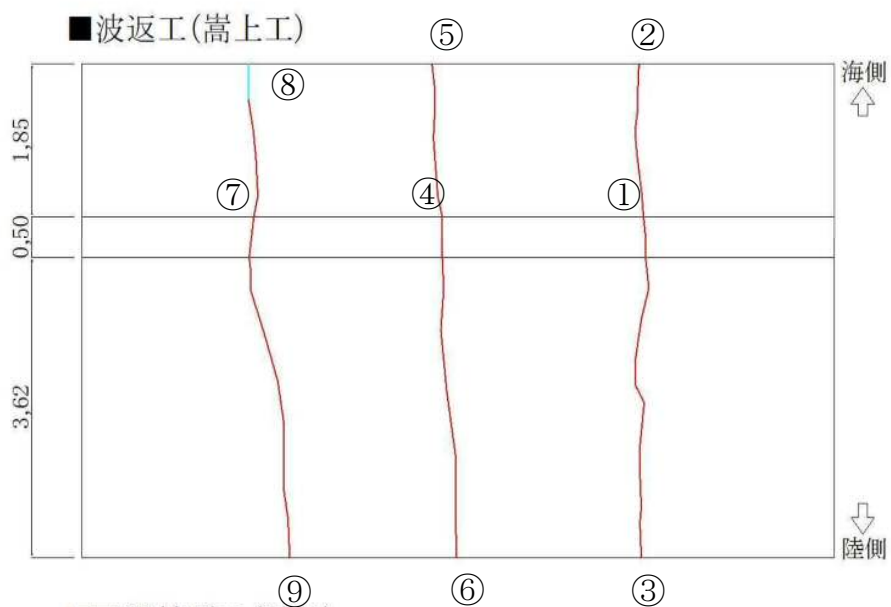
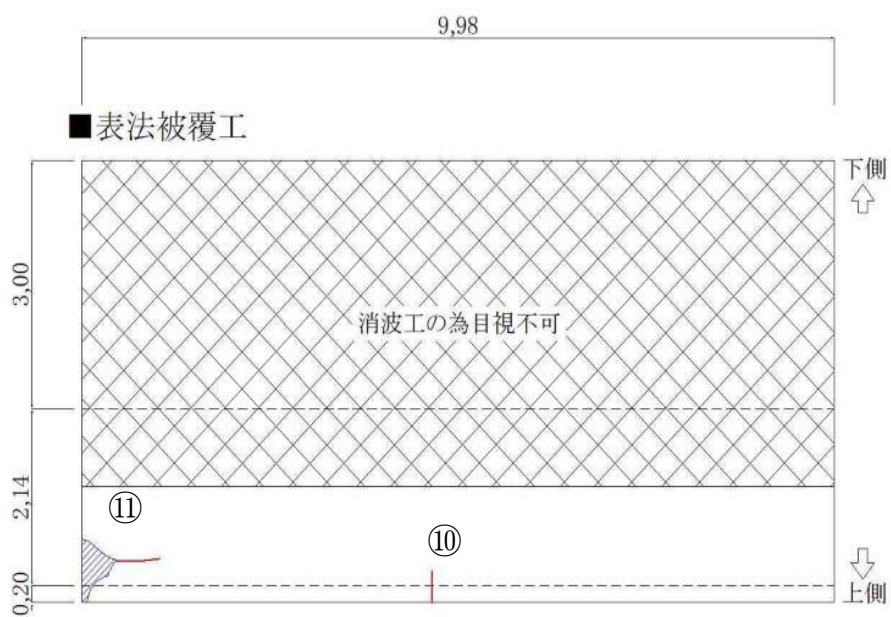


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート


海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 38
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. (8)			
							

変状写真シート

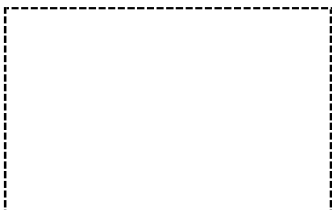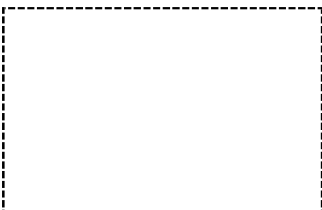海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 38
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を（ ）に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☒ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ひび割れ ） 写真No.（ 9 ）		変状（ ひび割れ ） 写真No.（ 10 ）		変状（ ひび割れ、欠損 ） 写真No.（ 11 ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							

全体図記入シート




海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

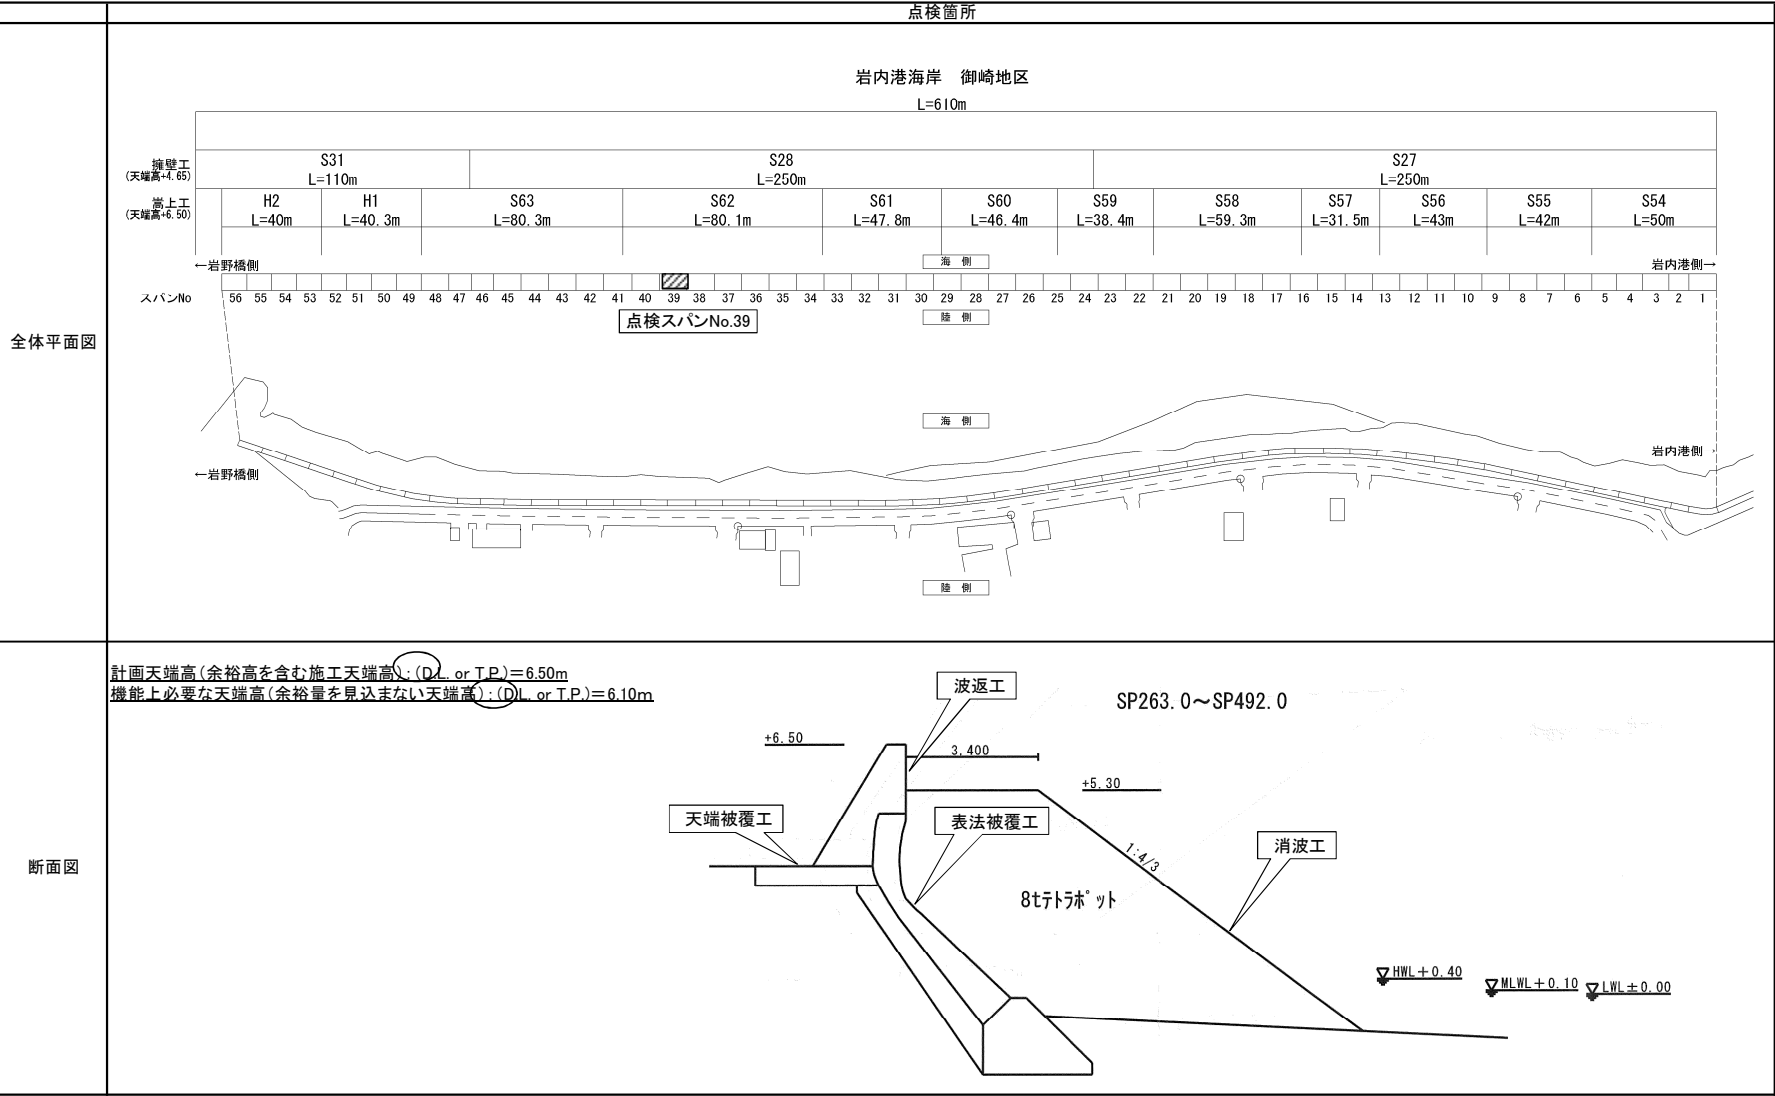

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	39
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1～3	
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			4	
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる			4	
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

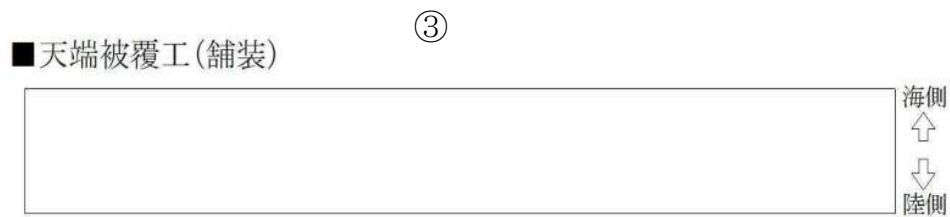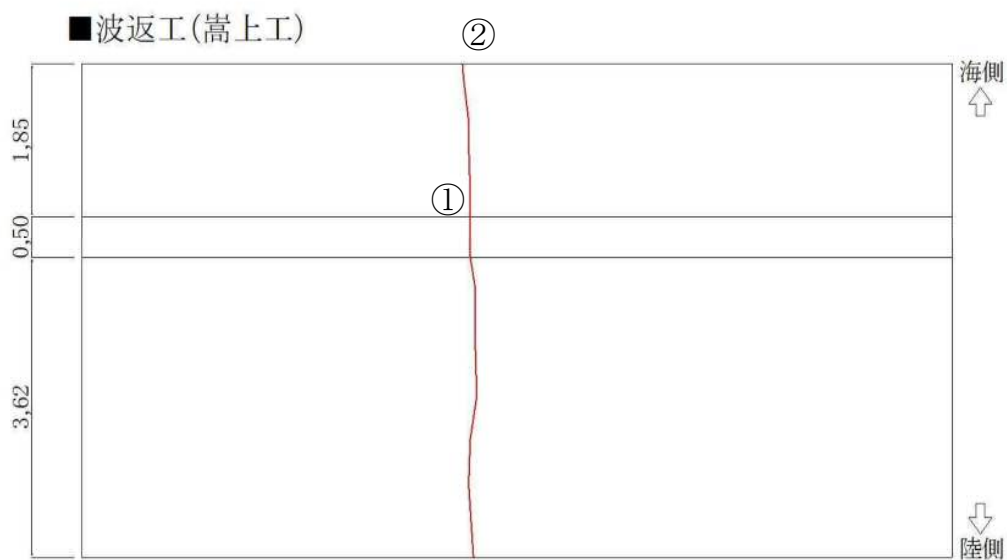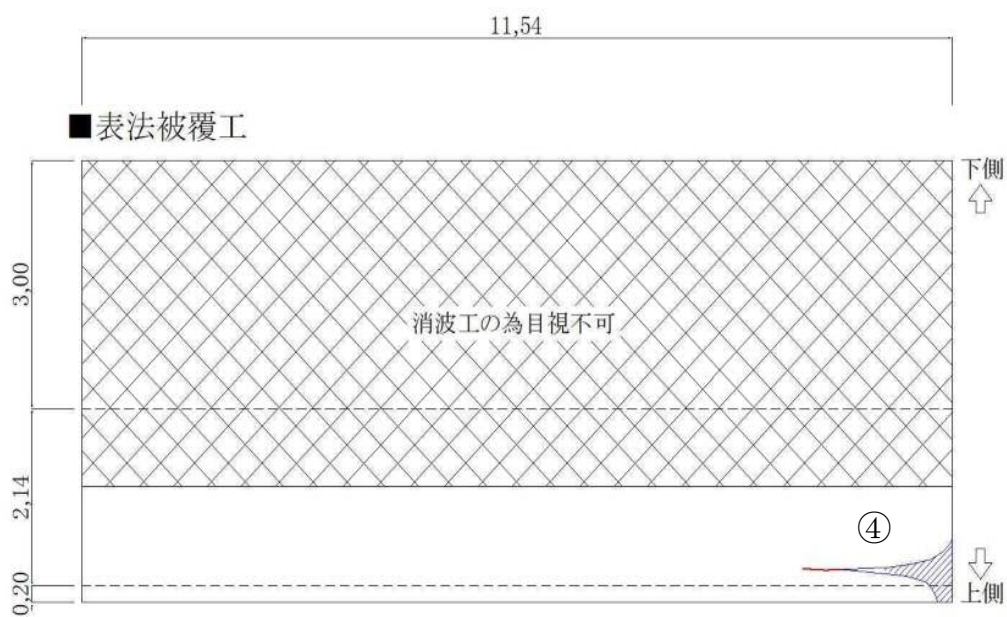


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 39
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ、欠損)		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

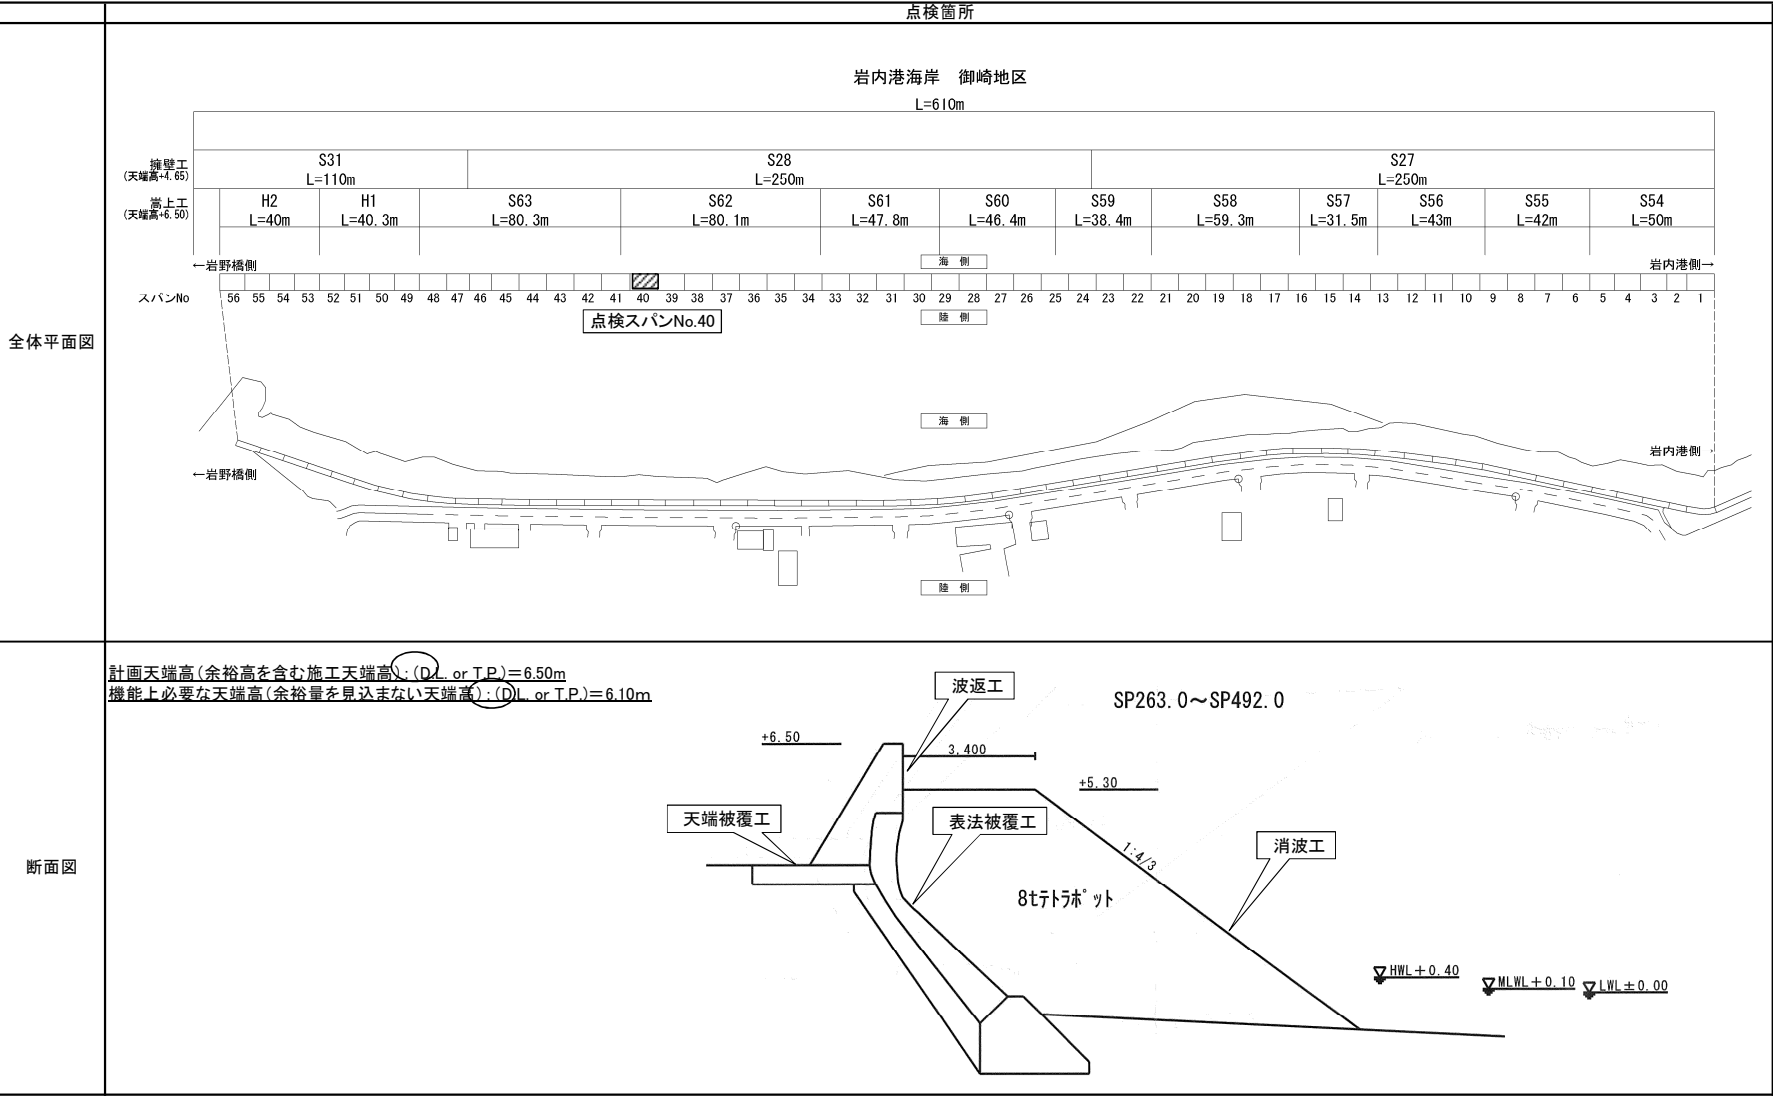

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	40
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～6
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる				7
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

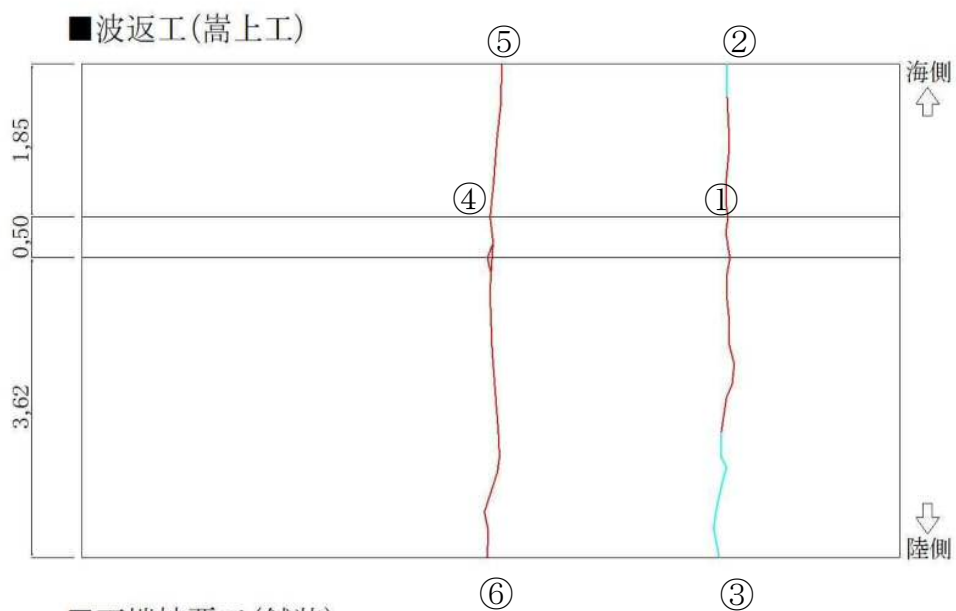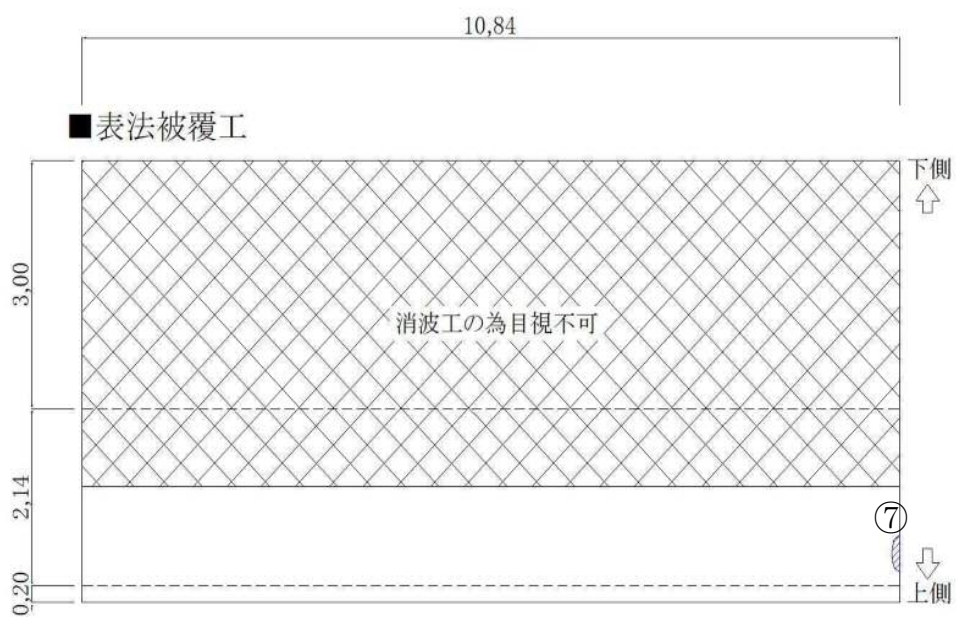


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 40
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (欠損)		変状 ()			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S62.63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

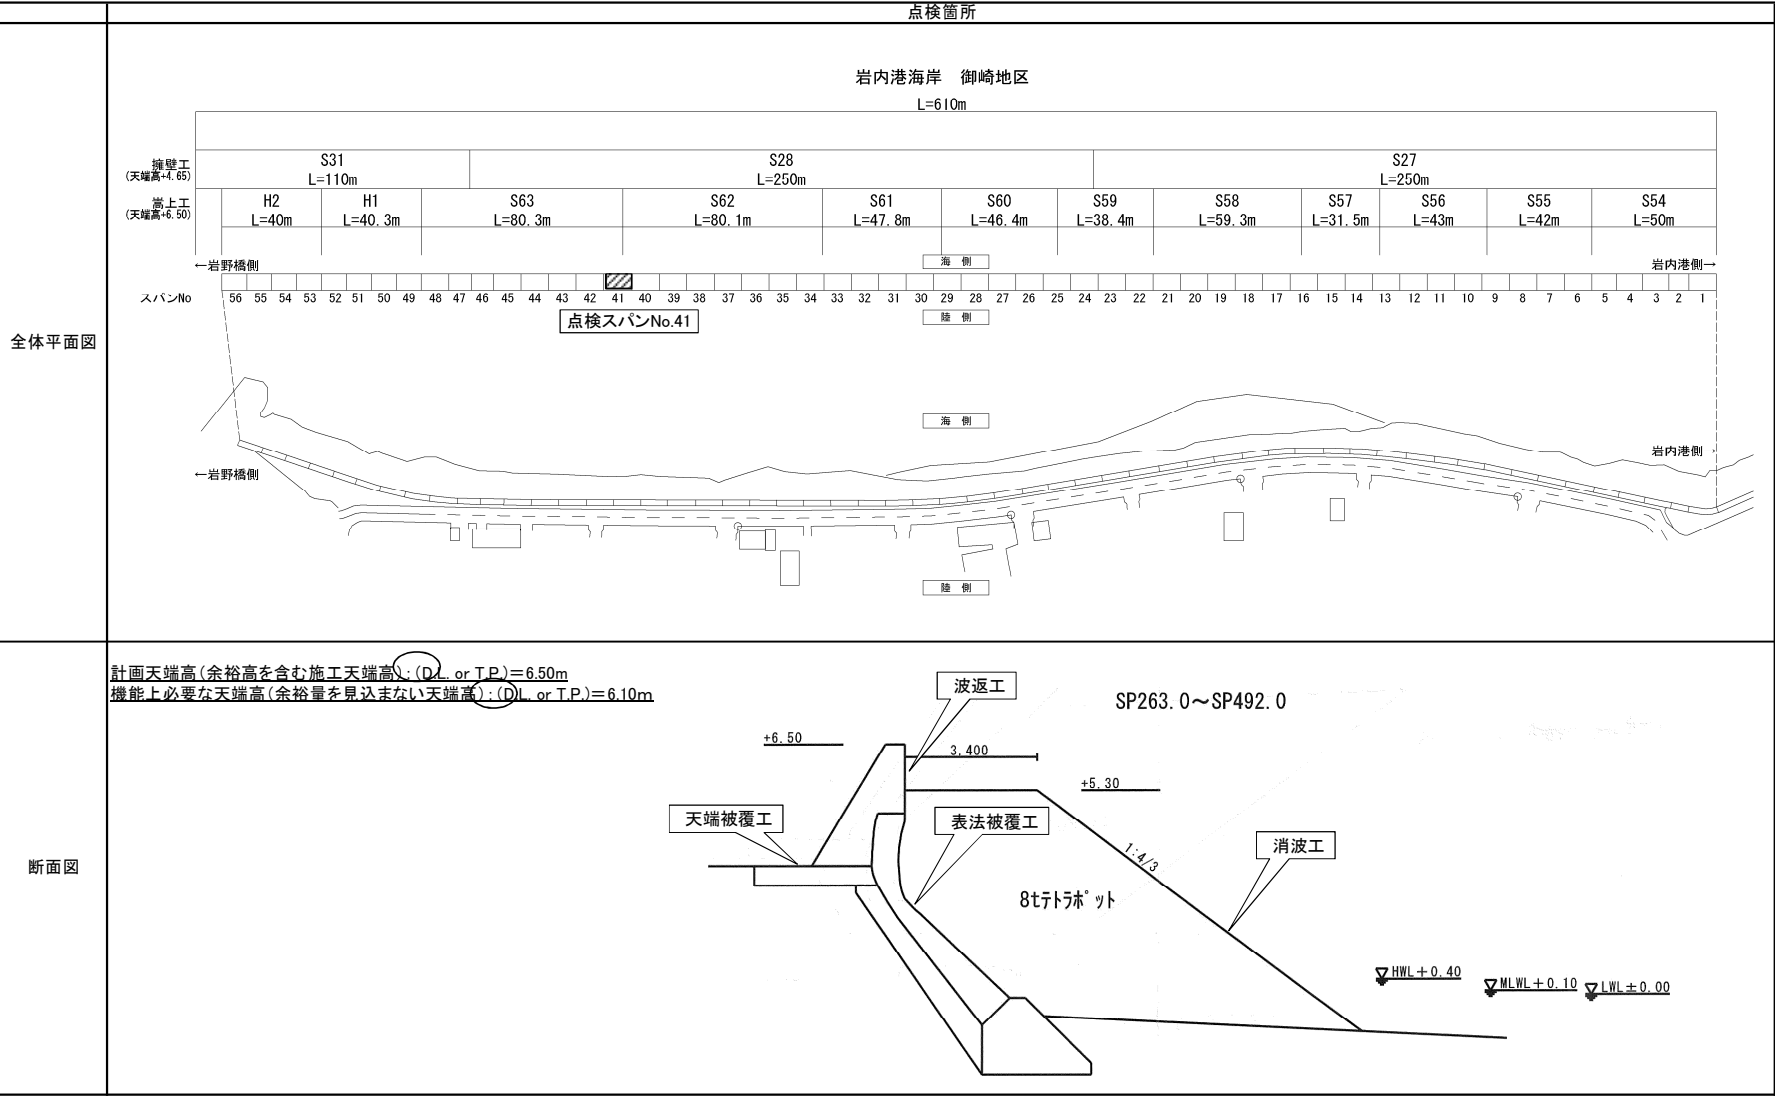

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	41
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1～3	
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

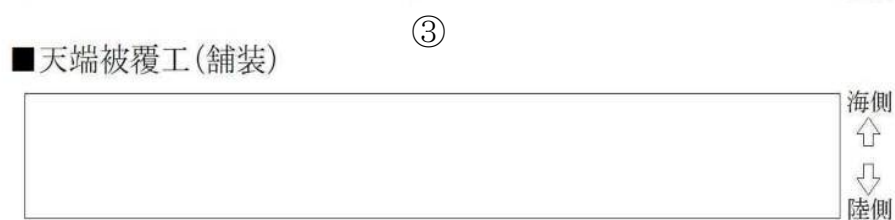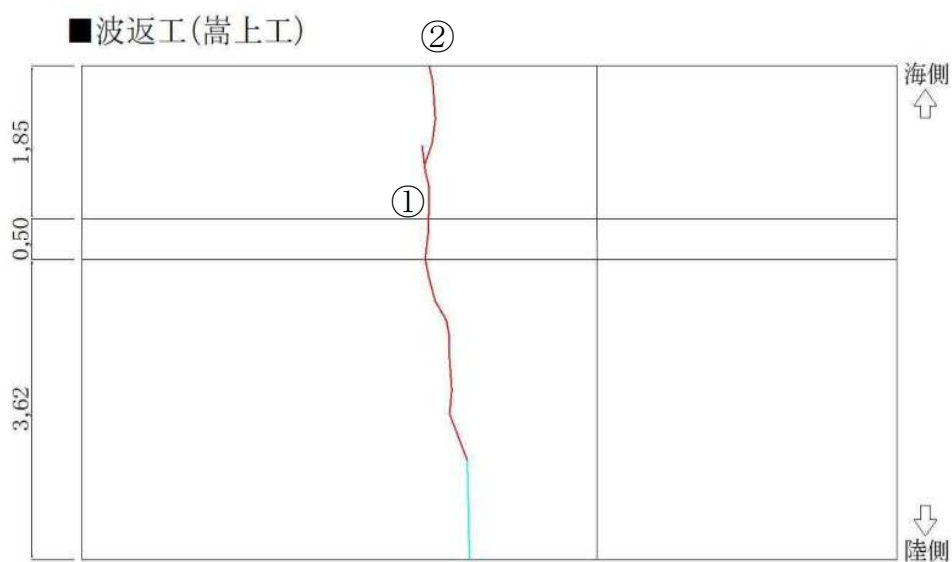


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 41
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

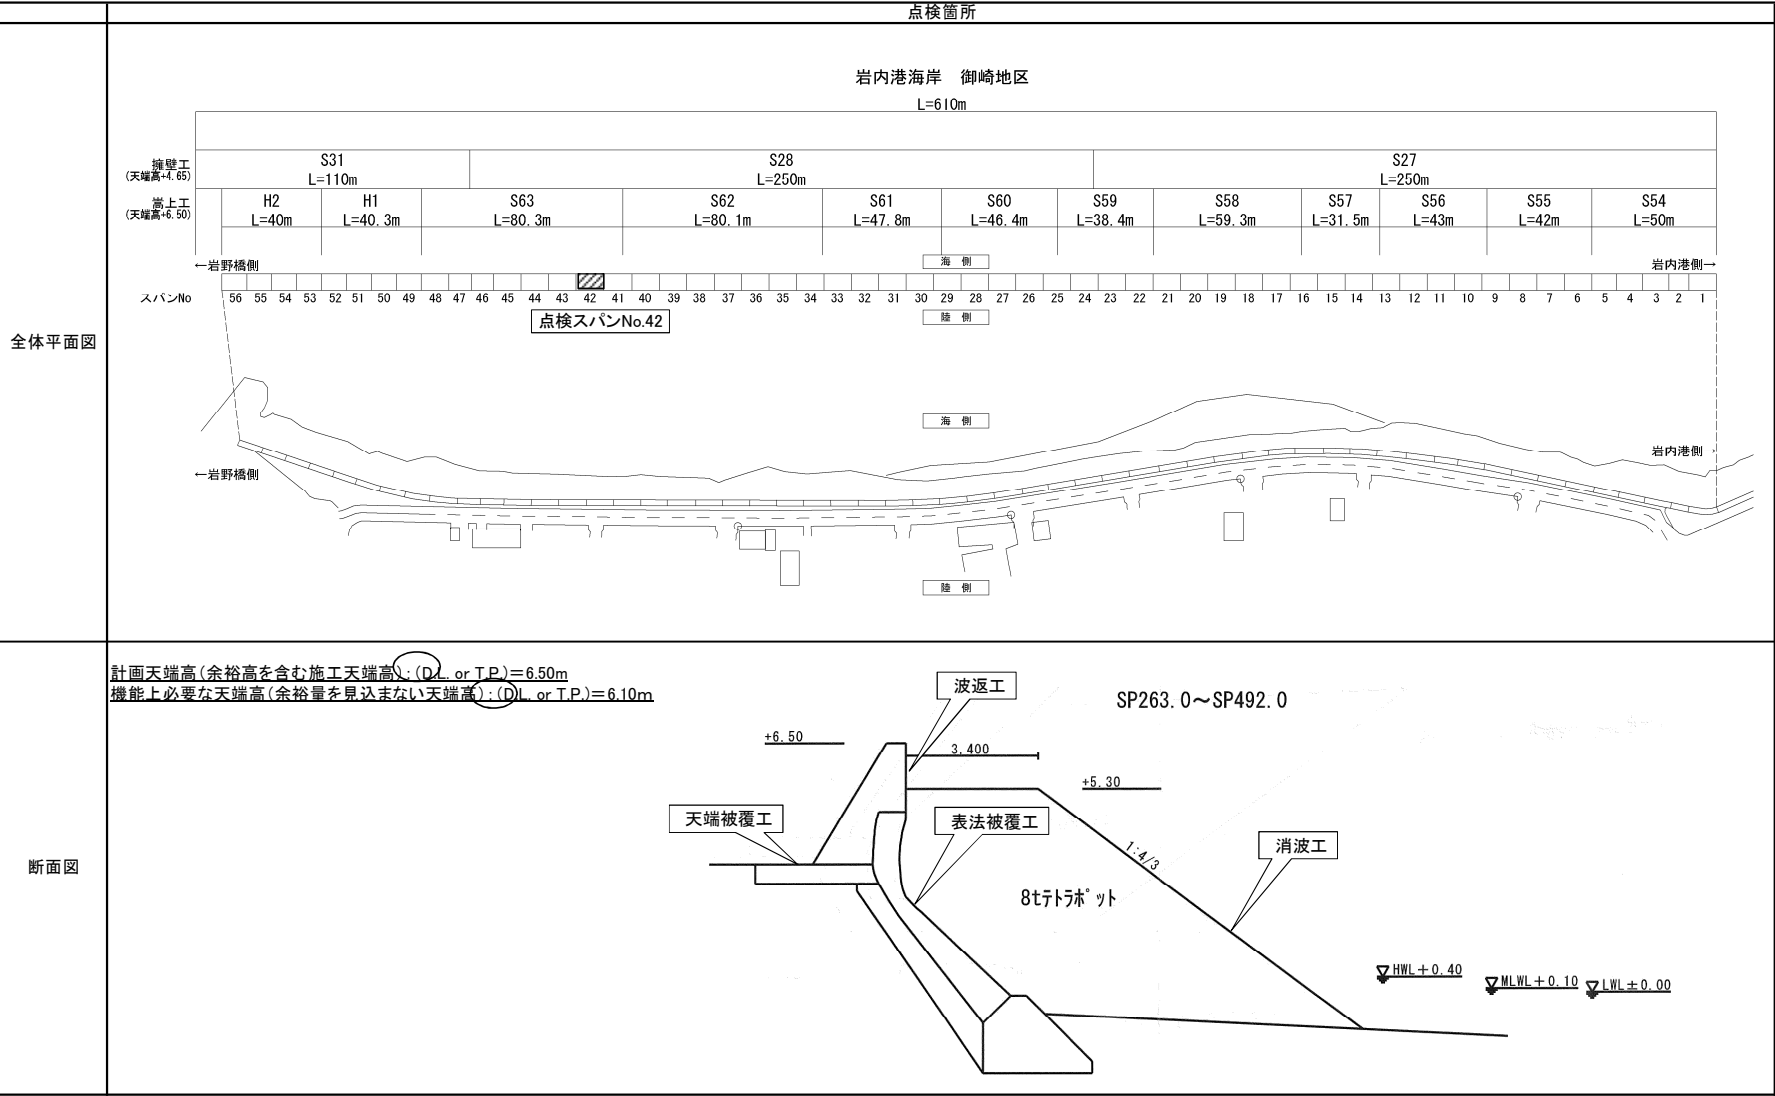

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	42
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～12
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 24日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

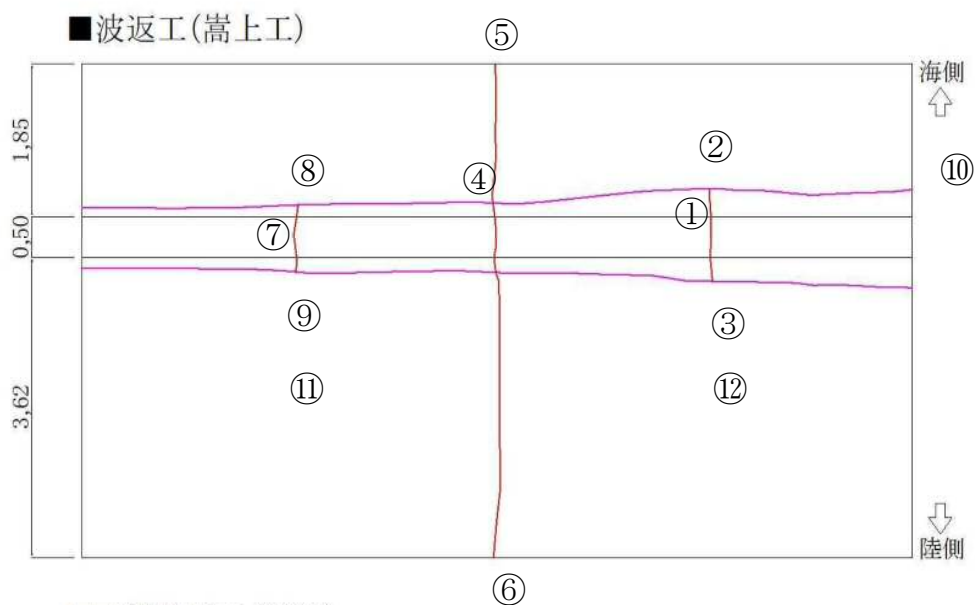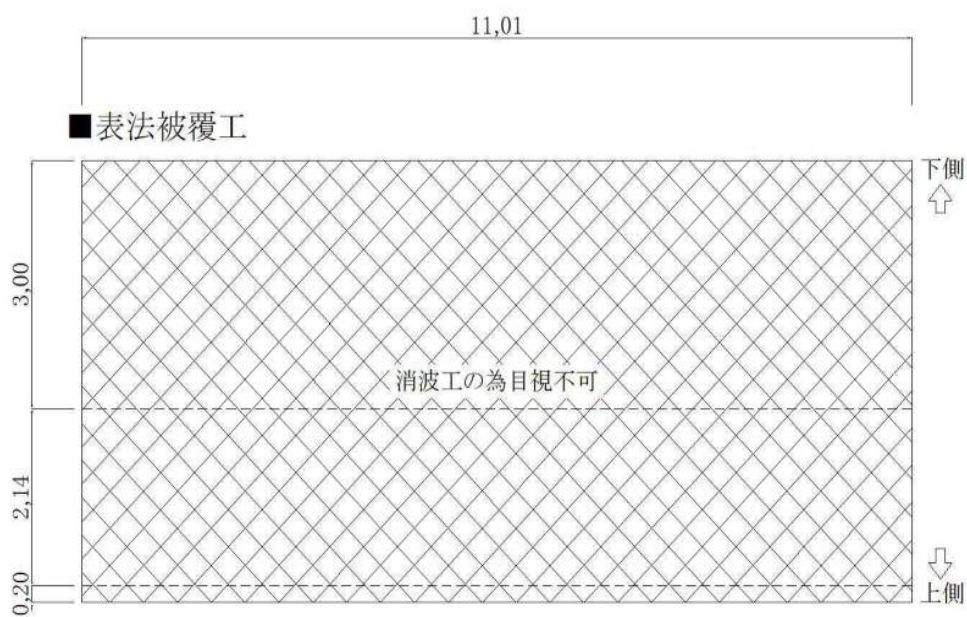

■天端被覆工(舗装)



凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
—	欠損
—	スケーリング
—	その他損傷

変状写真シート


海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 42
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. (6)		写真No. (7)		写真No. (8)			
							

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 42
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を（ ）に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状（ ひび割れ ） 写真No.（ 9 ）		変状（ 打継ひび割れ ） 写真No.（ 10 ）		変状（ 打継ひび割れ ） 写真No.（ 11 ）			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状（ 打継ひび割れ ） 写真No.（ 12 ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データサービス(株)		点検を実施する全範囲		No. 001 ~ 056

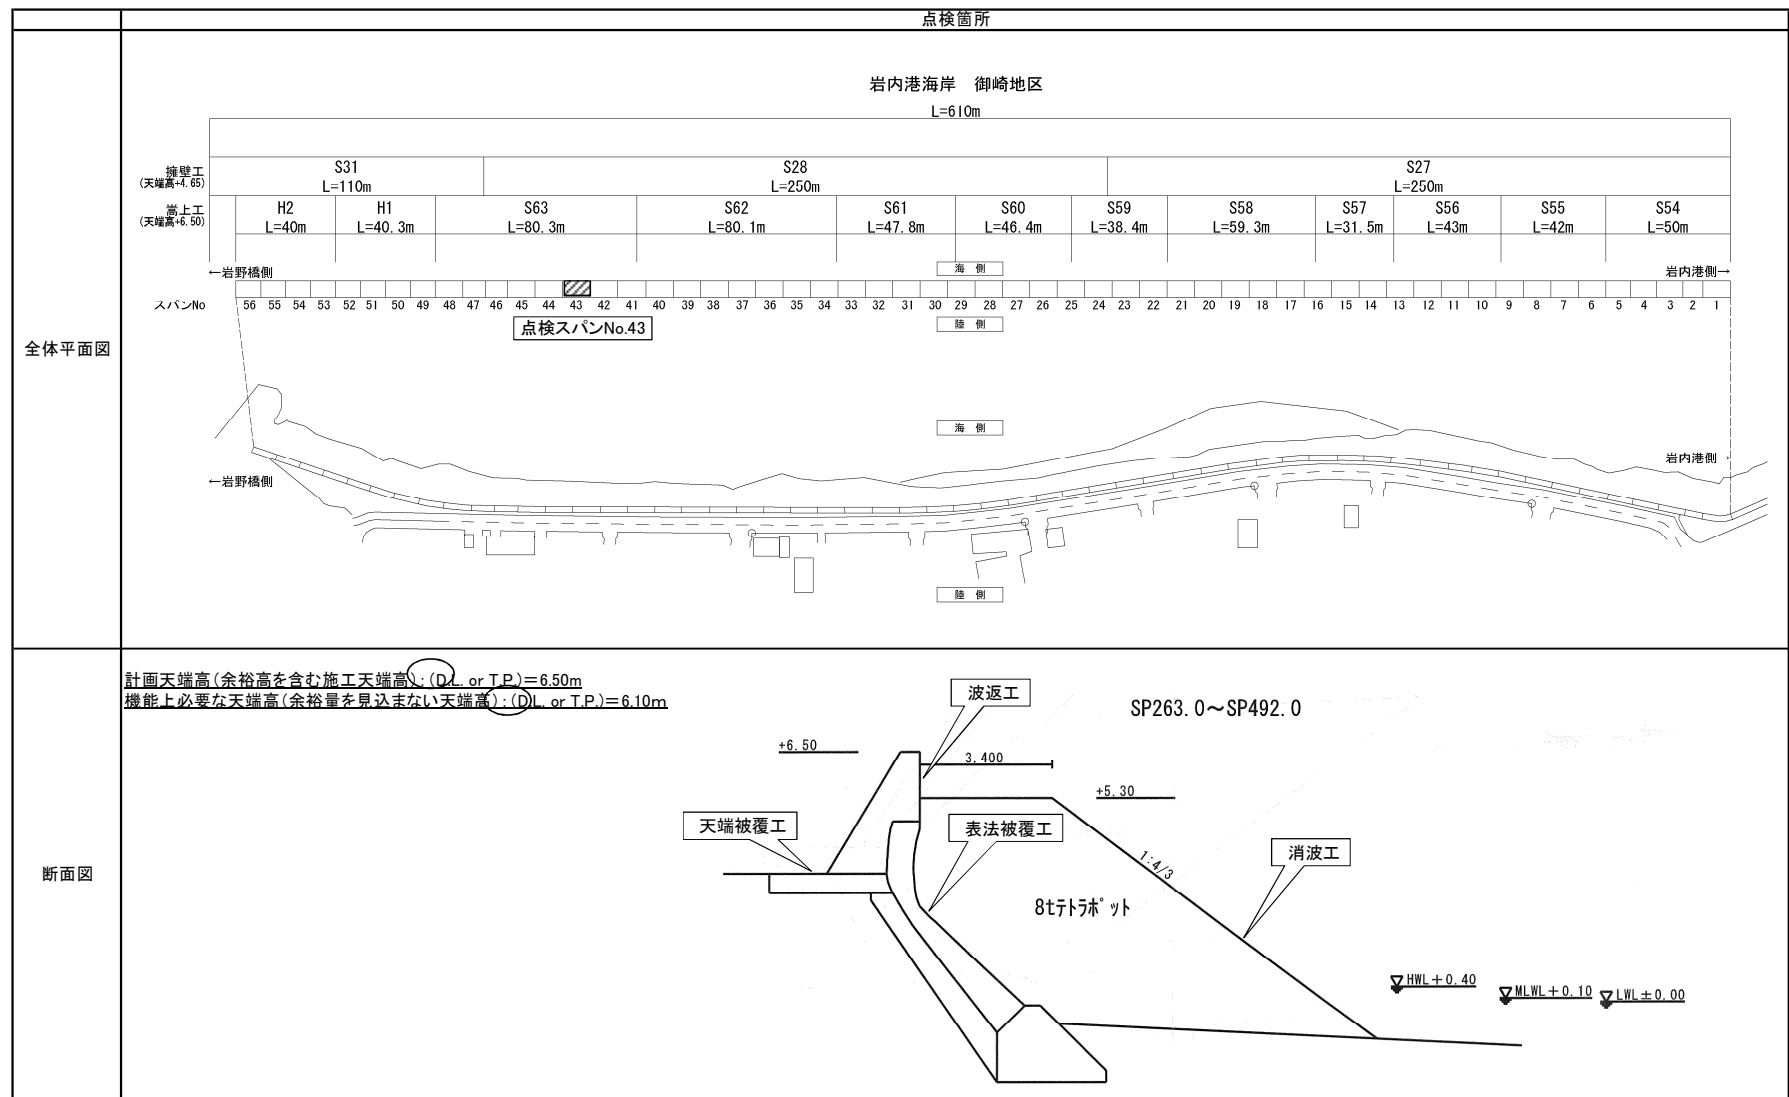

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	43
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1～3	
	剥離・剥落・欠損	■	剥離・剥落・欠損がみられる			4,5	
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			6	
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

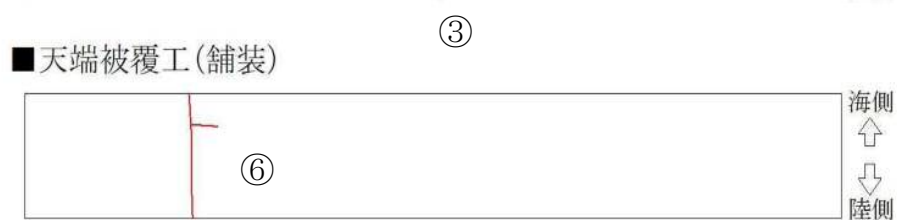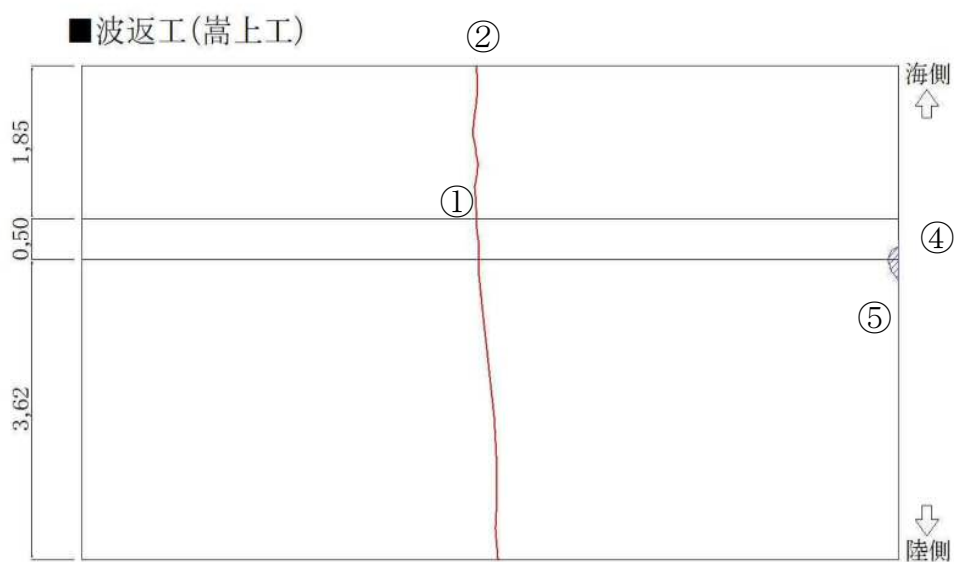


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

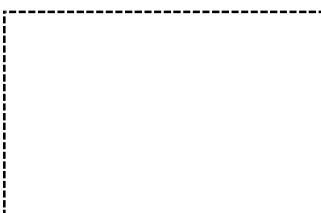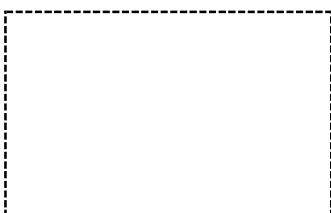海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 43
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 (欠損)		変状 (欠損)			
写真No. (3)		写真No. (4)		写真No. (5)			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (6)		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

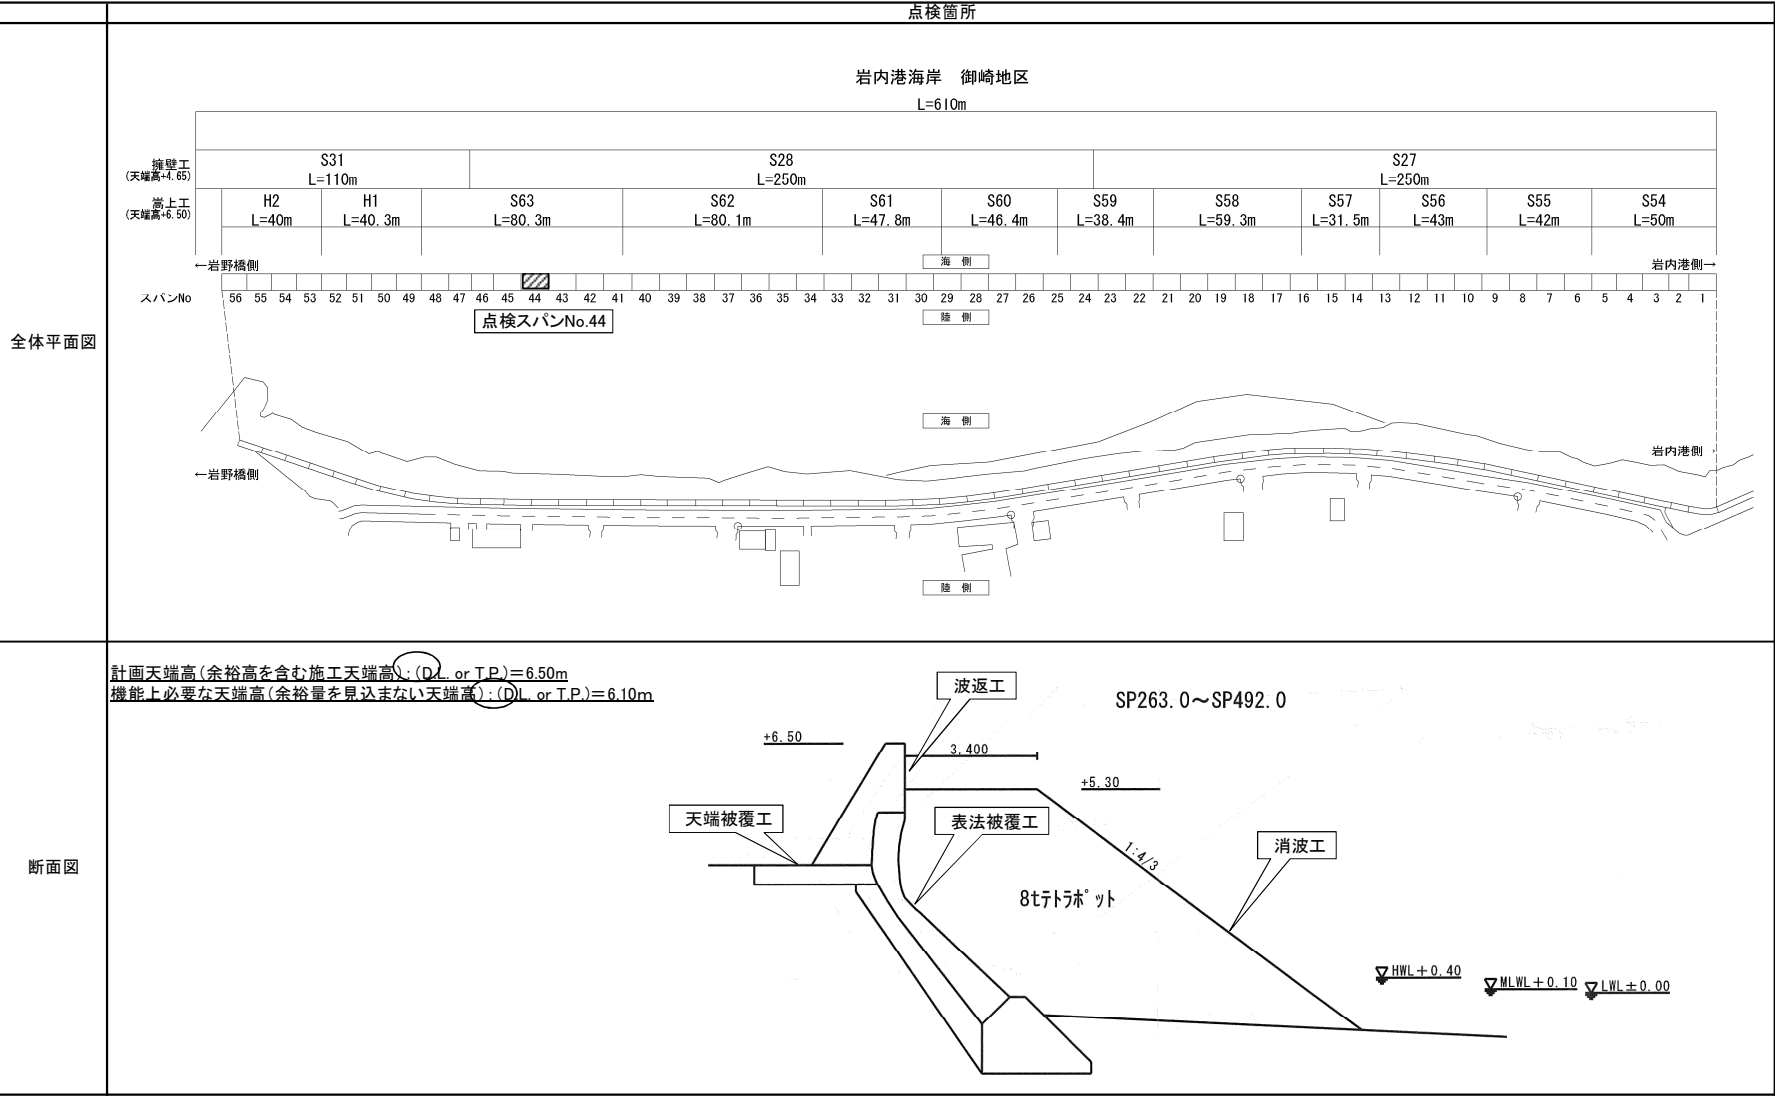

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	44
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

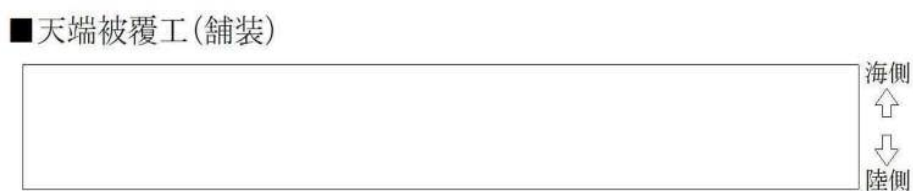


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
▨	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

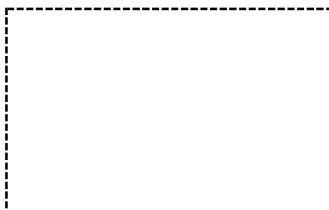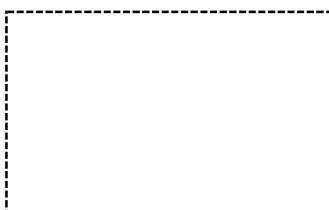海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 44
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 ()		変状 ()		変状 ()		変状 ()	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

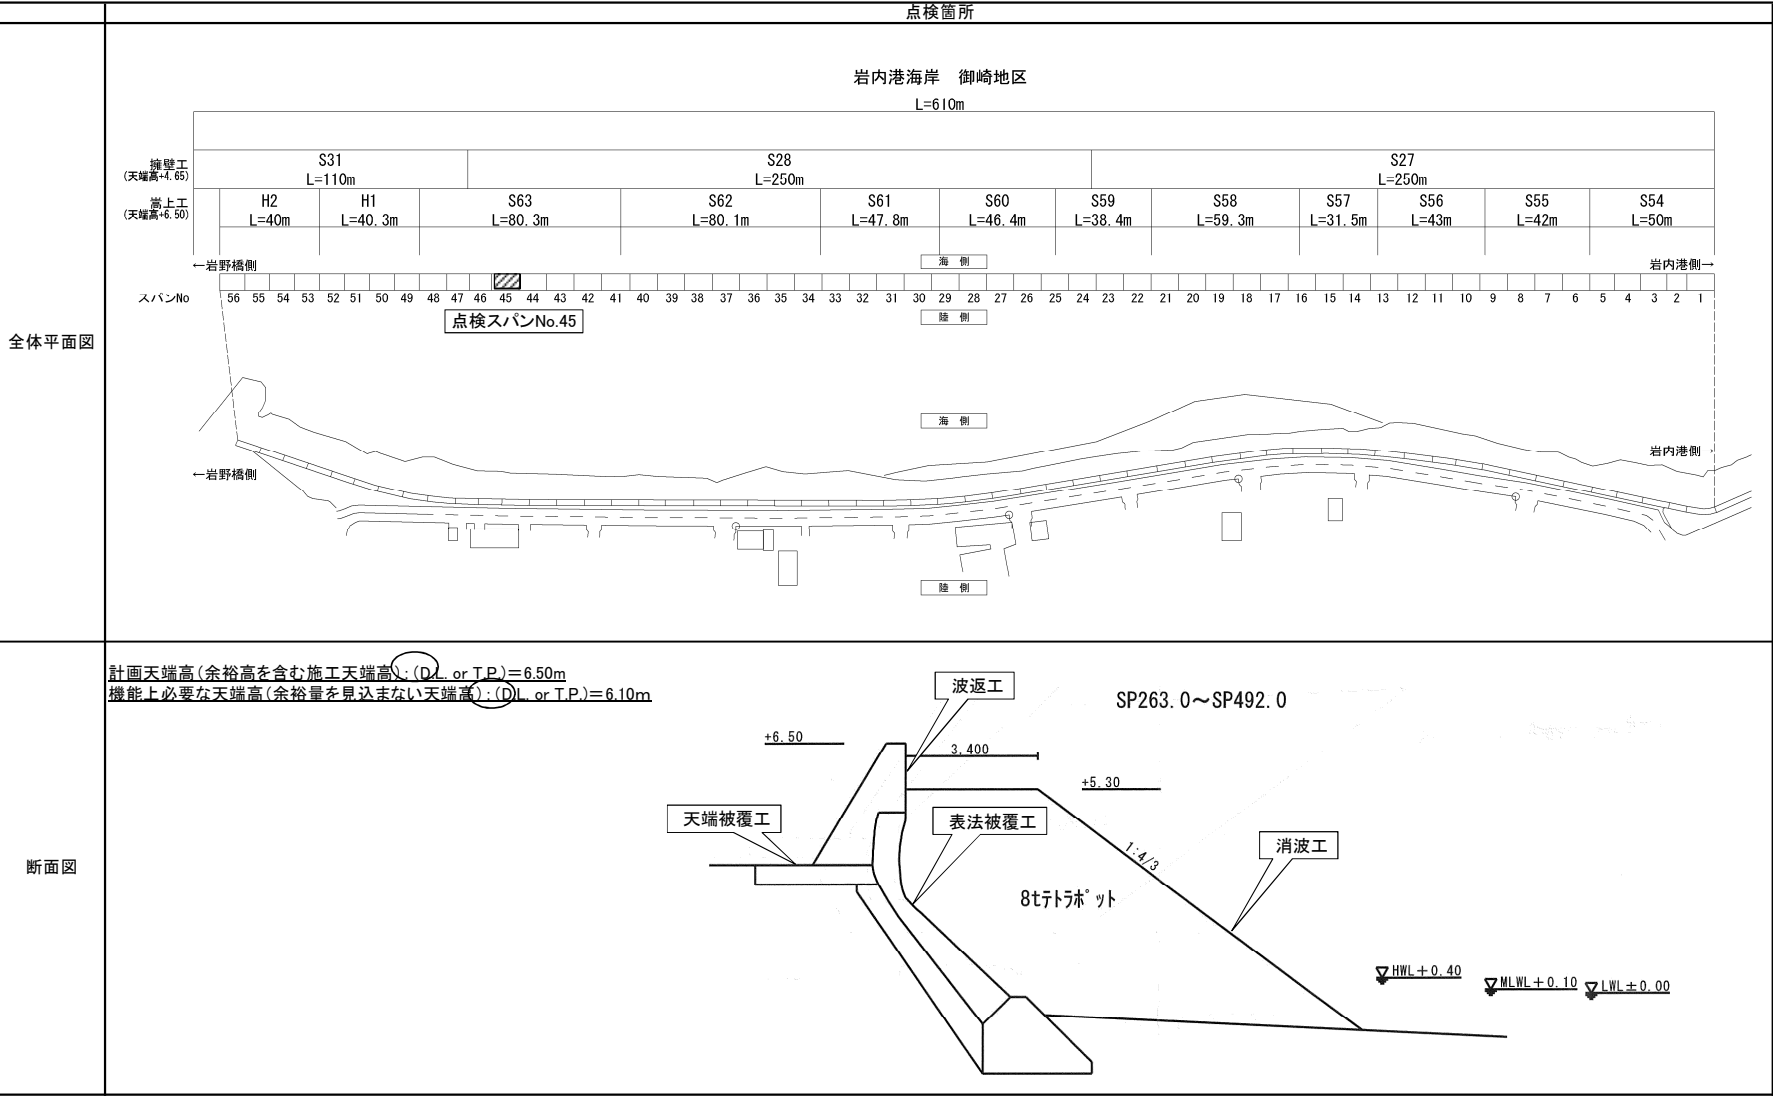

点検結果記入シート





【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	45
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
	前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる			
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

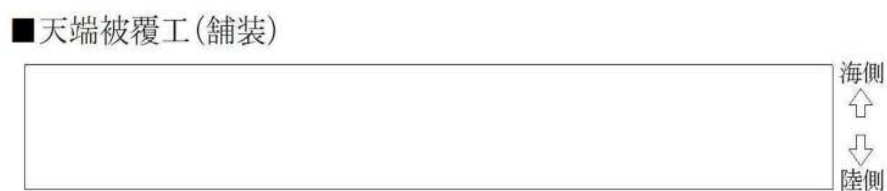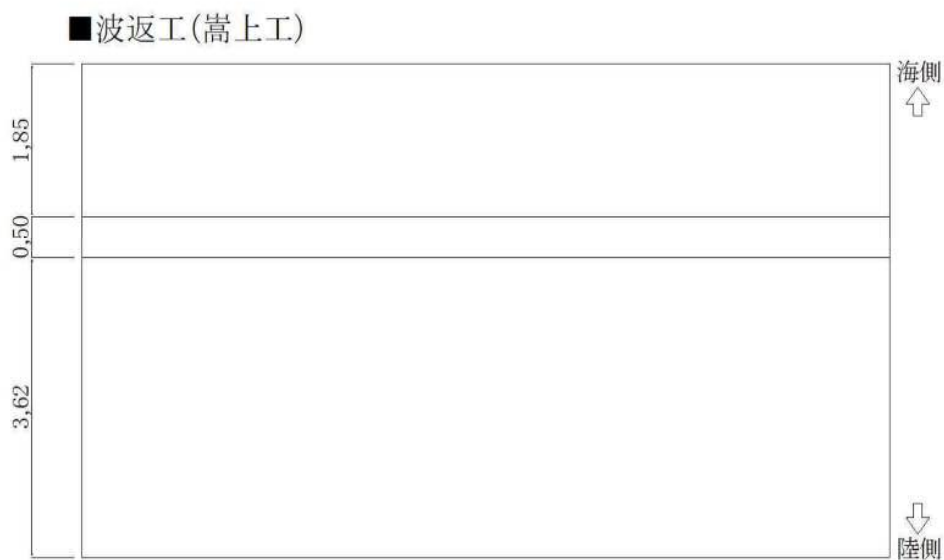


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

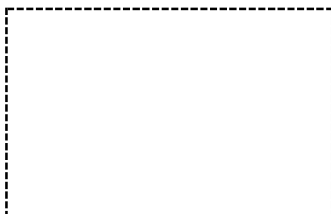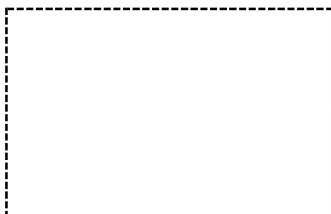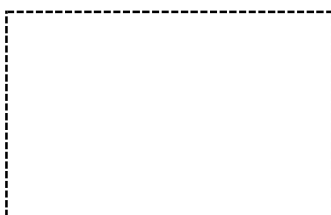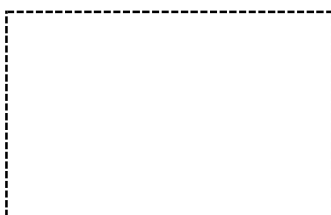海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 45
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

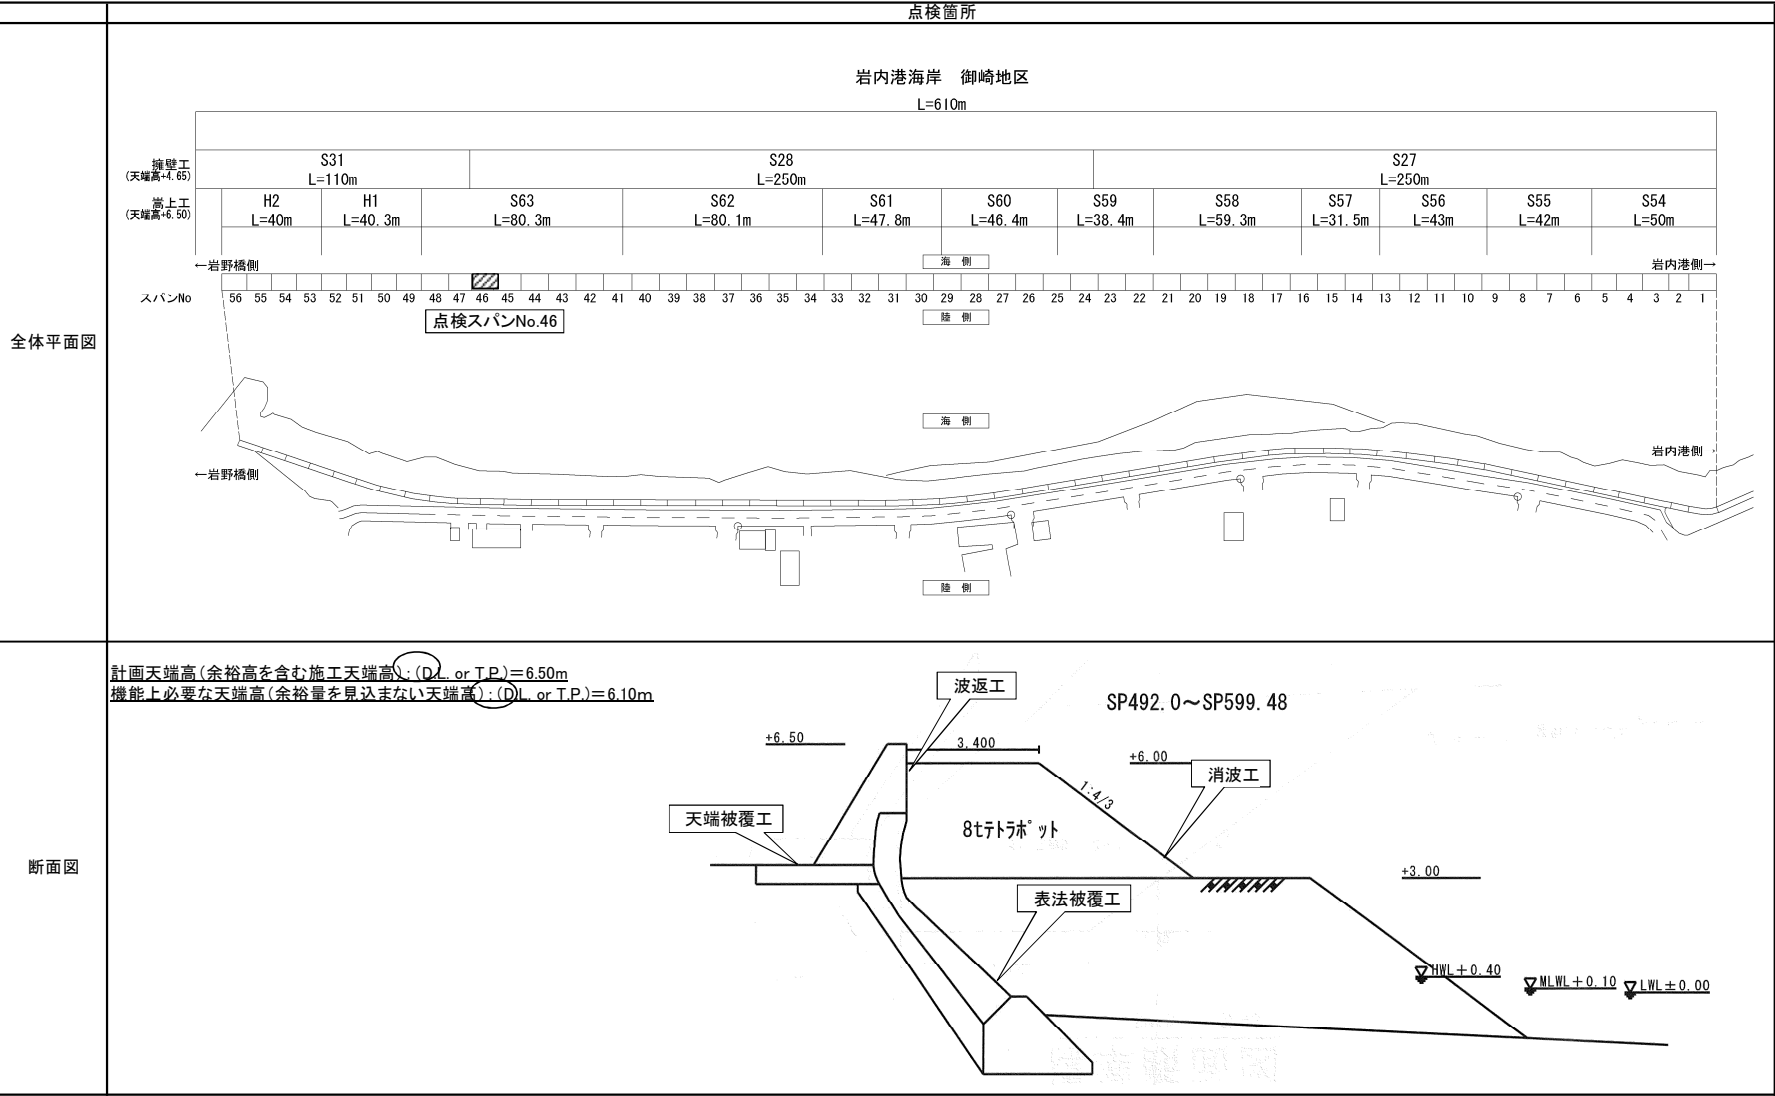

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	46
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

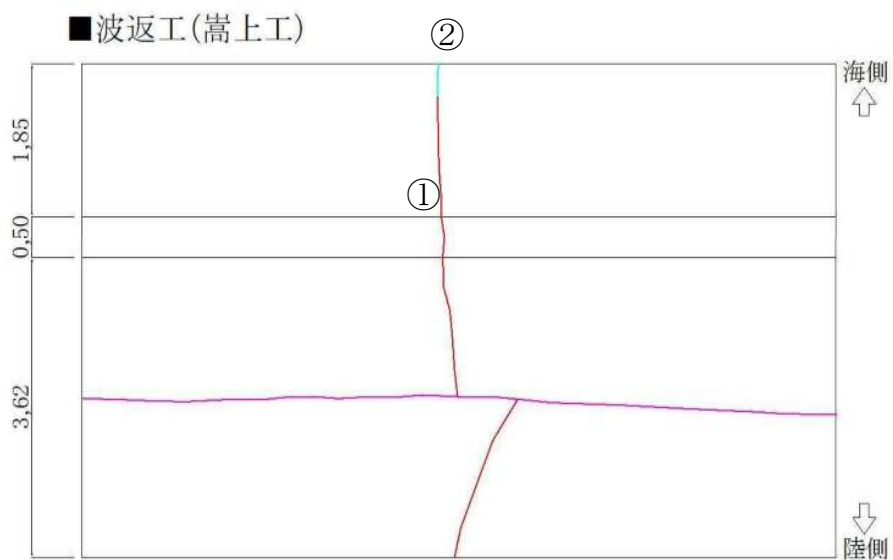


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 46
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ、打継ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No.	001 ~ 056	

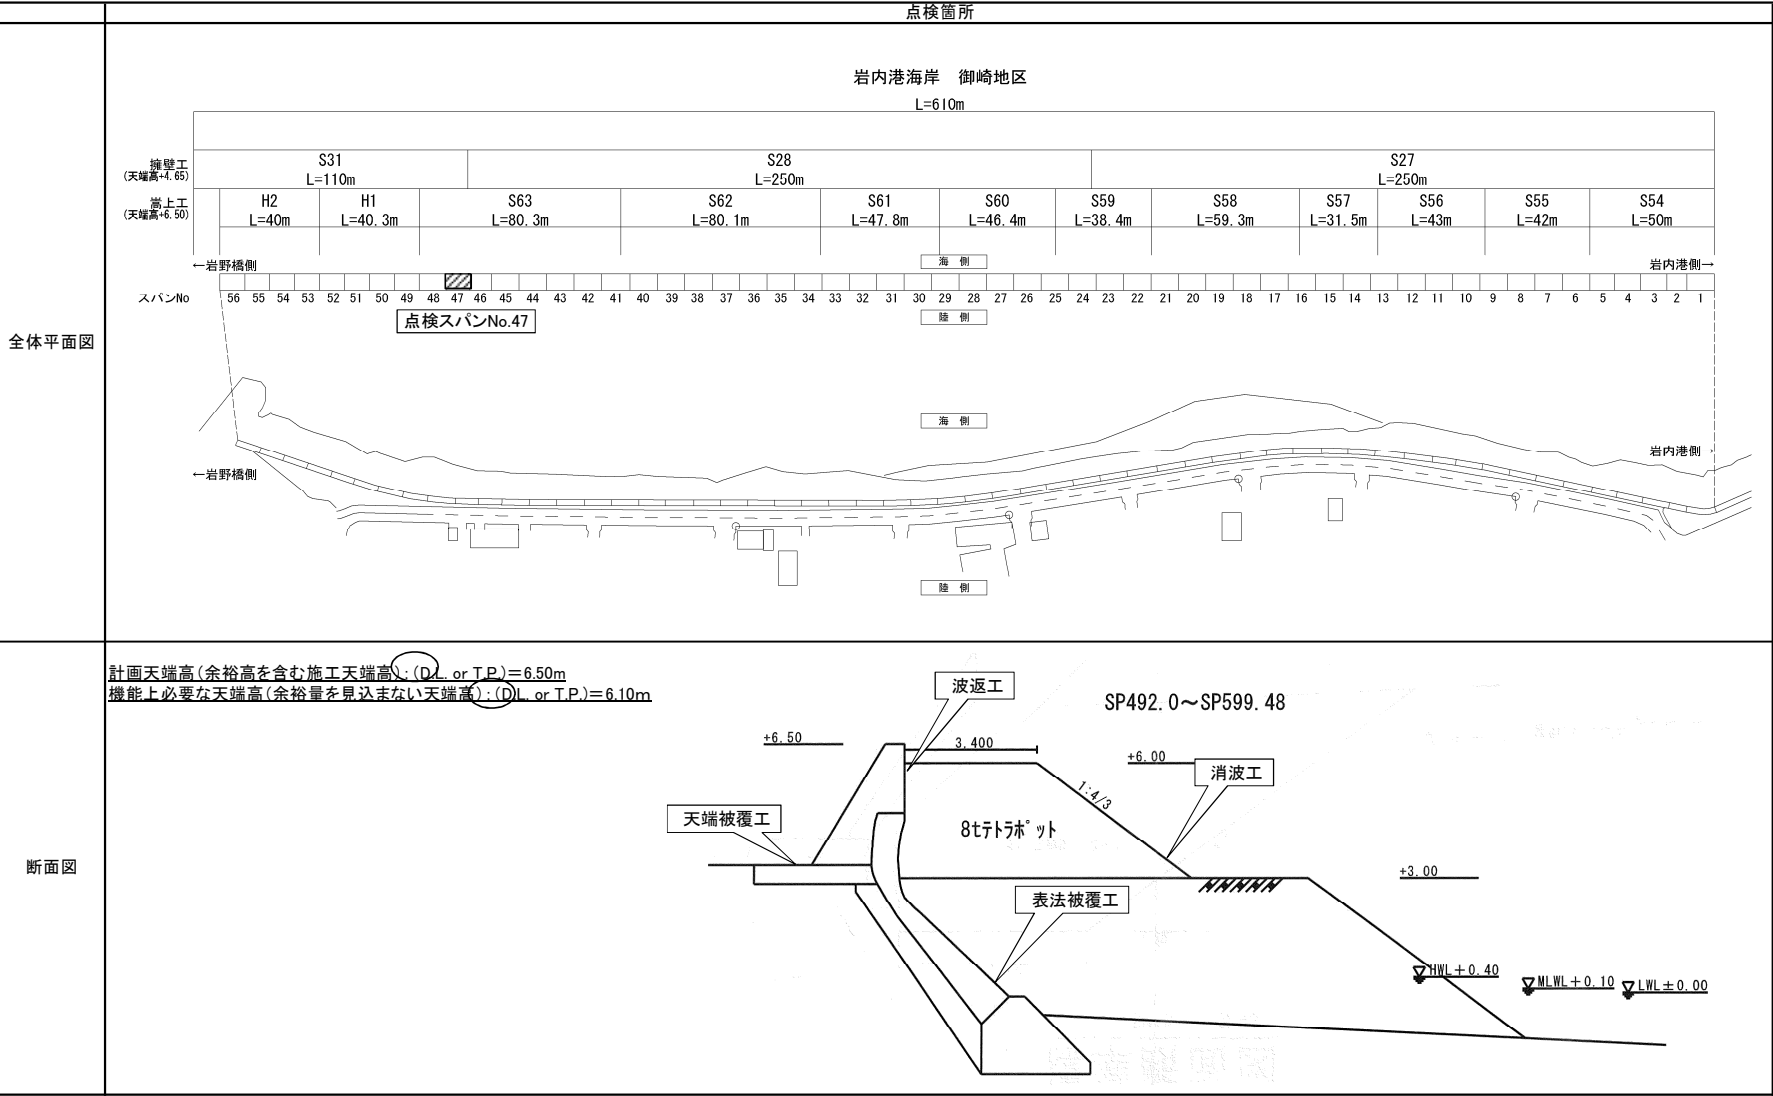

点検結果記入シート



【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	47
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる				1～3
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	□	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

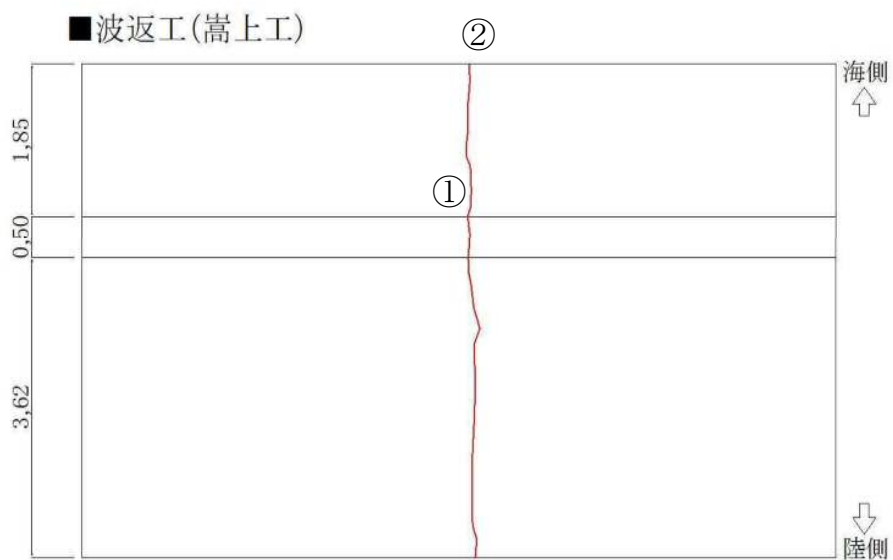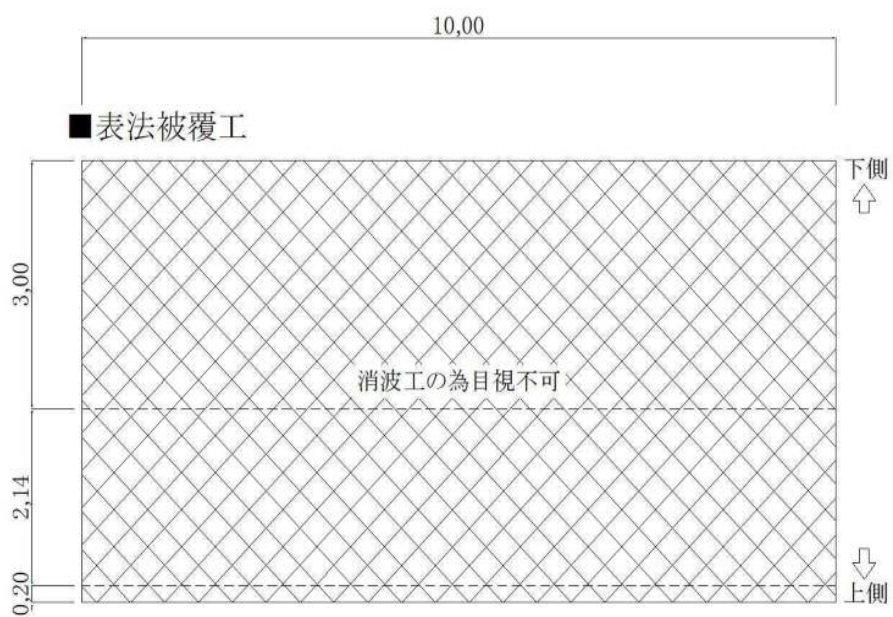


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

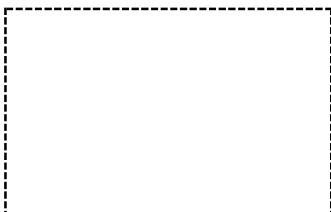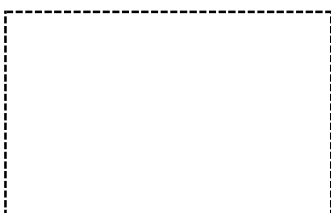海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 47
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (ひび割れ)		変状 (ひび割れ)			
写真No. ()		写真No. (1)		写真No. (2)			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (ひび割れ、打継ひび割れ)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (3)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

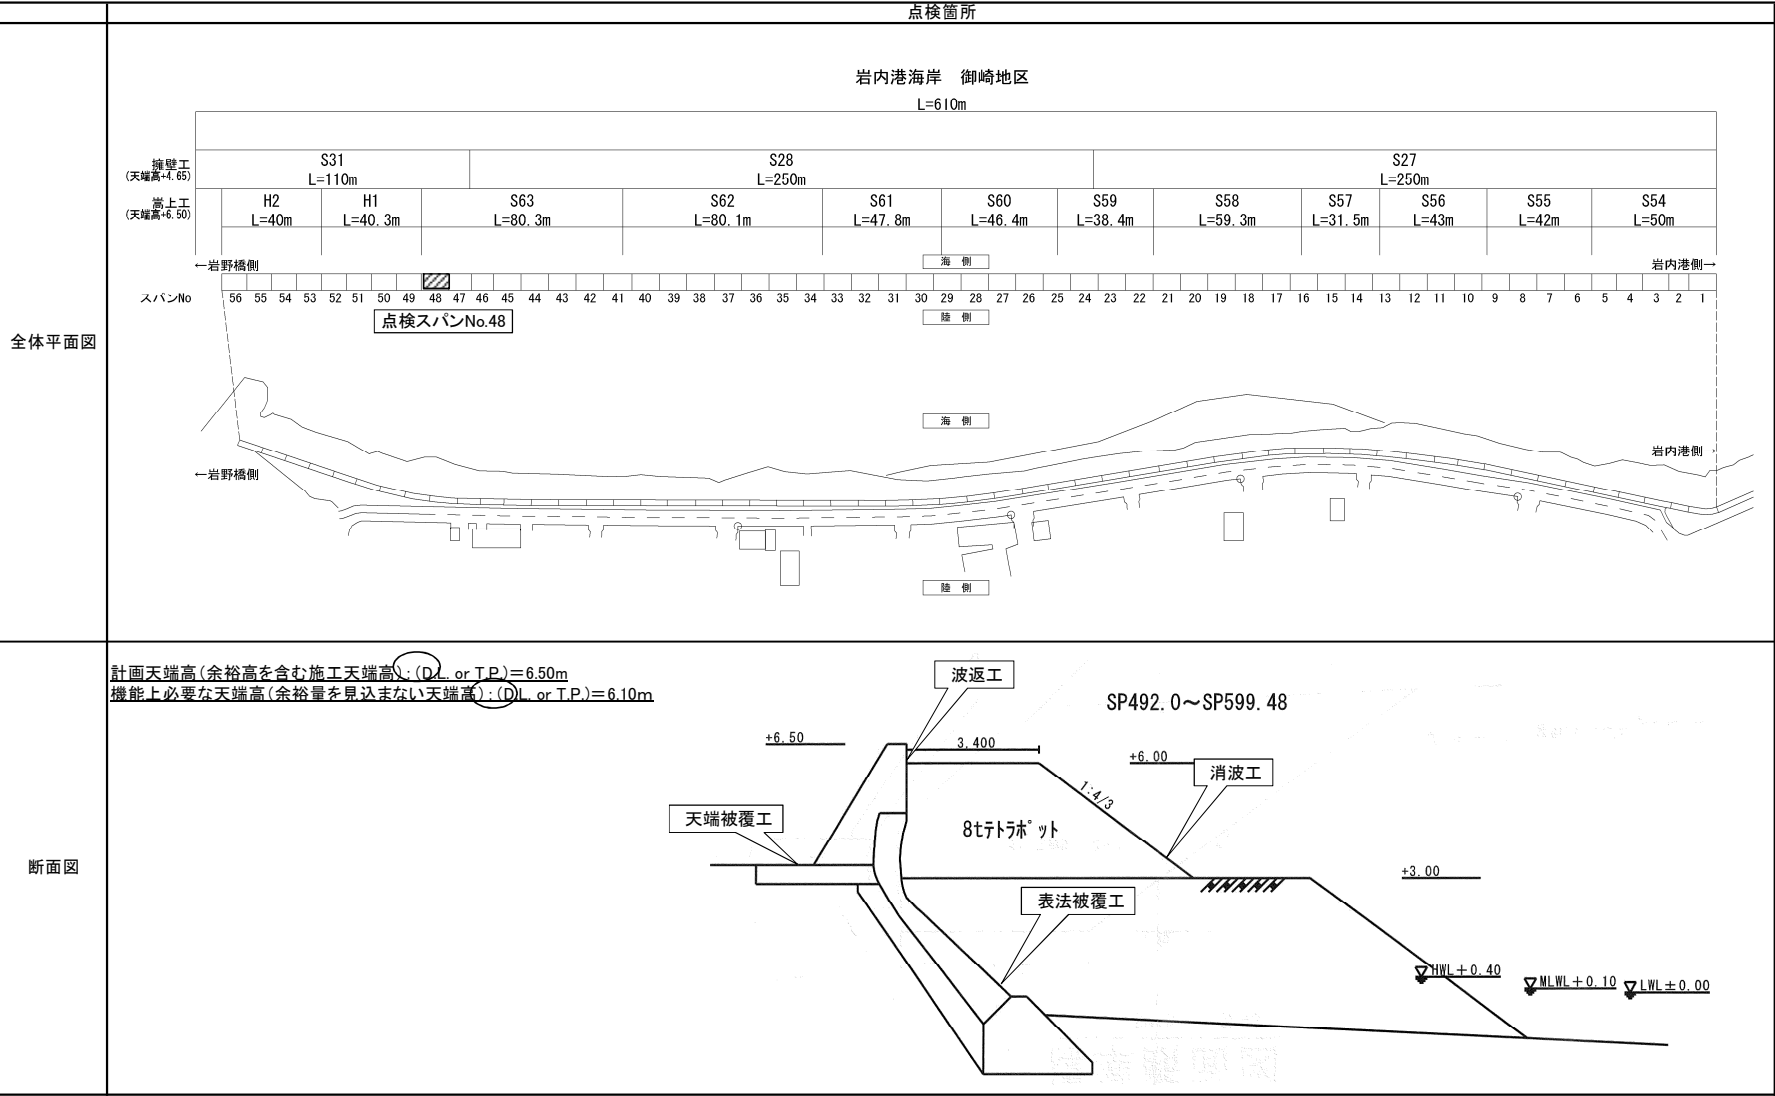

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	48
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

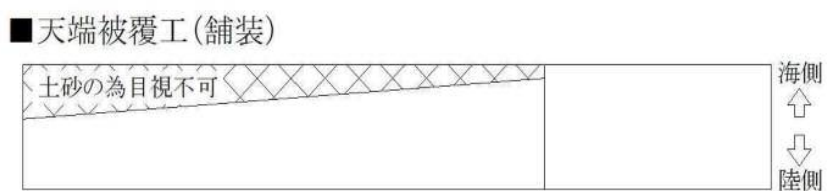


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
—	欠損
—	スケーリング
—	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 48
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							

全体図記入シート

海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(高土工H1)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

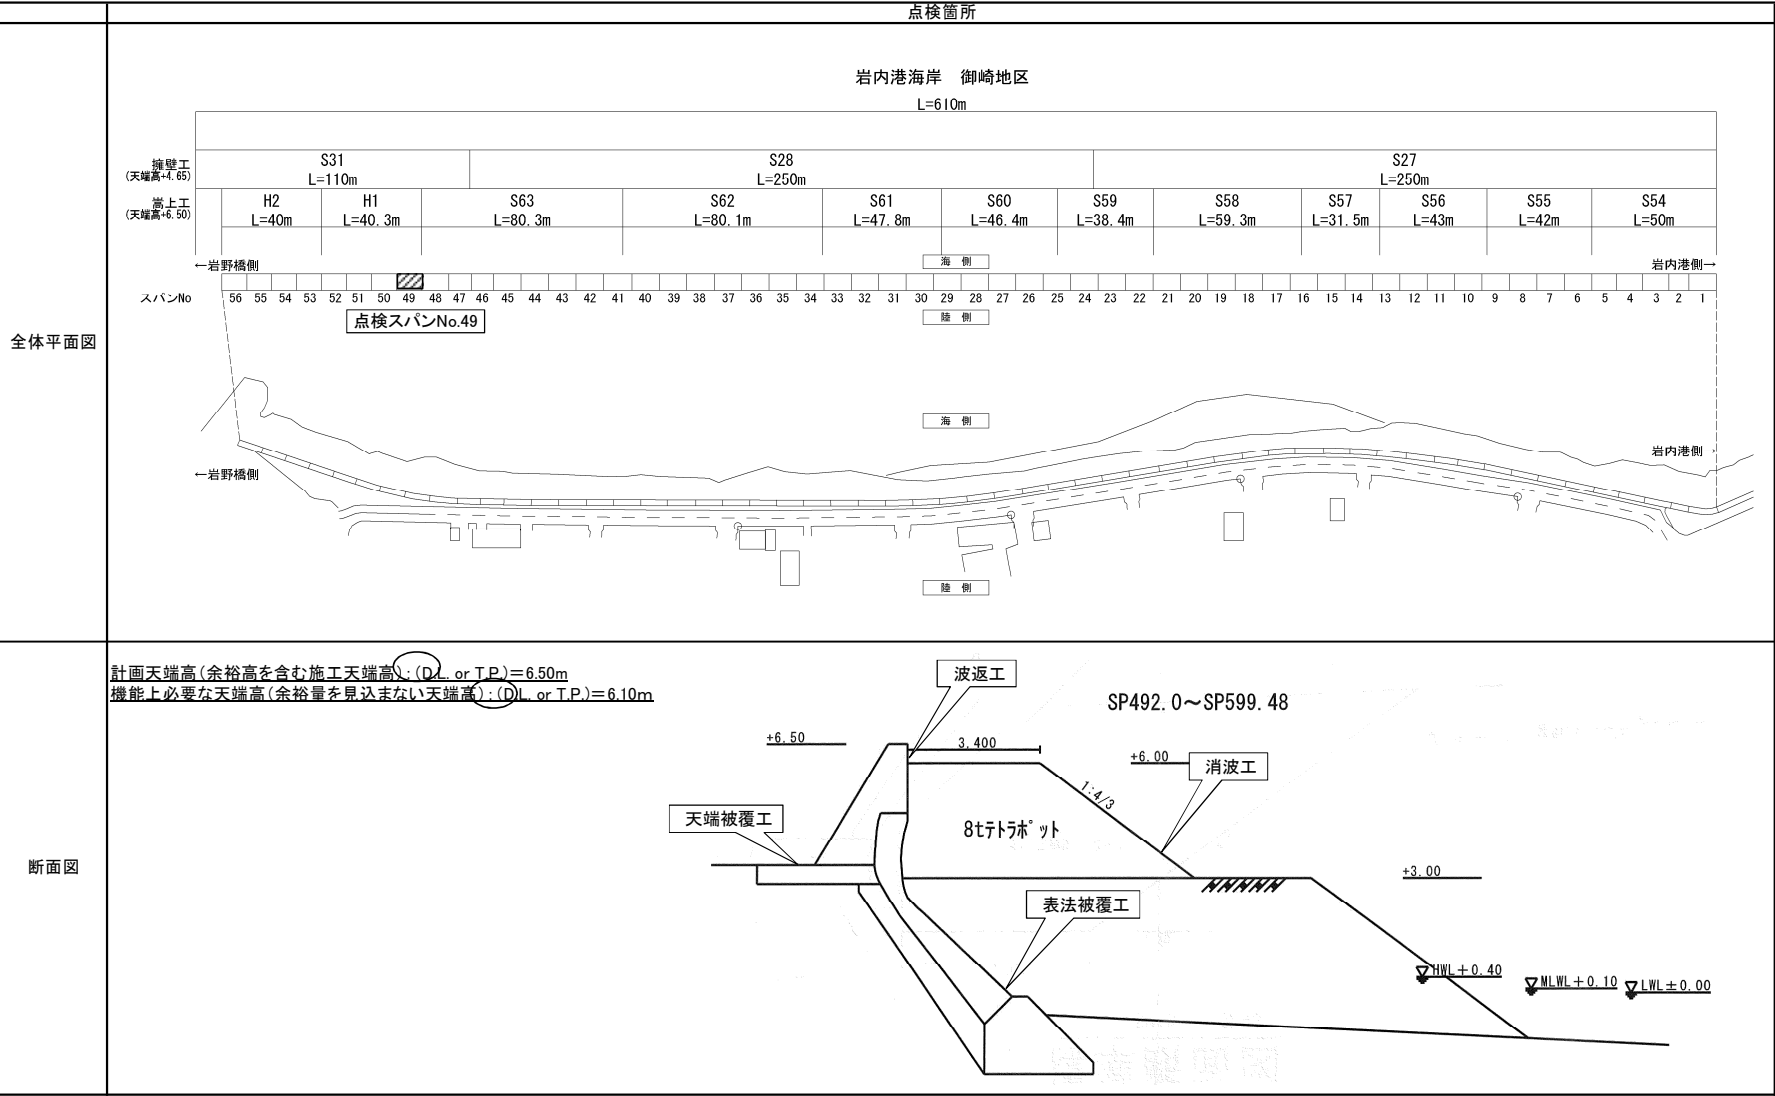

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	49
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、錐筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】



凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 49
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜		☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	

参考4-201

点検箇所

岩内港海岸 御崎地区

L=610m

擁壁工
(天端高+4.65)

嵩上工
(天端高+6.50)

S31
L=110m

S28
L=250m

S27
L=250m

H2
L=40m

H1
L=40.3m

S63
L=80.3m

S62
L=80.1m

S61
L=47.8m

S60
L=46.4m

S59
L=38.4m

S58
L=59.3m

S57
L=31.5m

S56
L=43m

S55
L=42m

S54
L=50m

←岩野橋側

海側

岩内港側→

スパンNo

点検スパンNo.50

陸側

←岩野橋側

岩内港側

海側

陸側

全体平面図

計画天端高(余裕高を含む施工天端高):(D.L. or T.P.)=6.50m
機能上必要な天端高(余裕量を見込まない天端高):(D.L. or T.P.)=6.10m

SP492.0~SP599.48

+6.50

波返工

3.400

+6.00

消波工

1:4/3

8tトラス

天端被覆工

表法被覆工

+3.00

▽HWL+0.40

▽MLWL+0.10


▽LWL+0.00

断面図

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	50
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

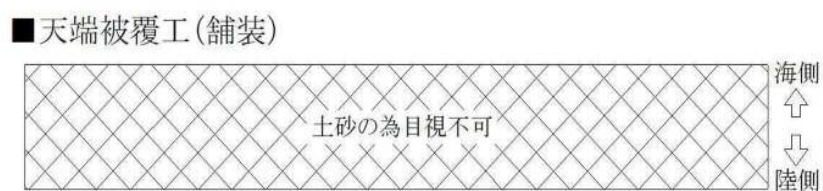


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 50
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			

全体図記入シート

海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工H1)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

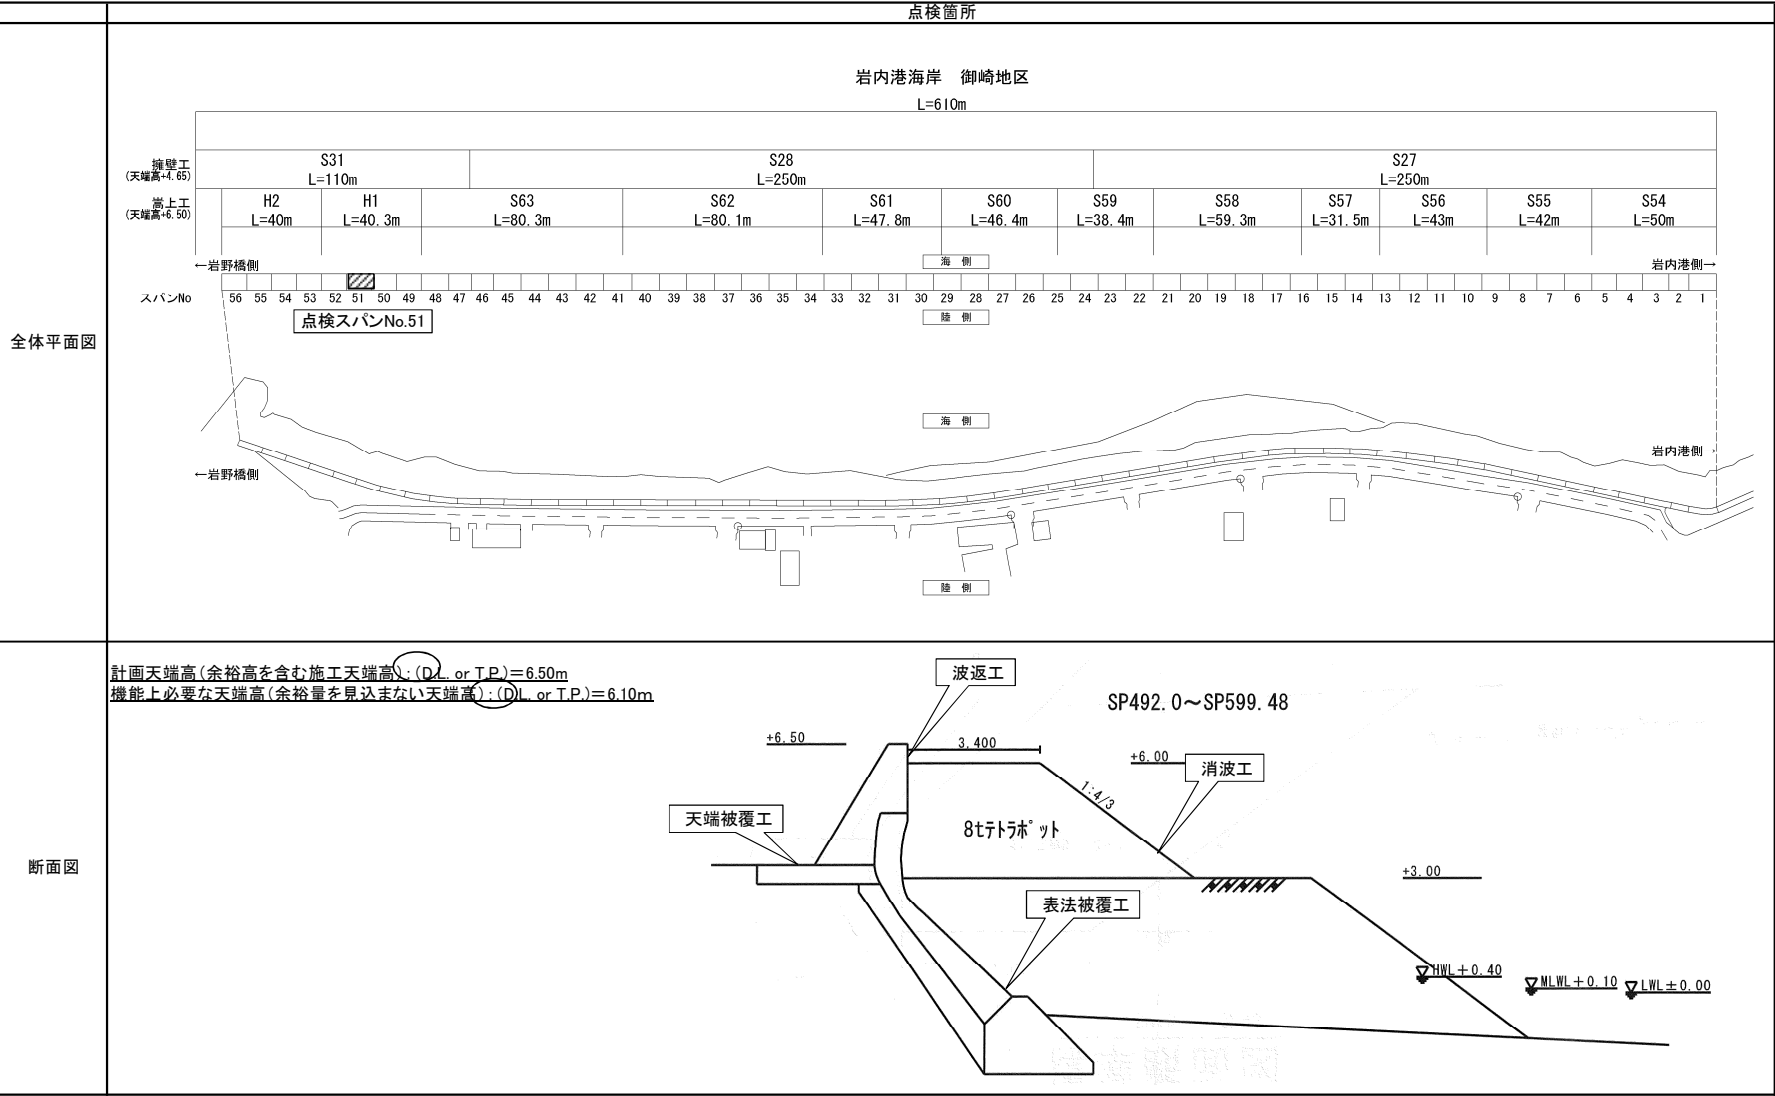

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	51
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	☐	ブロックの移動・散乱がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】




凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 51
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工	
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)	
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()	

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(高土工H1)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

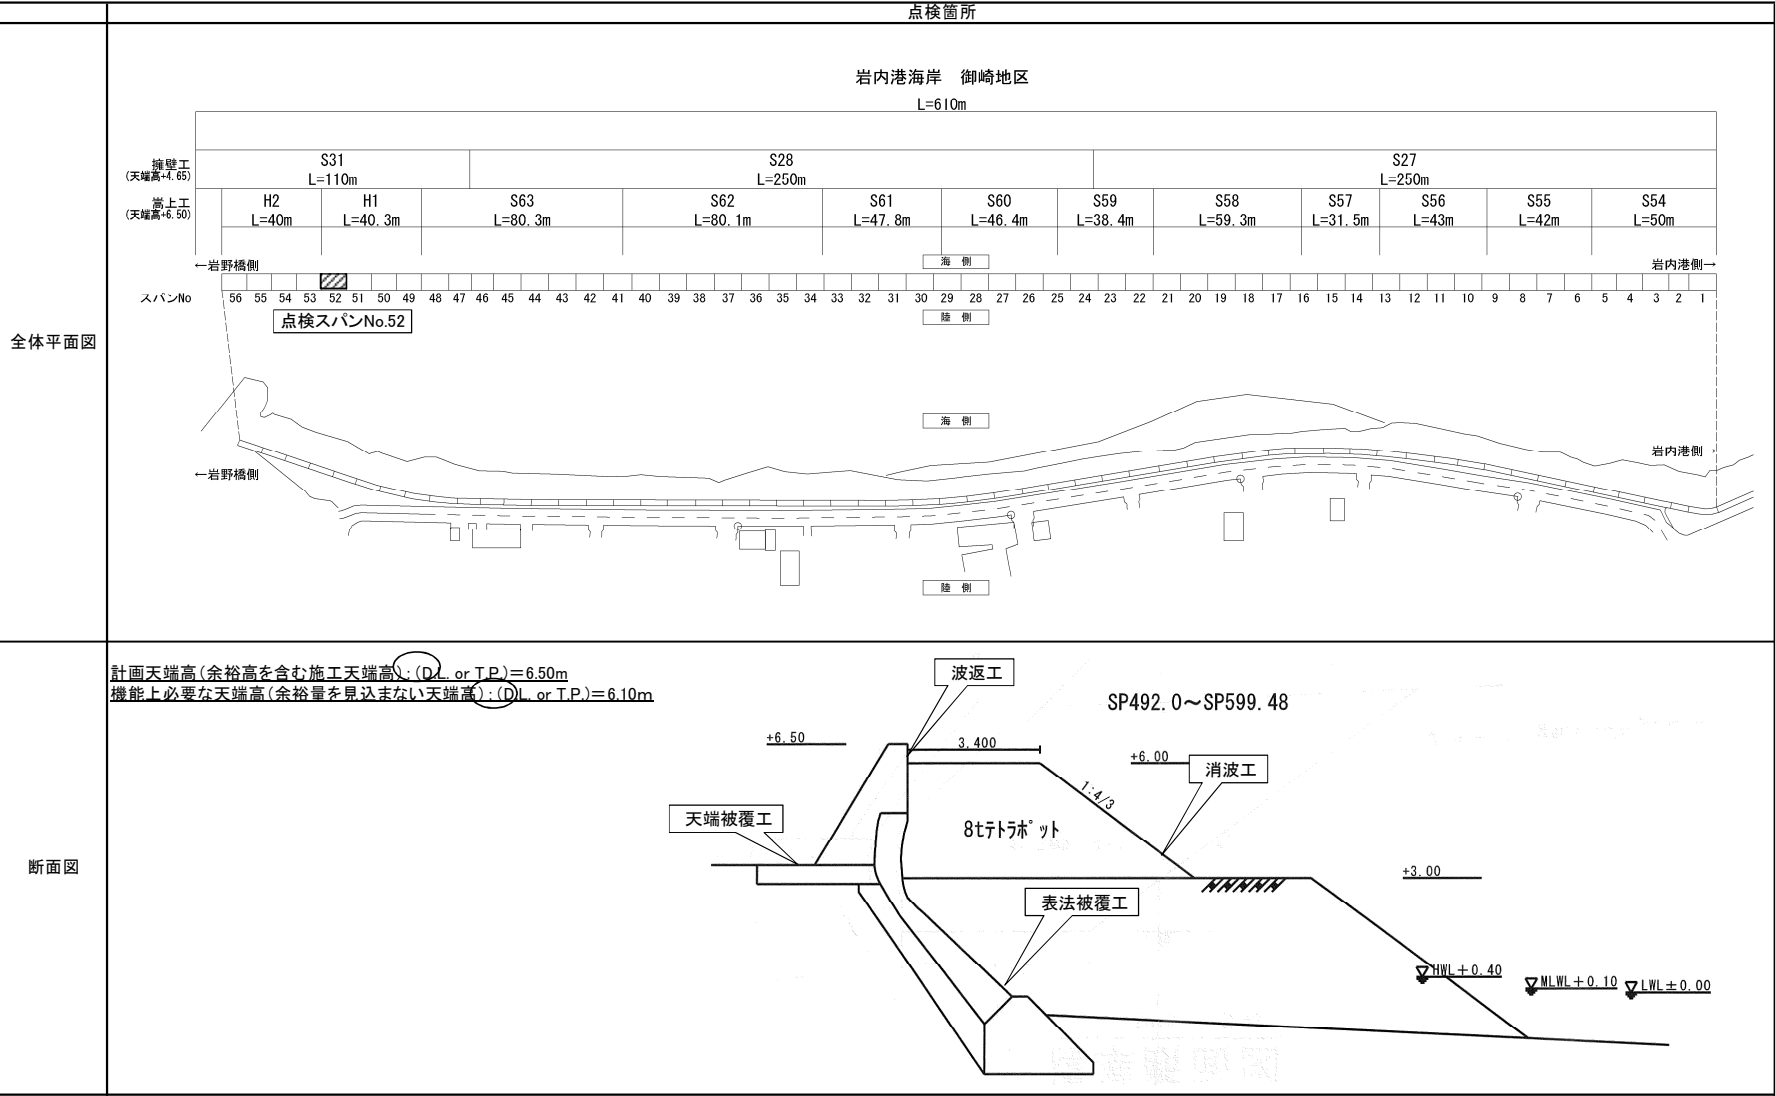

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨			
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	52
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無			写真No.			
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	■	ブロックの移動・散乱がみられる	2			
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる	1			
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

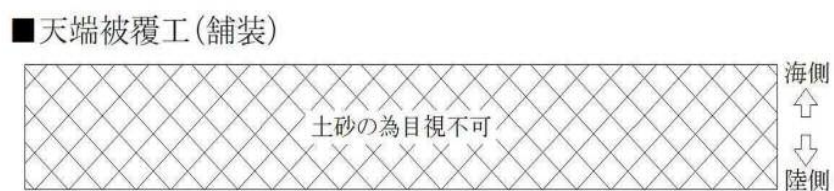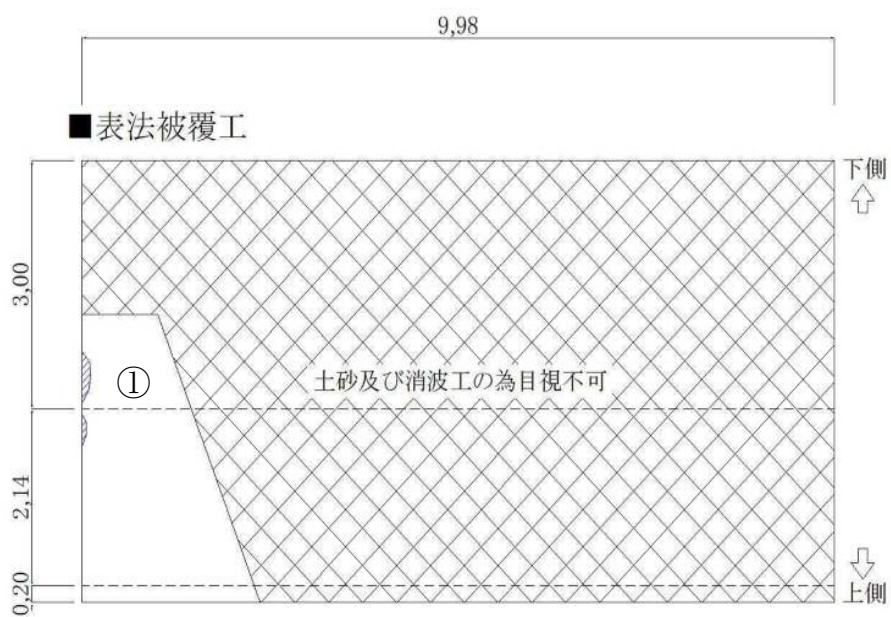


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)		点検を実施した全範囲	No. 001 ~ No. 056	スパンNo.	No. 52
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を（ ）に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 排水工 ☒ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状（ 全景 ） 写真No.（ ）		変状（ 全景 ） 写真No.（ ）		変状（ 全景 ） 写真No.（ ）			
							
☒ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☒ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☒ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状（ 全景 ） 写真No.（ ）		変状（ 全景 ） 写真No.（ ）		変状（ 欠損 ） 写真No.（ 1 ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☒ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状（ 移動 ） 写真No.（ 2 ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							
☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 排水工 ☐ 表法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 天端被覆工 ☐ 消波工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 根固め工			
変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）		変状（ ） 写真No.（ ）			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工H2)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)		点検を実施する全範囲		No. 001 ~ 056

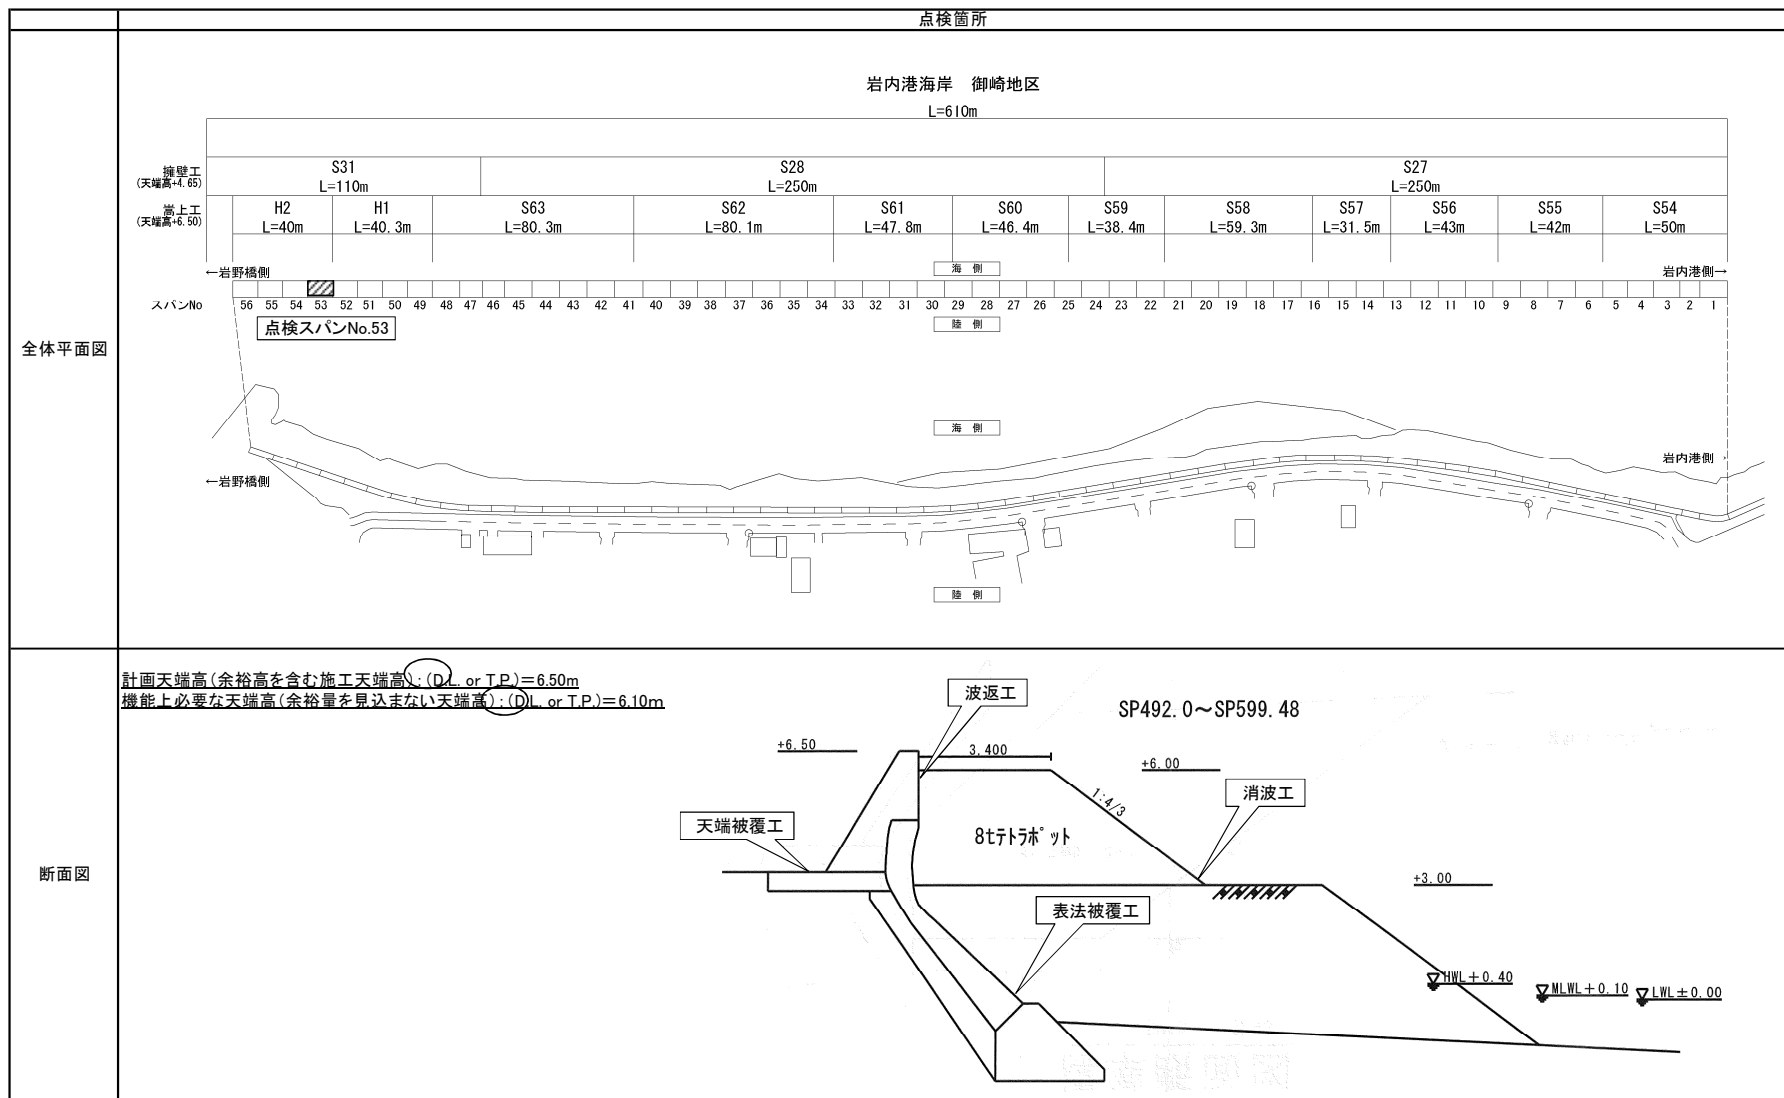

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	53
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	■	ブロックの移動・散乱がみられる				2
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる				1
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所の状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 24日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

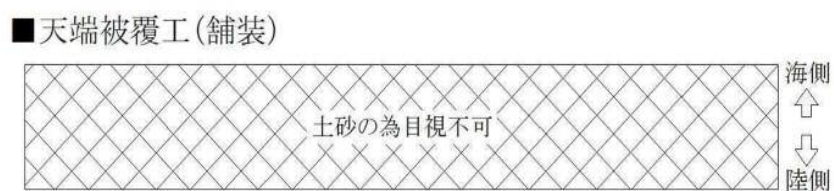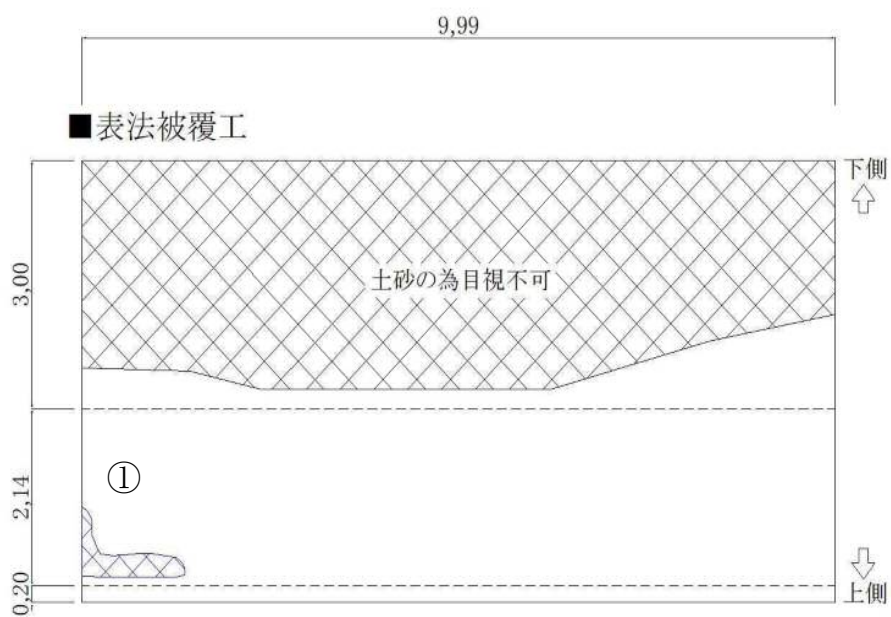


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 53
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (欠損)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (移動)		変状 ()		変状 ()			
写真No. (2)		写真No. ()		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(高土工H2)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No.	001 ~ 056	

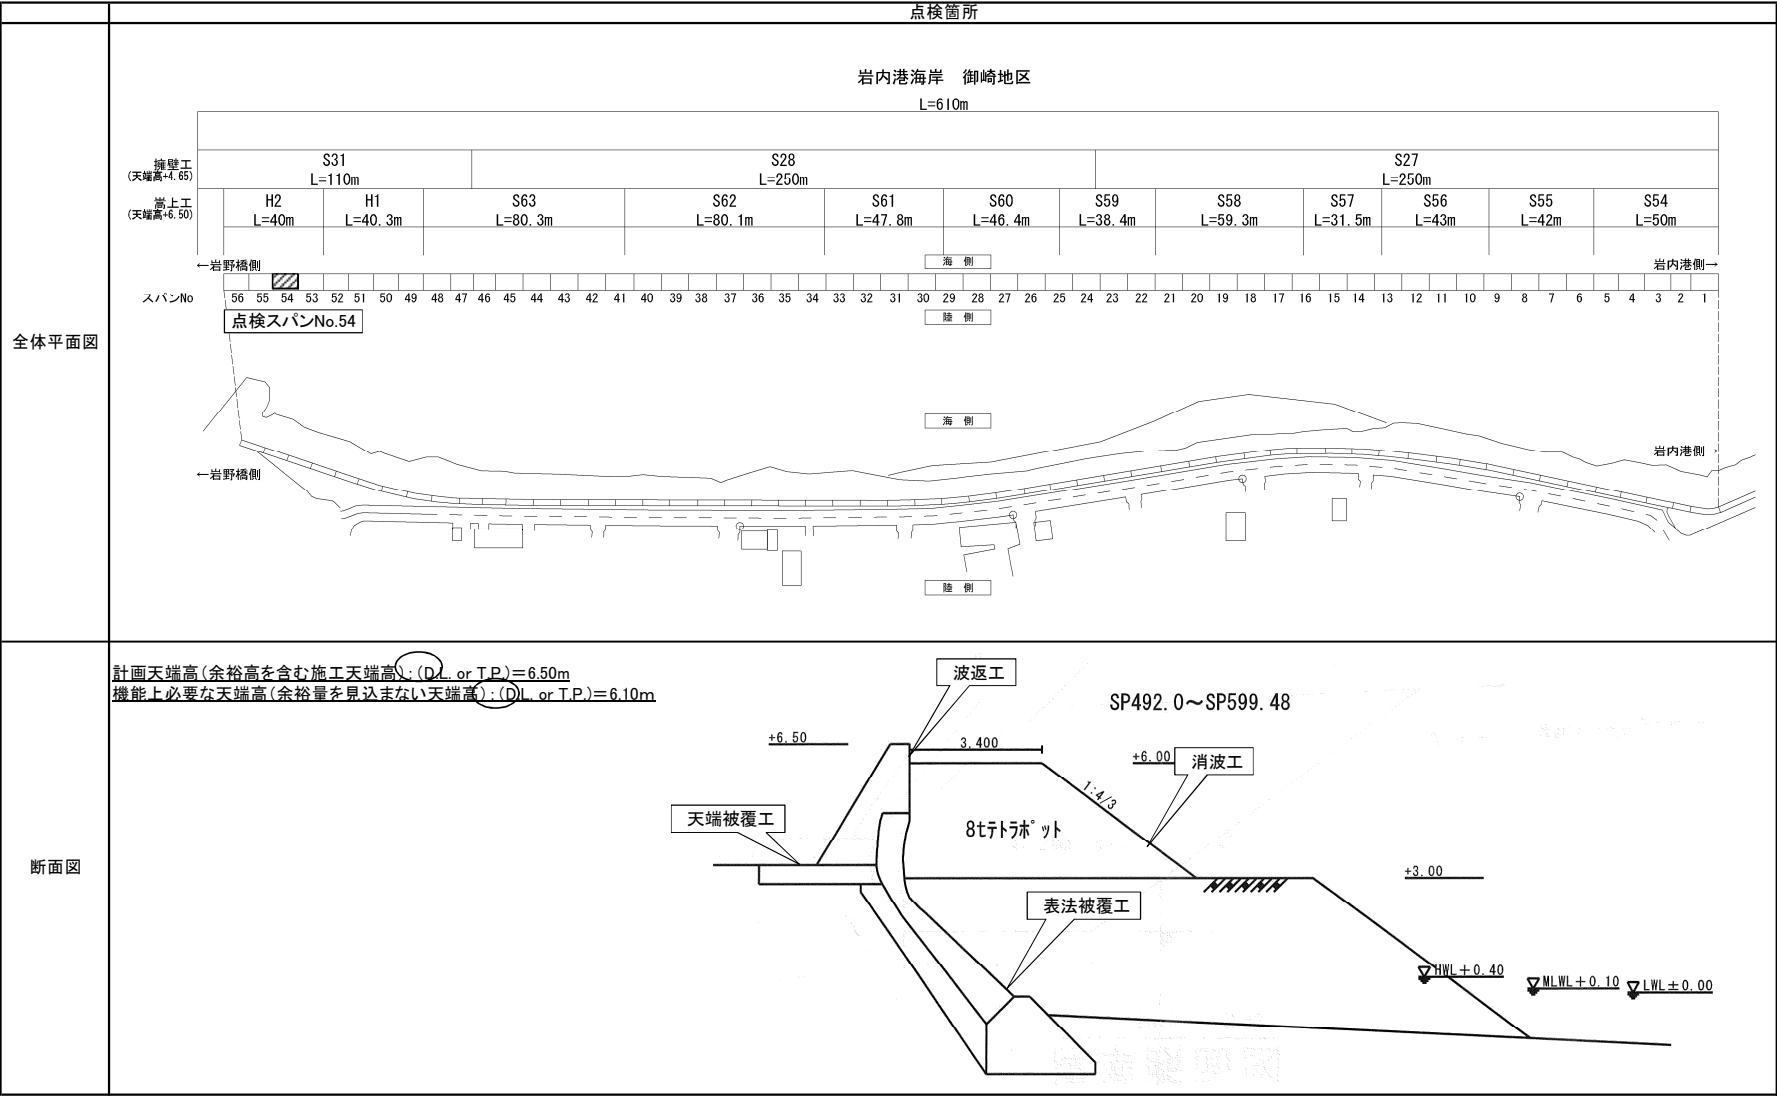

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	54
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	■	ひび割れがみられる			1,2	
	剥離・剥落・欠損	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
排水工	目地のずれ	□	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
消波工	移動・散乱	■	ブロックの移動・散乱がみられる			3	
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	□	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	□	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	□	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	□	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	□	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	□	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	□	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	□	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	□	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	□	移送・散乱がみられる				
	沈下	□	沈下がみられる				
	ブロック破損	□	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

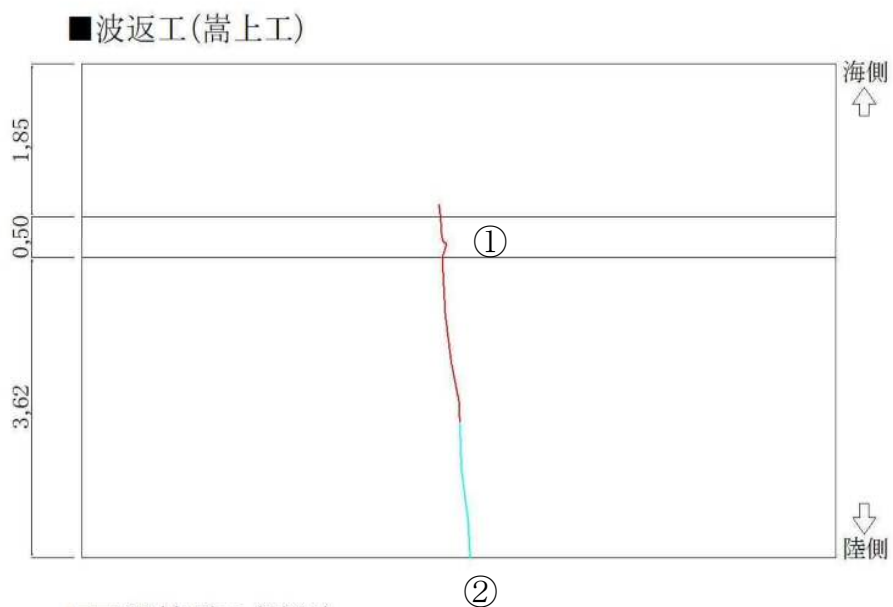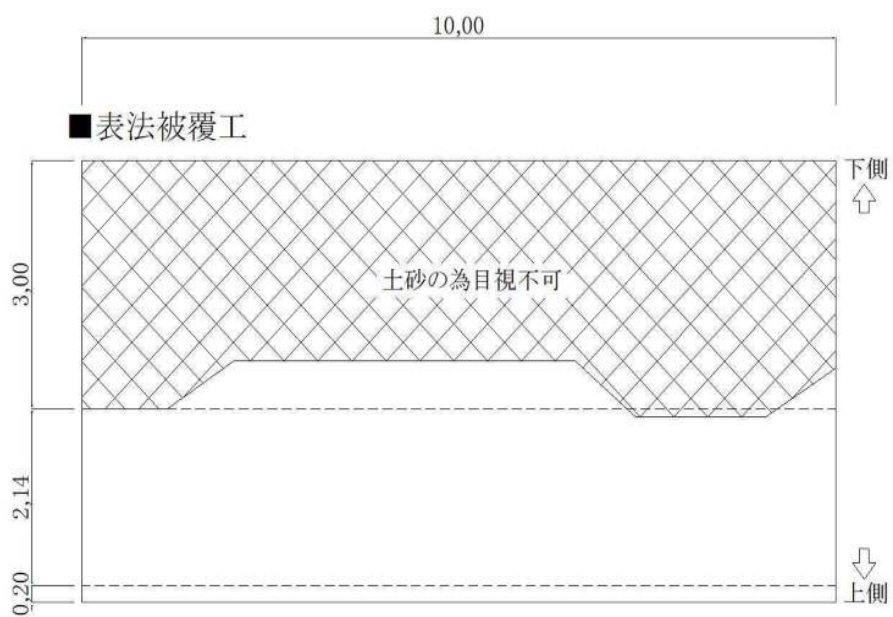


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
▨	欠損
▨	スケーリング
▨	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 54
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 変状 (全景) 写真No. ()	
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 変状 (全景) 写真No. ()	
						☐ 変状 (ひび割れ) 写真No. (1)	
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 変状 (ひび割れ) 写真No. (2)	
						☐ 変状 (移動) 写真No. (3)	
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 変状 () 写真No. ()	
						☐ 変状 () 写真No. ()	

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工H2)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施する全範囲		No. 001	～ 056

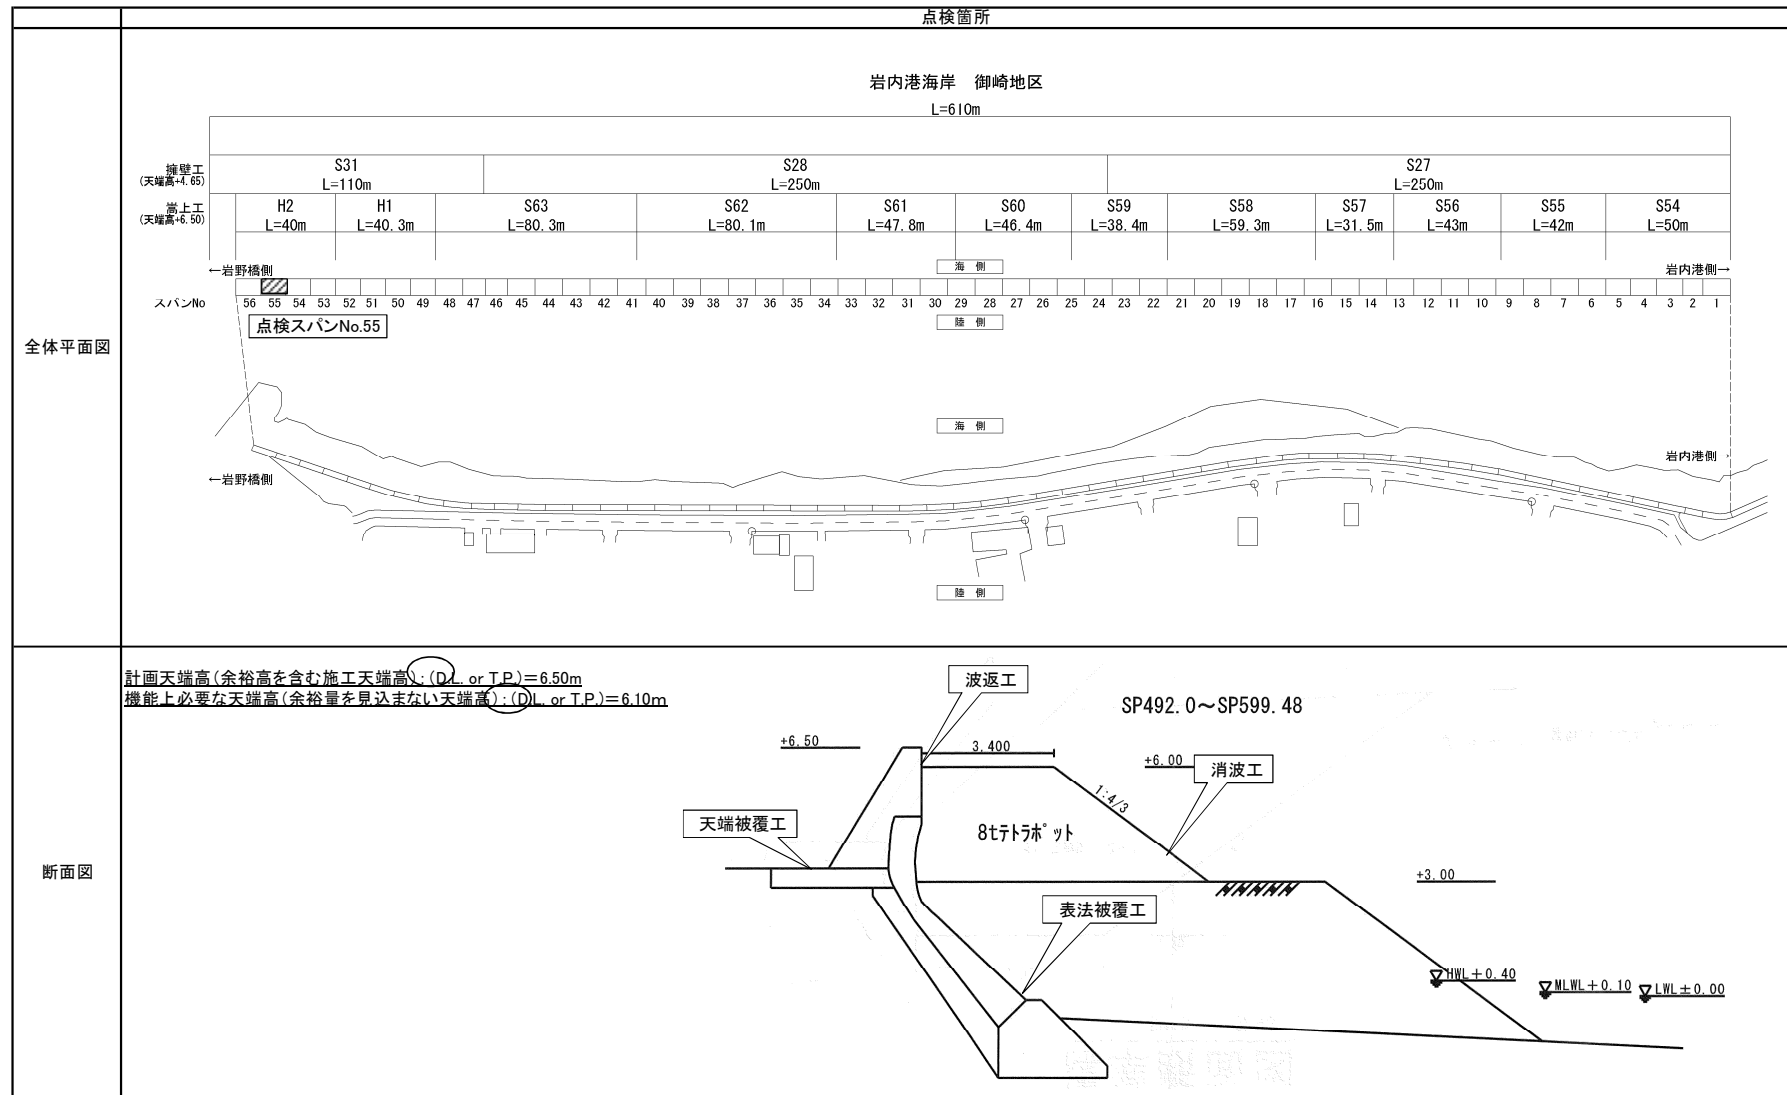

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	55
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	■	ブロックの移動・散乱がみられる				3
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる				1,2
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

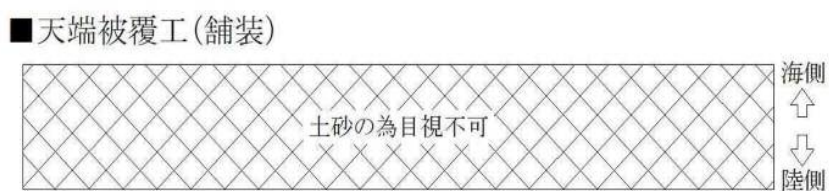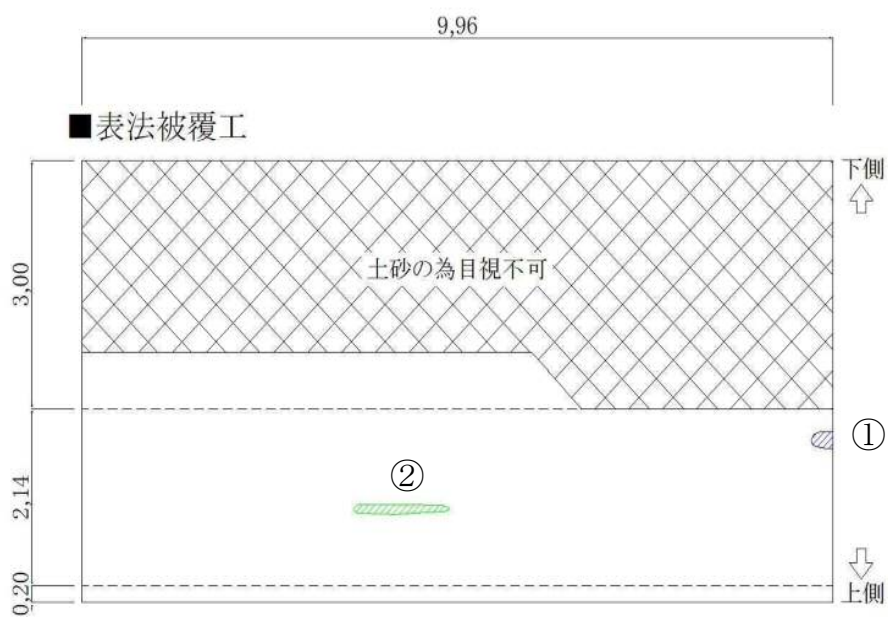


凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 55
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (欠損)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (スケーリング)		変状 (移動)		変状 ()			
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. ()			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

全体図記入シート



海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工H2)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056		

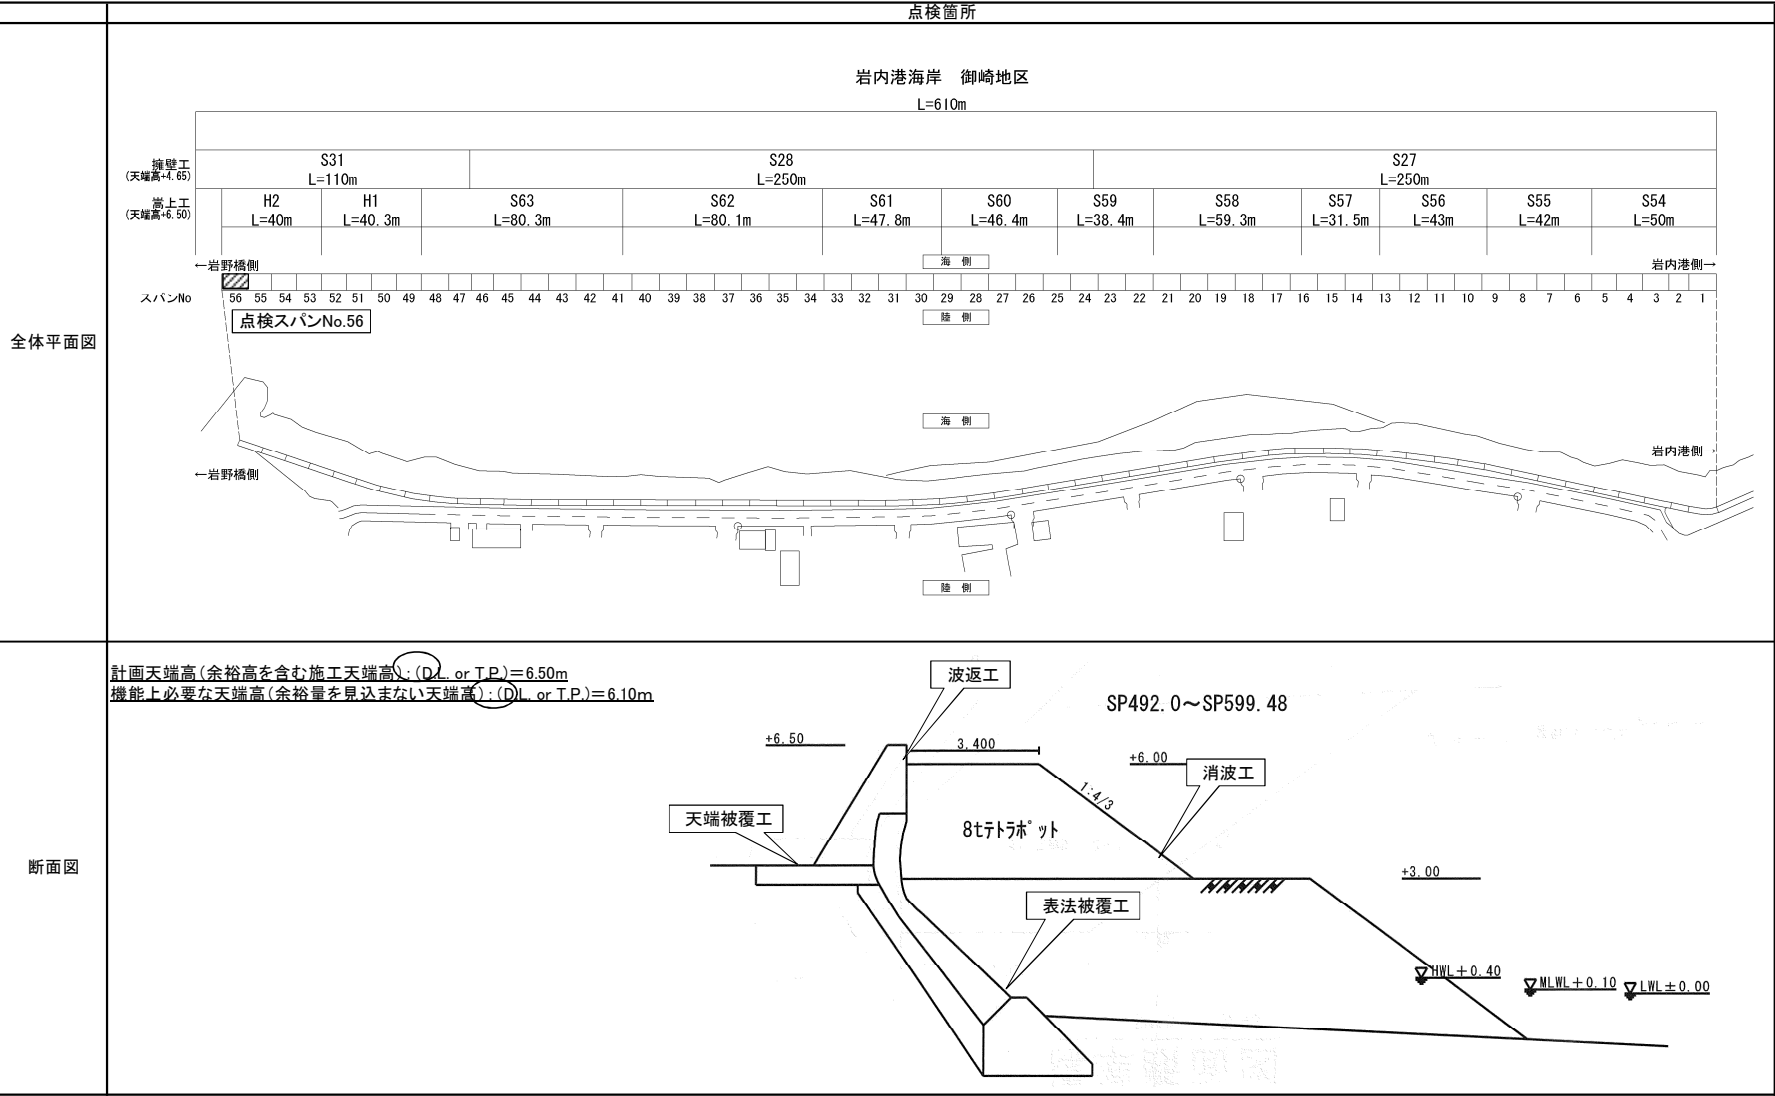

点検結果記入シート

【点検概要記入欄】							
		調査年月日:		平成29 年 7 月 7 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属	日本データーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056		スパンNo.	No.	56
【点検結果記入欄】							
各項目に対して、該当する変状ランクをチェックする。(例:■)							
点検位置	変状の有無						写真No.
波返工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	剥離・剥落・欠損	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	隣接スパンとの相対的な移動	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
天端被覆工	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	隣接スパンとの高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
排水工	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
	目地のずれ	☐	高低差、ずれ、目地の開きがみられる				
消波工	移動・散乱	■	ブロックの移動・散乱がみられる				4
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
表法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	■	剥離・剥落・欠損がみられる				1～3
	鉄筋の腐食	☐	錆汁、鉄筋露出がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
裏法被覆工	ひび割れ	☐	ひび割れがみられる				
	沈下・陥没	☐	沈下・陥没がみられる				
	目地部、打継ぎ部の状況	☐	目地材がなくなっている。目地の隙間・ずれがみられる				
	漏水の痕跡	☐	漏水の痕跡がみられる				
	植生の異常(繁茂等)	☐	植生の異常(繁茂等)がみられる				
	剥離・損傷	☐	剥離・剥落・欠損がみられる				
	補修箇所状況	☐	補修箇所における変状の発生の有無				
前浜	侵食・堆積	☐	汀線の移動(後退、前進)、浜崖がみられる				
根固工	移動・散乱	☐	移送・散乱がみられる				
	沈下	☐	沈下がみられる				
	ブロック破損	☐	ブロックに破損がみられる				
【二次点検予定記入欄】							
二次点検実施予定年月:平成29年7月 日実施予定							

【写真位置図:写真番号の撮影位置を記入】

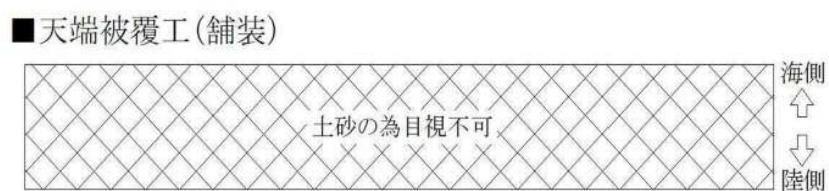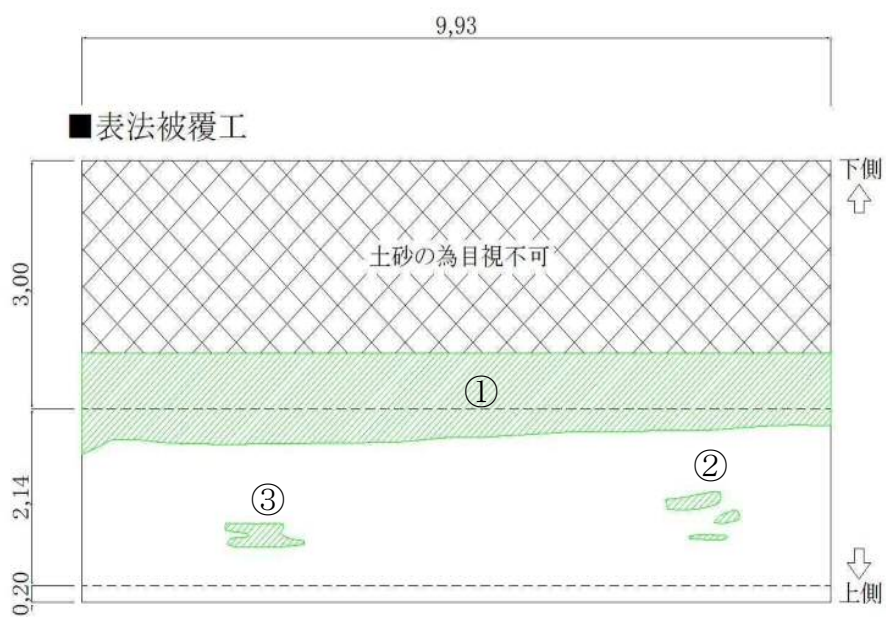

凡 例	
—	ひび割れ
—	打継ぎひび割れ
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
■	エフロレッセンス折出
■	欠損
■	スケーリング
■	その他損傷


変状写真シート

海岸名	岩内港	地区名	御崎	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データサービス(株)	点検を実施した全範囲	No. 001	～ No. 056	スパンNo.	No. 56
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No、判定結果を()に記入する〕							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (全景)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (全景)		変状 (全景)		変状 (スケーリング)			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. (1)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 (スケーリング)		変状 (スケーリング)		変状 (移動)			
写真No. (2)		写真No. (3)		写真No. (4)			
							
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☐ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工		☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 排水工 ☒ 消波工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 砂浜 ☐ 根固め工			
変状 ()		変状 ()		変状 ()			
写真No. ()		写真No. ()		写真No. ()			
							

点検記録シート（二次点検）

全体図記入シート

海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	1	施設名	護岸	建設年度	S27(嵩上工S54)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本テーターサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056				

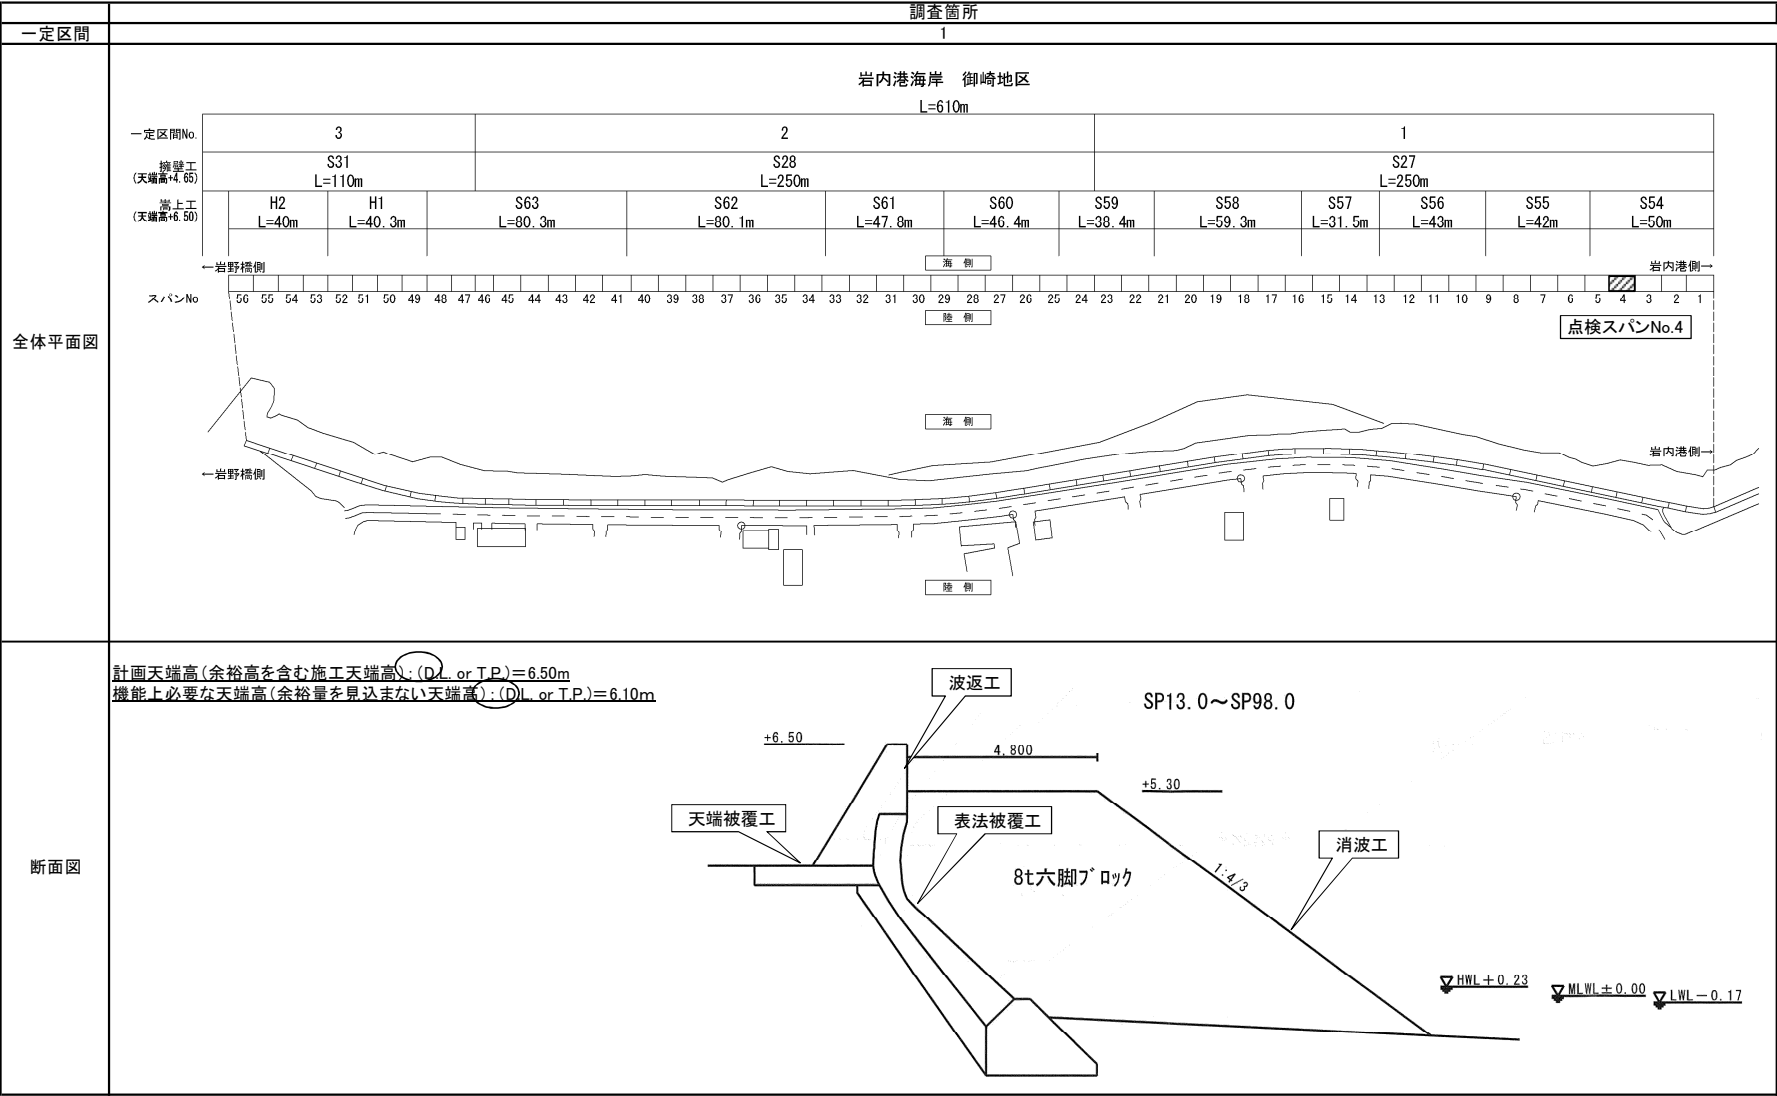

点検結果記入シート

【調査概要記入欄】


調査年月日:		平成29 年 7 月 24 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	1
点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056	スパンNo.	4
施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司		

【調査結果記入欄】

点検位置	変状現象	変状、損傷等のランク				評価結果	計測寸法 (最大値)
		a	b	c	d		
波返工 (胸壁については 堤体工)	防護高さの不足	防護高さを満足していない。	—	—	防護高さを満足している。	d	D.L.
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが生じていない。	c	L= B= 1.5mm
	剥離・損傷	広範囲に部材の深部まで剥離・損傷が生じている。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が生じていない。	d	L= S=
	目地の開き、 相対移動量	転倒あるいは欠損がある。	移動に伴う目地の開きが大きい。目地部より水の浸透がある。	目地ずれがあるが、水の浸透はない。	目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
天端被覆工 (水叩き工を含む)	防護高さの不足	防護高さを満足していない。	—	—	防護高さを満足している。	d	D.L.
	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。	d	L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。	d	L= B= —
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
	剥離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が生じていない。	d	L= S=
表法被覆工	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。	d	L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。	d	L= B= 0.5mm
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
	剥離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が生じていない。	d	L= S=
裏法被覆工	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。		L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。		L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。		B= H= D=
	剥離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が見られない。		L= S=
消波工	移動・散乱 及び沈下	消波工断面がブロック1層分以上減少している。	消波工断面が減少している(ブロック1層未満)。	消波ブロックの一部が移動、散乱、沈下している。	わずかな変状がみられるか、変状なし。	d	L= S=
	ブロック破損	破損ブロックが1/4以上ある。	破損ブロックは1/4未満である。	少数の破損ブロックがある。	小さなひび割れが発生しているか、ひび割れが発生していない。	d	n=
砂浜	侵食・堆積	侵食により基礎工が露上り堤体土が露出している。侵食により前面の砂浜が消失し、基礎工下層・止水矢板が露出している。堤防・護岸等の防護機能が損なわれるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合。	堤防・護岸等の防護機能が将来的に損なわれると想定されるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合。	汀線の後退もしくは浜崖の形成が認められる。	わずかな変状がみられるか、変状なし。		W= D.L.
排水工	目地の開き、 相対移動量	転倒あるいは欠損がある。	移動に伴う目地の開きが大きい。天端工との目地部より水の浸透の恐れがある。	目地ずれがあるが、水の浸透はない。	目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。		B= H= D=

※ 「必要に応じて実施する項目」やその他の部材(根固工等)については、実際の点検内容に応じて、適宜追加すること。

【変状位置図(写真等)】

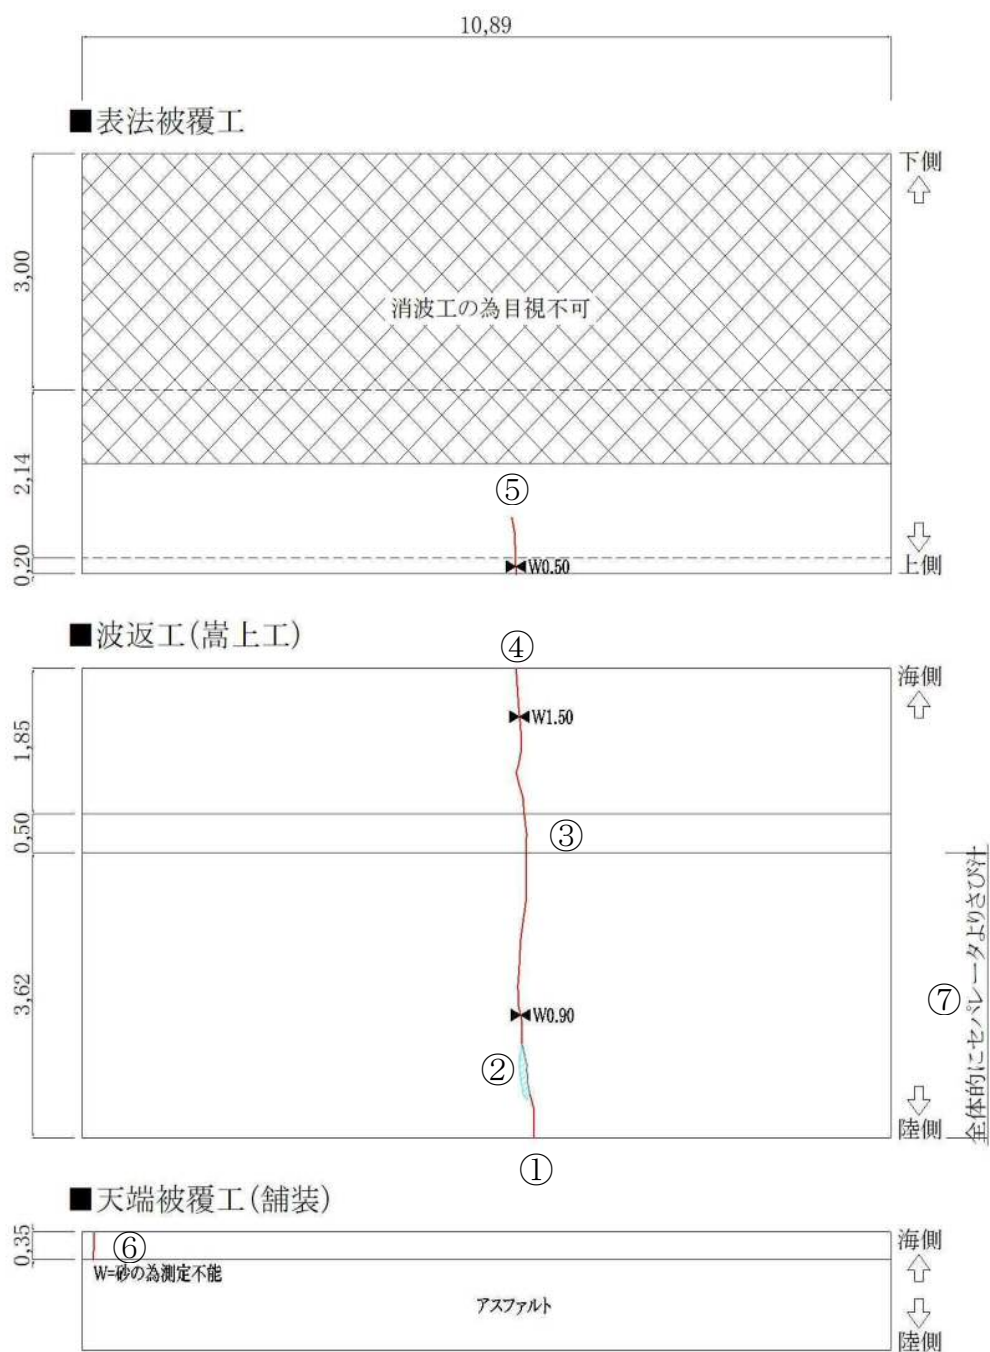

凡 例	
—	ひび割れ(Wは幅を示す)
—	打継ぎひび割れ(Wは幅を示す)
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
—	欠損(Dは深さを示す)
—	スケーリング(Dは深さを示す)
—	その他損傷


※:劣化単位は全てmm表示

変状写真シート

海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	1	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)		点検を実施した全範囲		No. 001 ~ No. 056		スパンNo.	4
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No.を()に記入する〕									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (全景)) 写真No. ()			変状 (全景)) 写真No. ()			変状 (全景(海側))) 写真No. ()			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (全景(陸側))) 写真No. ()			変状 (全景)) 写真No. ()			変状 (ひび割れ)) 写真No. (①)			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (エフロレッセンス折出)) 写真No. (②)			変状 (ひび割れ)) 写真No. (③)			変状 (ひび割れ)) 写真No. (④)			
									
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (ひび割れ)) 写真No. (⑤)			変状 (ひび割れ)) 写真No. (⑥)			変状 (セパレータよりさび汁)) 写真No. (⑦)			
									

全体図記入シート

海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	2	施設名	護岸	建設年度	S28(嵩上工S63)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本テーターサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056				

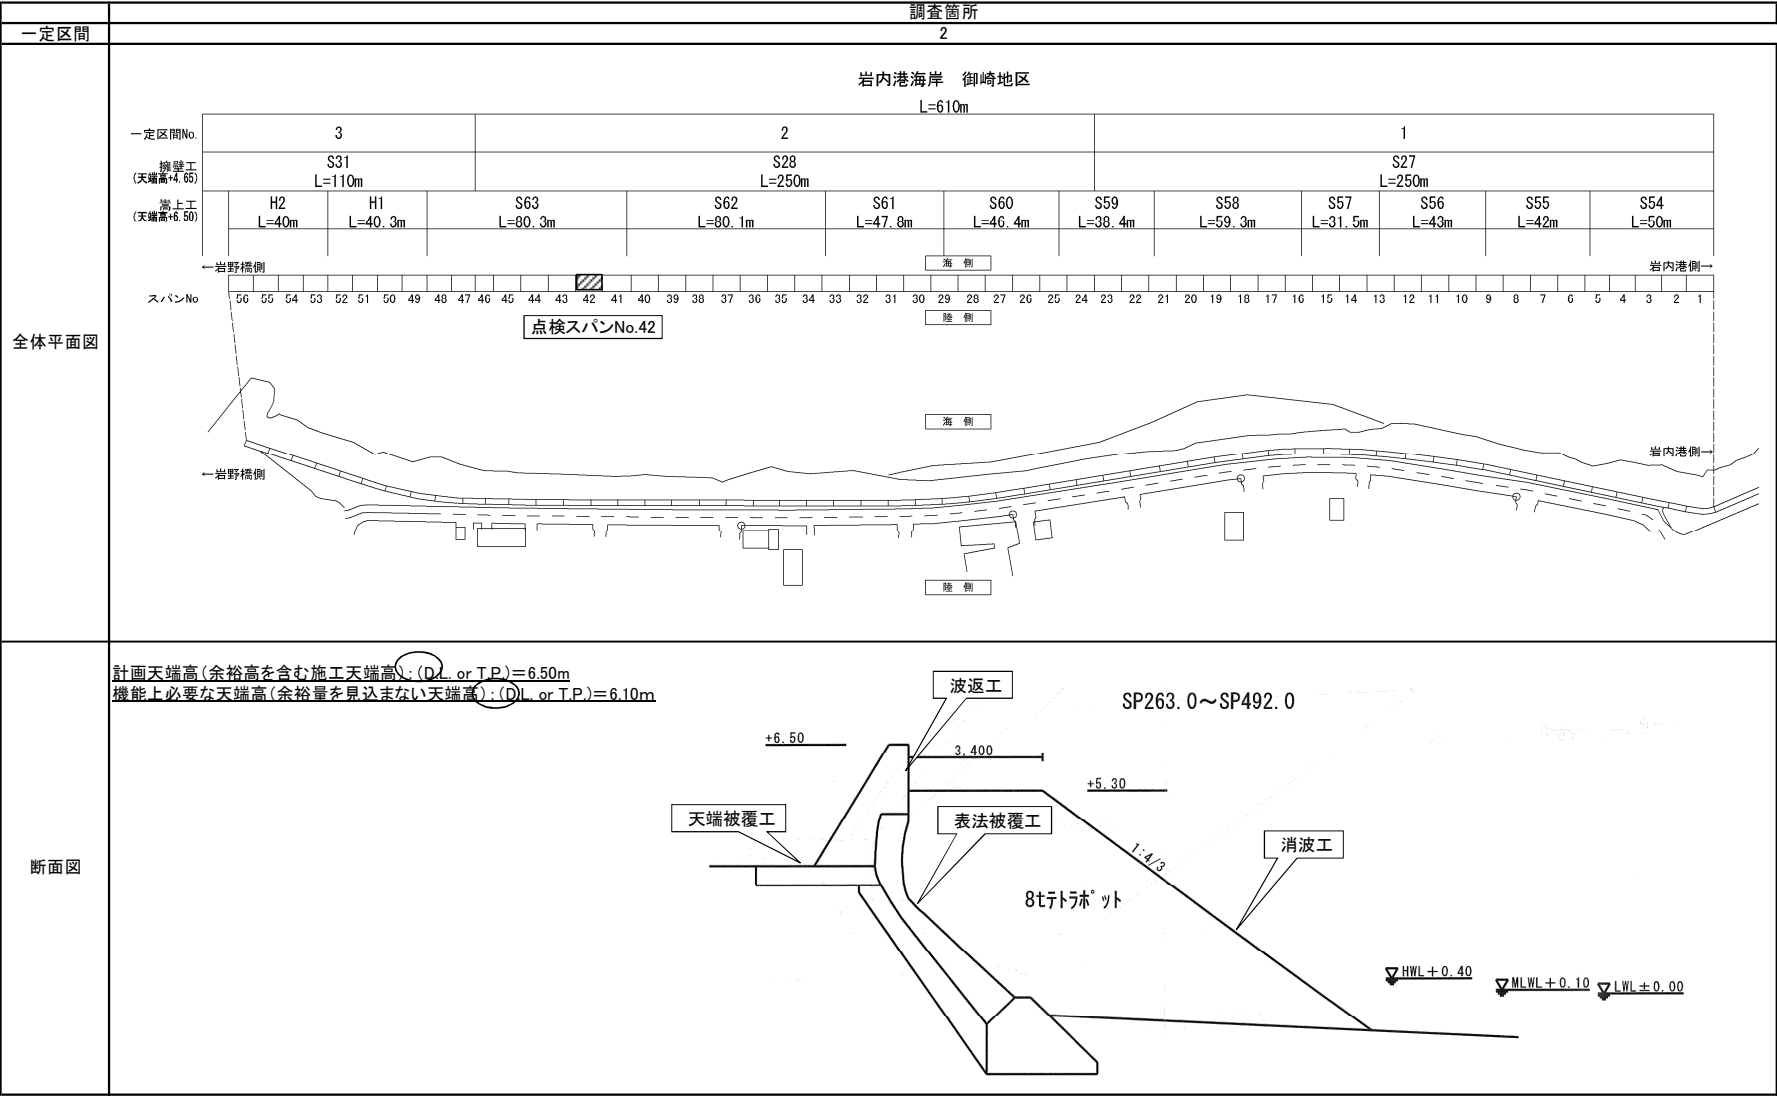

点検結果記入シート

【調査概要記入欄】



調査年月日:		平成29 年 7 月 24 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	2
点検者所属	日本ターナーサービス(株)	点検を実施した全範囲	No001～056	スパンNo.	42
施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司		

【調査結果記入欄】

点検位置	変状現象	変状・損傷等のランク				評価結果	計測寸法 (最大値)
		a	b	c	d		
波返工 (胸壁については 堤体工)	防護高さの不足	防護高さを満足していない。	—	—	防護高さを満足している。	d	D.L.
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが生じていない。	a	L= B= 4.0mm
	剝離・損傷	広範囲に部材の深部まで剝離・損傷が生じている。	表面だけでなく部材の深部まで剝離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剝離・損傷が生じている。	ごく小規模の剝離・損傷が生じているか、剝離・損傷が生じていない。	d	L= S= 0.10m
	目地の開き、 相対移動量	転倒あるいは欠損がある。	移動に伴う目地の開きが大きい。目地部より水の浸透がある。	目地ずれがあるが、水の浸透はない。	目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
天端被覆工 (水叩き工を含む)	防護高さの不足	防護高さを満足していない。	—	—	防護高さを満足している。	d	D.L.
	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。	d	L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。	d	L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
	剝離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剝離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剝離・損傷が生じている。	ごく小規模の剝離・損傷が生じているか、剝離・損傷が生じていない。	d	L= S=
表法被覆工	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。	d	L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。	d	L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
	剝離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剝離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剝離・損傷が生じている。	ごく小規模の剝離・損傷が生じているか、剝離・損傷が生じていない。	d	L= S=
裏法被覆工	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。		L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。		L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。		B= H= D=
	剝離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剝離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剝離・損傷が生じている。	ごく小規模の剝離・損傷が生じているか、剝離・損傷が見られない。		L= S=
消波工	移動・散乱 及び沈下	消波工断面がブロック1層分以上減少している。	消波工断面が減少している(ブロック1層未満)。	消波ブロックの一部が移動、散乱、沈下している。	わずかな変状がみられるか、変状なし。	d	L= S=
	ブロック破損	破損ブロックが1/4以上ある。	破損ブロックは1/4未満である。	少数の破損ブロックがある。	小さなひび割れが発生しているか、ひび割れが発生していない。	d	n=
砂浜	侵食・堆積	侵食により基礎工が露上り堤体土が露出している。侵食により前面の砂浜が消失し、基礎工下層・止水矢板が露出している。堤防・護岸等の防護機能が損なわれるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合。	堤防・護岸等の防護機能が将来的に損なわれると想定されるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合。	汀線の後退もしくは浜崖の形成が認められる。	わずかな変状がみられるか、変状なし。		W= D.L.
排水工	目地の開き、 相対移動量	転倒あるいは欠損がある。	移動に伴う目地の開きが大きい。天端工との目地部より水の浸透の恐れがある。	目地ずれがあるが、水の浸透はない。	目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。		B= H= D=

※ 「必要に応じて実施する項目」やその他の部材(根固工等)については、実際の点検内容に応じて、適宜追加すること。

【変状位置図(写真等)】

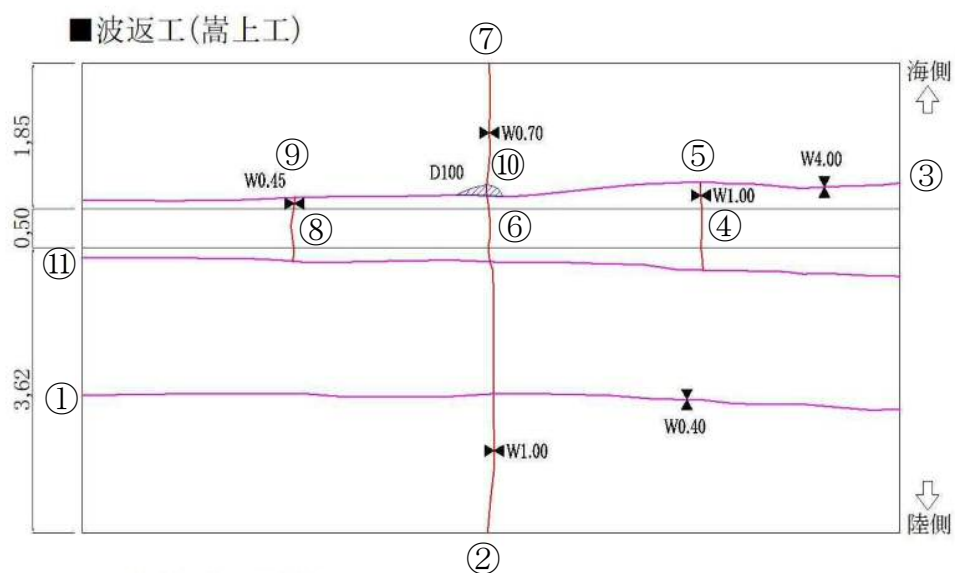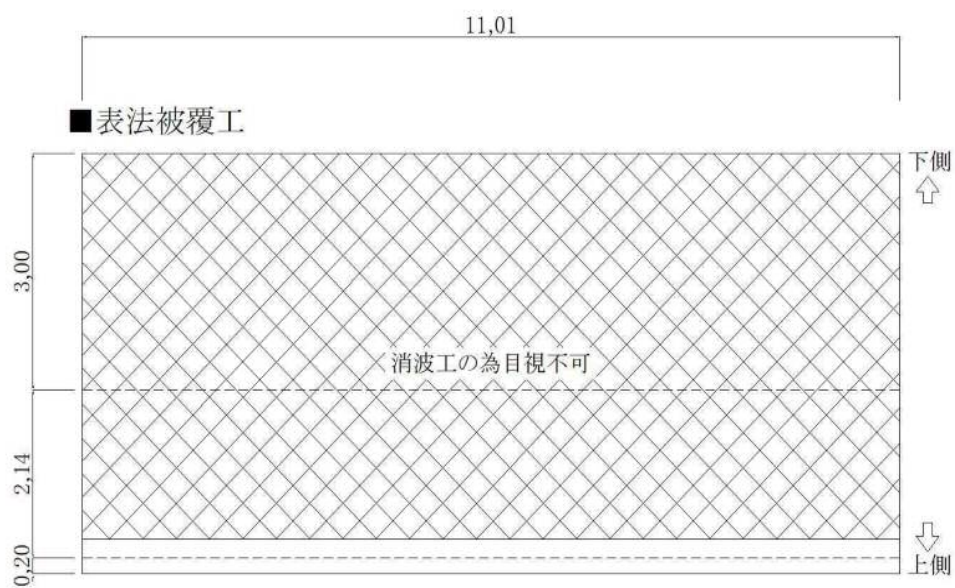

■天端被覆工(舗装)








凡 例	
—	ひび割れ(Wは幅を示す)
—	打継ぎひび割れ(Wは幅を示す)
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
—	欠損(Dは深さを示す)
—	スケーリング(Dは深さを示す)
—	その他損傷

※:劣化単位は全てmm表示

変状写真シート


海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	2	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)		点検を実施した全範囲		No. 001 ~ No. 056		スパンNo.	42
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No.を()に記入する〕									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (全景) 写真No. ()			変状 (全景) 写真No. ()			変状 (全景(海側)) 写真No. ()			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (全景(陸側)) 写真No. ()			変状 (全景) 写真No. ()			変状 (ひび割れ) 写真No. (①)			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (ひび割れ) 写真No. (②)			変状 (ひび割れ) 写真No. (③)			変状 (ひび割れ) 写真No. (④)			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (ひび割れ) 写真No. (⑤)			変状 (ひび割れ) 写真No. (⑥)			変状 (ひび割れ) 写真No. (⑦)			
									

変状写真シート

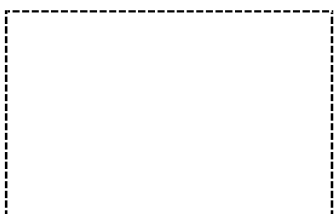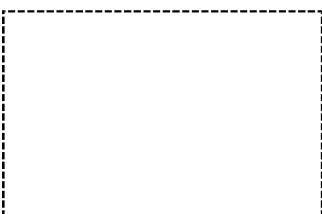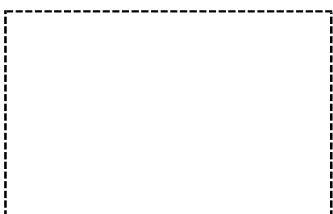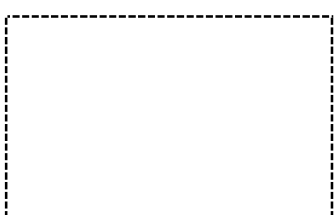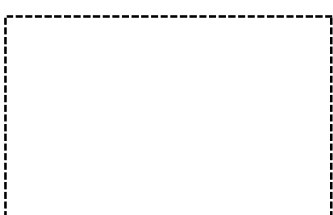海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	2	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)		点検を実施した全範囲		No. 001 ~ No. 056		スパンNo.	42
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No.を()に記入する〕									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (ひび割れ) 写真No. (⑧)			変状 (ひび割れ) 写真No. (⑨)			変状 (欠損) 写真No. (⑩)			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (ひび割れ) 写真No. (⑪)			変状 () 写真No. ()			変状 () 写真No. ()			
									
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 () 写真No. ()			変状 () 写真No. ()			変状 () 写真No. ()			
									
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 () 写真No. ()			変状 () 写真No. ()			変状 () 写真No. ()			
									

全体図記入シート

海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	3	施設名	護岸	建設年度	S31(嵩上工H2)
点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本テーターサービス(株)	点検を実施する全範囲	No. 001 ~ 056				

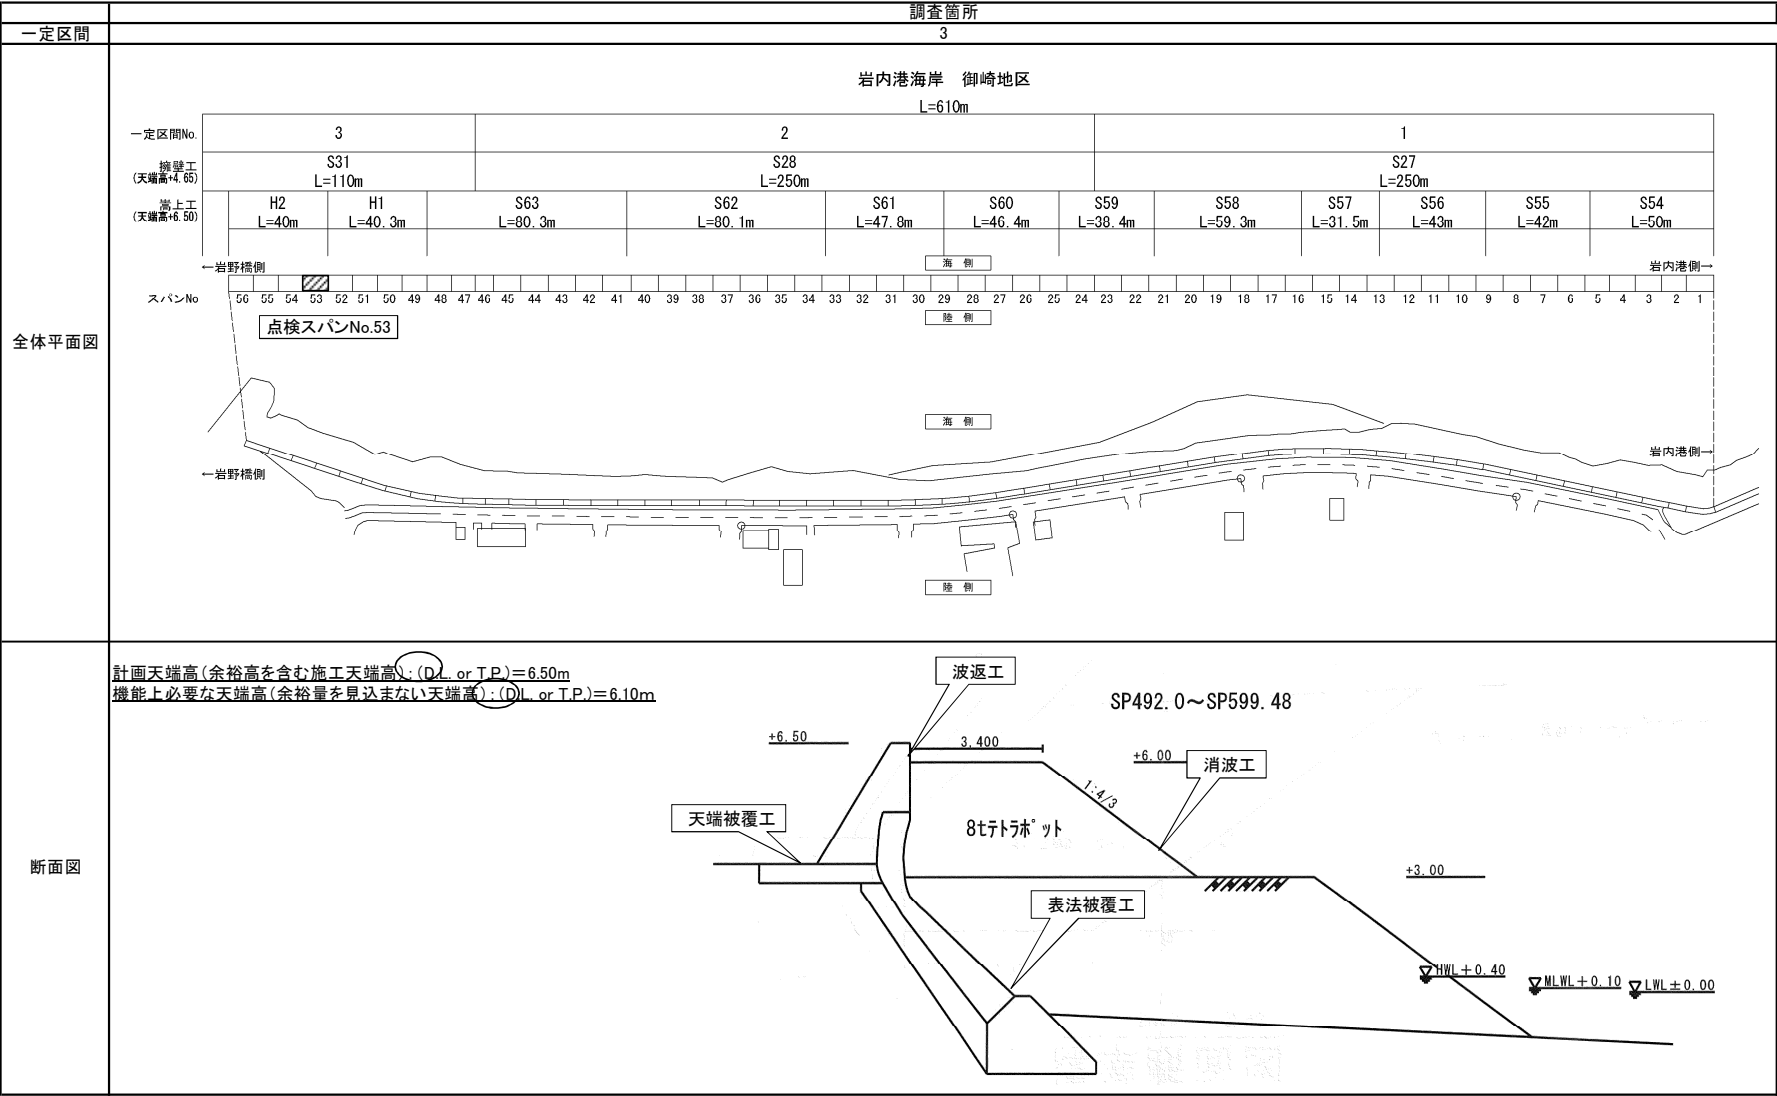

点検結果記入シート

【調査概要記入欄】



調査年月日:		平成29 年 7 月 24 日		天候: (晴) 曇 雨	
海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	3
施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司	点検者所属	日本ターナーサービス(株)
点検を実施した全範囲	No001～056	スパンNo.	53		

【調査結果記入欄】

点検位置	変状現象	変状・損傷等のランク				評価結果	計測寸法 (最大値)
		a	b	c	d		
波返工 (胸壁については 堤体工)	防護高さの不足	防護高さを満足していない。	—	—	防護高さを満足している。	d	D.L.
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが生じていない。	d	L= B=
	剥離・損傷	広範囲に部材の深部まで剥離・損傷が生じている。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が生じていない。	d	L= S=
	目地の開き、 相対移動量	転倒あるいは欠損がある。	移動に伴う目地の開きが大きい。目地部より水の浸透がある。	目地ずれがあるが、水の浸透はない。	目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
天端被覆工 (水叩き工を含む)	防護高さの不足	防護高さを満足していない。	—	—	防護高さを満足している。	d	D.L.
	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。	d	L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。	d	L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
	剥離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が生じていない。	d	L= S=
表法被覆工	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。	d	L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。	d	L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。	d	B= H= D=
	剥離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が生じていない。	c	L= S= 0.54m
裏法被覆工	沈下・陥没	陥没がある。	沈下による凹部が目立つ。	—	部分的な沈下が見られるか、沈下が見られない。		L= S=
	ひび割れ	部材背面まで達するひび割れ・亀裂が生じている(幅5mm程度以上)。	複数方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1方向に幅数mm程度のひび割れがあるが、背面までは達していない。	1mm以下のひび割れが生じているか、ひび割れが見られない。		L= B=
	目地部、打継ぎ部の 状況	目地部、打継ぎ部のずれが大きく、堤体土砂の流出がみられる。	目地部、打継ぎ部より水の浸透がある。	目地部、打継ぎ部にずれがあるが、水の浸透はない。	目地部、打継ぎ部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。		B= H= D=
	剥離・損傷	広範囲に破損、または流出している。	表面だけでなく部材の深部まで剥離・損傷が及んでいる。	広範囲であっても表面の剥離・損傷が生じている。	ごく小規模の剥離・損傷が生じているか、剥離・損傷が見られない。		L= S=
消波工	移動・散乱 及び沈下	消波工断面がブロック1層分以上減少している。	消波工断面が減少している(ブロック1層未満)。	消波ブロックの一部が移動、散乱、沈下している。	わずかな変状がみられるか、変状なし。	a	L= 9.99m S= 3.00m
	ブロック破損	破損ブロックが1/4以上ある。	破損ブロックは1/4未満である。	少数の破損ブロックがある。	小さなひび割れが発生しているか、ひび割れが発生していない。	d	n=
砂浜	侵食・堆積	侵食により基礎工が露出し、堤体土が露出している。侵食により前面の砂浜が消失し、基礎工下層・止水矢板が露出している。堤防・護岸等の防護機能が損なわれるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合。	堤防・護岸等の防護機能が将来的に損なわれると想定されるほど、堤防・護岸等の前面の砂浜の侵食が進んでいると認められる場合。	汀線の後退もしくは浜崖の形成が認められる。	わずかな変状がみられるか、変状なし。	d	W= D.L.
排水工	目地の開き、 相対移動量	転倒あるいは欠損がある。	移動に伴う目地の開きが大きい。天端工との目地部より水の浸透の恐れがある。	目地ずれがあるが、水の浸透はない。	目地部にわずかなずれ、段差、開きが見られるか、段差、開きが見られない。		B= H= D=

※ 「必要に応じて実施する項目」やその他の部材(根固工等)については、実際の点検内容に応じて、適宜追加すること。





【変状位置図(写真等)】

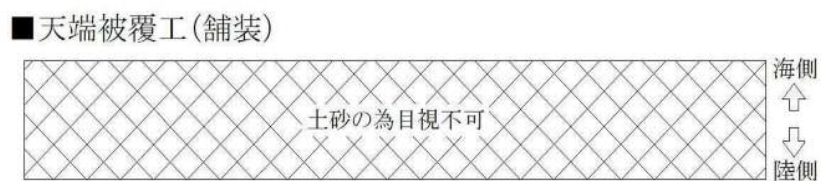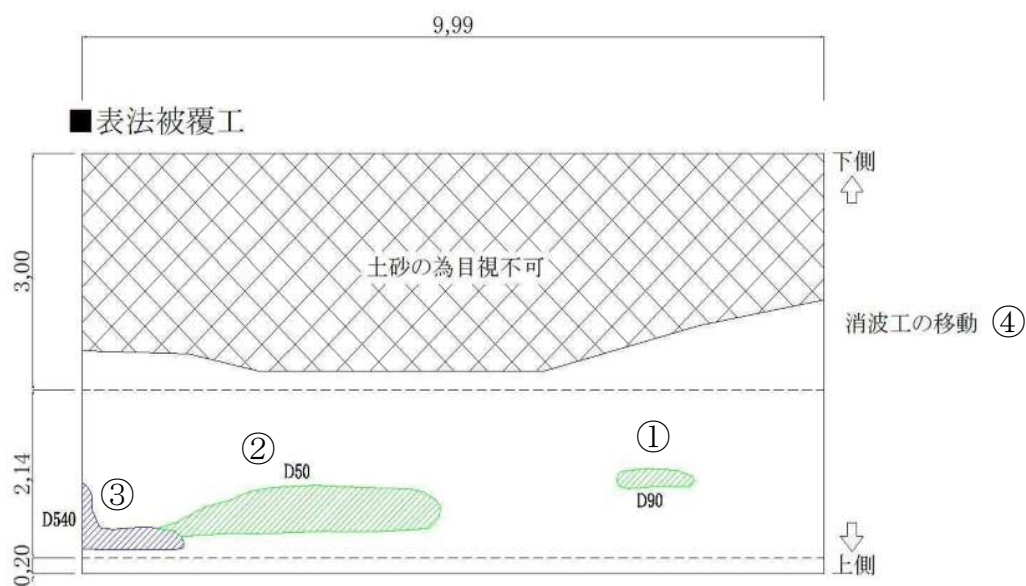

凡 例	
—	ひび割れ(Wは幅を示す)
—	打継ぎひび割れ(Wは幅を示す)
—	エフロレッセンスを伴うひび割れ
—	エフロレッセンス折出
—	欠損(Dは深さを示す)
—	スケーリング(Dは深さを示す)
—	その他損傷

※:劣化単位は全てmm表示

変状写真シート

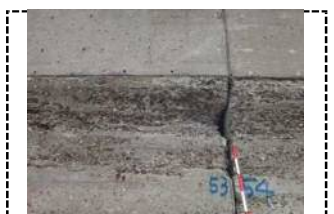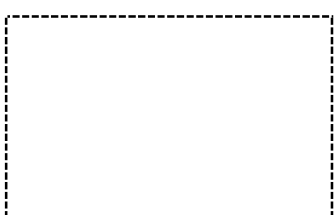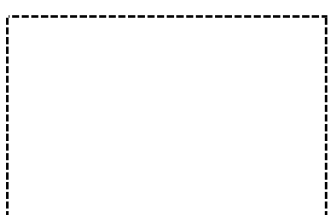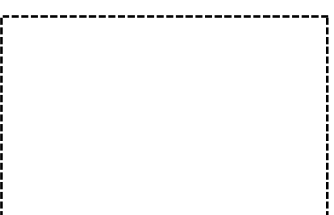海岸名	岩内港	地区海岸名	御崎	一定区間	3	施設名	護岸	点検者氏名	瀬川 祐司
点検者所属		日本データーサービス(株)		点検を実施した全範囲		No. 001 ~ No. 056		スパンNo. 53	
損傷状況写真〔点検位置にチェックを入れる。例 ■。変状、写真No.を()に記入する〕									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 消波工 ☒ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (全景)) 写真No. ()			変状 (全景)) 写真No. ()			変状 (全景(海側))) 写真No. ()			
									
☒ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☒ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (全景(陸側))) 写真No. ()			変状 (全景)) 写真No. ()			変状 (スケーリング)) 写真No. (①)			
									
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☒ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☒ 消波工 ☒ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 (スケーリング)) 写真No. (②)			変状 (欠損)) 写真No. (③)			変状 (移動)) 写真No. (④)			
									
☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			☐ 波返工 ☐ 天端被覆工 ☐ 表法被覆工 ☐ 裏法被覆工 ☐ 消波工 ☐ 砂浜 ☐ 排水工 ☐			
変状 ()) 写真No. ()			変状 ()) 写真No. ()			変状 ()) 写真No. ()			
									

参考資料5 ライフサイクルコストの概要

(1) ライフサイクルコスト算出にあたっての前提条件

岩内港海岸 御崎地区の健全度評価の結果、一定区間 2 および一定区間 3 において健全度 B と判定されており、予防保全対策を実施する必要がある。各一定区間の健全度評価に影響した変状現象および対策方針を以下に示す。

- ・一定区間 2 の「波返工天端付近の水平方向ひび割れ」については、天端付近のコンクリート落下による第三者災害の発生を予防する対策を行う。
- ・一定区間 3 「消波工断面の減少」については、消波工断面積を復旧する対策を行う。

本検討により、対策が必要であると判断される変状現象と対策工法、劣化予測による予防保全対策の実施期限年数、期待する耐用年数を表-1 に整理する。なお、この対策工法は二次点検を実施した代表スパン(一次点検の結果、各一定区間で最も変状が著しい箇所を抽出)について検討したものであるが、二次点検を実施していない他のスパンについても同程度の対策が必要となる場合を想定して、対策範囲を一定区間の全延長(一定区間 2 で 250m、一定区間 3 で 110m)とし、補修等対策費を計上するものとする。対策の実施時期は、劣化予測による予防保全対策の実施期限付近とし、その 2 年前に補修設計費を計上するものとする。

また、計画期間内の点検については、下記の項目を計上する。なお、各点検は全ての一定区間を同時期に行うものとする。

①巡視および重点点検：2 回/年、L=610m

②定期点検(一次点検、二次点検、縦断測量)：1 回/5 年、L=610m

表-1 対策概要

一定区間 No.	施設延長	変状現象	対策工法	予防保全対策の実施期限年数	期待する耐用年数
2	250m	波返工天端付近の水平方向ひび割れ	波返工(嵩上コンクリート)上部の撤去更新	13 年 (~2031 年)	50 年
3	110m	消波工断面の減少	消波ブロックの追加による消波工断面積の復旧	12 年 (~2030 年)	50 年

(2) 対象施設概要

対象施設の概要を表-2に示す。なお、今後の定期点検や事業計画、社会情勢、背後地の利用状況を勘案の上、対策の実施時期および範囲を見直すこととする。

表-2 対策施設概要

一定区間 No.	施設 延長	建設 年度	前回 更新年度	次回 更新時期	健全度	優先 順位	更新費	修繕等対策費
1	250m	1952年	1984年	2034年	C	—	525,750,000	0
2	250m	1953年	1988年	2038年	B	2	525,750,000	30,251,000
3	110m	1956年	1990年	2040年	B	1	231,330,000	79,052,000
合 計							1,282,830,000	109,303,000

(3) ライフサイクルコストの平準化

一定区間2および一定区間3の対策に対する優先順位については、現状で施設の防護機能への影響が大きいと考えられる一定区間3への対策を優先するものとした。また、単年度のコストを低減する目的で、定期点検、一定区間2および一定区間3への対策を分散して計画するものとした。

(4) 計画期間内に要する修繕等対策費用

「(3) ライフサイクルコストの平準化」より、計画期間内に要する修繕等対策費用を総括し、表-3に示す。

表-3 計画期間内の修繕等対策費用

年度	点検費	修繕費	費用合計	点検内容	修繕等対策内容
2017	3,710,000	0	3,710,000	定期	計画なし
2018	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2019	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2020	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2021	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2022	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2023	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2024	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2025	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2026	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2027	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2028	860,000	3,836,000	4,696,000	巡視	一定区間3の補修設計
2029	860,000	4,751,000	5,611,000	巡視	一定区間2の補修設計
2030	860,000	75,216,000	76,076,000	巡視	一定区間3の消波ブロックの追加
2031	860,000	25,500,000	26,360,000	巡視	一定区間2の波返工上部の撤去更新
2032	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2033	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2034	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2035	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2036	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2037	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2038	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2039	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2040	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2041	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2042	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2043	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2044	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2045	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2046	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2047	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2048	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2049	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2050	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2051	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2052	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2053	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2054	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2055	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2056	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2057	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2058	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2059	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2060	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2061	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2062	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
2063	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2064	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2065	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2066	860,000	0	860,000	巡視	計画なし
2067	4,570,000	0	4,570,000	巡視＋定期	計画なし
合計	83,810,000	109,303,000	193,113,000		

計画期間内に要する費用を概算した結果を図-1 に示す。修繕等対策費用（計画期間内に要する費用）、概ね 193,113,000 円と試算される。予防保全型維持管理による LCC の縮減効果は、1,089,717,000 円に至る。

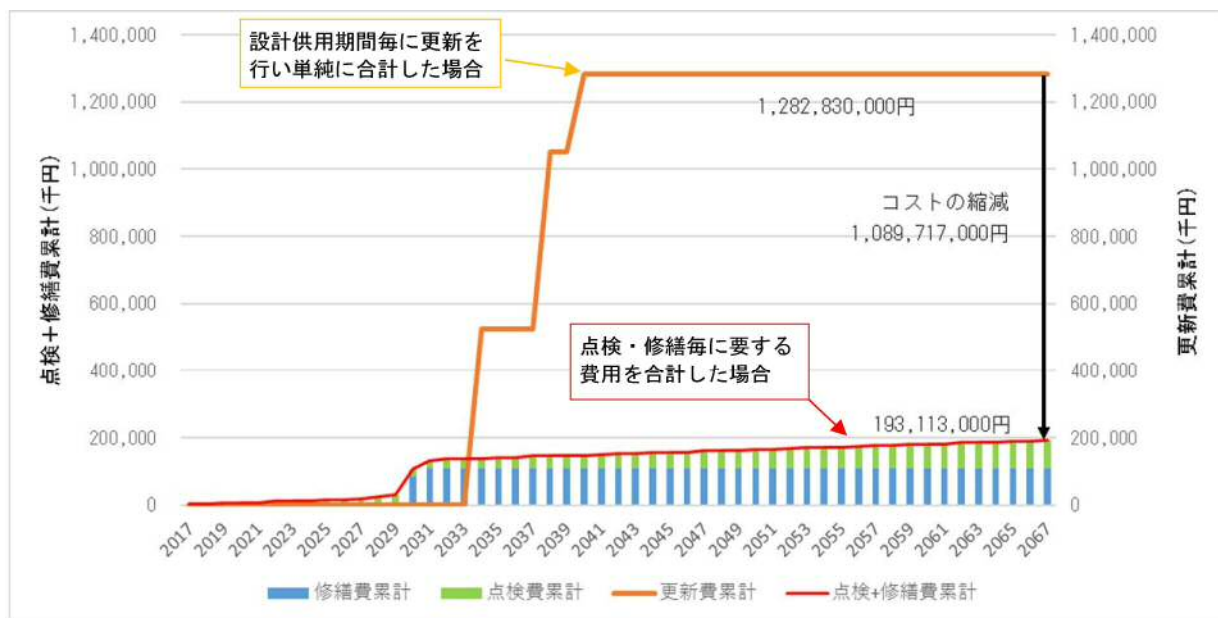


図-1 計画期間内に要する費用